

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «КИА»

В.Н. Викулин



«01» сентября 2016 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

Анализатор электрических цепей низкочастотный Bode 100

**Методика поверки
Bode100МП-2016**

**г. Москва
2016**

Настоящая методика поверки распространяется на анализатор электрических цепей низкочастотный Bode 100 зав. № MF538С (далее – анализатор), изготовленный компанией “OMICRON Lab”, Австрия, и устанавливает методы и средства его поверки.

Интервал между поверками – 1 год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении первичной и периодической поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

№	Наименование операции	Номер пункта методики
1	Внешний осмотр и подготовка к поверке	6
2	Опробование (идентификация и диагностика)	7.2
3	Определение погрешности частоты генератора	7.3
4	Определение погрешности уровня мощности генератора	7.4
5	Проверка динамического диапазона	7.5
6	Определение погрешности измерения коэффициента отражения	7.6
7	Определение погрешности измерения коэффициента передачи	7.7

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства поверки

№	Номер пункта методики	Рекомендуемый тип средства поверки
1	7.2	Осциллограф цифровой Tektronix TDS3052C, Госреестр № 41693-09
2	7.3	Стандарт частоты рубидиевый Stanford Research Systems FS725, Госреестр № 31222-06
3	7.3	Частотомер универсальный Tektronix FCA3000, Госреестр № 51532-12
4	7.4	Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ Rohde & Schwarz NRP-Z56, Госреестр № 43652-10
4	7.6	Нагрузки с КСВН 1,4 и 2,0 из комплекта мер КСВН и полного сопротивления ЭК9-140, Госреестр № 36021-07
5	7.7	Аттенюаторы 20 dB и 50 dB из набора мер коэффициентов передачи и отражения Anritsu 3663-1, Госреестр № 60436-15

2.2 Вместо указанных в таблице 2 средств поверки разрешается применять другие аналогичные средства поверки, обеспечивающие требуемые технические характеристики.

2.3 Применяемые эталонные средства поверки должны быть исправны, поверены, и иметь документы о поверке.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению поверки допускаются лица с высшим или среднетехническим образованием, и имеющие практический опыт в области радиотехнических измерений.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.

4.2 Во избежание несчастного случая и для предупреждения повреждения поверяемого анализатора необходимо обеспечить выполнение следующих требований:

- подсоединение поверяемого анализатора к сети должно производиться с помощью сетевого адаптера из комплекта анализатора;
- заземление поверяемого анализатора и средств поверки должно производиться посредством заземляющего провода сетевого кабеля;
- запрещается работать с поверяемым анализатором при снятых крышках или панелях;
- запрещается работать с анализатором в условиях температуры и влажности, выходящих за пределы рабочего диапазона, а также при наличии в воздухе взрывоопасных веществ;
- запрещается работать с анализатором в случае обнаружения его повреждения.

5 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПОВЕРКЕ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия окружающей среды:

- температура воздуха (23 ± 2) °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106.7 кПа.

6 ВНЕШНИЙ ОСМОТР И ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При проведении внешнего осмотра проверяются:

- чистота и исправность разъемов, отсутствие механических повреждений корпуса и ослабления крепления элементов;
- сохранность органов управления, четкость фиксации их положений;
- комплектность анализатора.

6.1.2 При наличии дефектов или повреждений, препятствующих нормальной эксплуатации поверяемого анализатора, его направляют в ремонт.

6.2 Подготовка к поверке

6.2.1 Поверитель должен изучить руководство по эксплуатации поверяемого анализатора, а также руководства по эксплуатации применяемых средств поверки.

6.2.2 Инсталлировать на компьютер программу Bode Analyser Suite с компакт-диска, следуя инструкциям установщика программы.

6.2.3 Подсоединить анализатор и поверочное оборудование к сети 220 V; 50 Hz. Включить питание анализатора и поверочного оборудования.

6.2.4 Кабелем из комплекта анализатора соединить порт USB на задней панели анализатора с портом USB компьютера.

6.2.5 Запустить на компьютере программу Bode Analyser Suite.

При этом должна появиться панель программы, в правом нижнем углу которой отображается серийный номер анализатора.

6.2.6 Перед началом выполнения операций по определению метрологических характеристик анализатор и поверочное оборудование должны быть выдержаны во включенном состоянии в соответствии с указаниями руководств по эксплуатации. Минимальное время прогрева анализатора 20 min.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Общие указания по проведению поверки

В процессе выполнения операций результаты измерений заносятся в протокол поверки. Полученные результаты должны укладываться в пределы допускаемых значений, которые указаны в таблицах настоящего раздела документа. При получении отрицательных результатов по какой-либо операции необходимо повторить операцию. При повторном отрицательном результате анализатор следует направить в уполномоченный сервисный центр для проведения регулировки и/или ремонта.

7.2 Опробование (идентификация и диагностика)

7.2.1 Идентификация версии программного обеспечения

В меню Help выбрать About.
Записать результат проверки в таблицу 7.2.

7.2.2 Проверка выходного сигнала генератора

7.2.2.1 Установить на канале C1 осциллографа входное сопротивление 50 Ω , DC.

7.2.2.2 Выбрать на анализаторе режим Measurement: Gain/Phase.
Установить на генераторе анализатора частоту 10 MHz, уровень 0 dBm.

7.2.2.3 Соединить кабелем BNC(m,m) выход "OUTPUT" анализатора с разъемом канала C1 осциллографа.

7.2.2.4 Включить на осциллографе функцию Autoset.
Наблюдать на дисплее осциллографа синусоидальный сигнал частотой 10 MHz и амплитудой примерно 630 mV.
Записать результат проверки в таблицу 7.2.

7.2.3 Проверка направленности измерительного моста

7.2.3.1 Установить на выход "OUTPUT" анализатора согласованную нагрузку 50 Ω из комплекта анализатора.

7.2.3.2 Выбрать на анализаторе режим Measurement: Frequency Sweep.

7.2.3.3 Сделать на анализаторе установки, как показано на рисунках 7.2.3.1 и 7.2.3.2.
В окне Configuration, Device Configuration следует выбрать в левом верхнем углу Measurement: Impedance/Reflection.

Ввести в окне Measurement, Reference Resistance действительное значение сопротивления, указанное на корпусе согласованной нагрузки.

7.2.3.4 Проверить отображаемые на графике значения обратных потерь (Reflection), они должны быть не более минус 35 dB во всем диапазоне частот.
Записать результат проверки в таблицу 7.2.

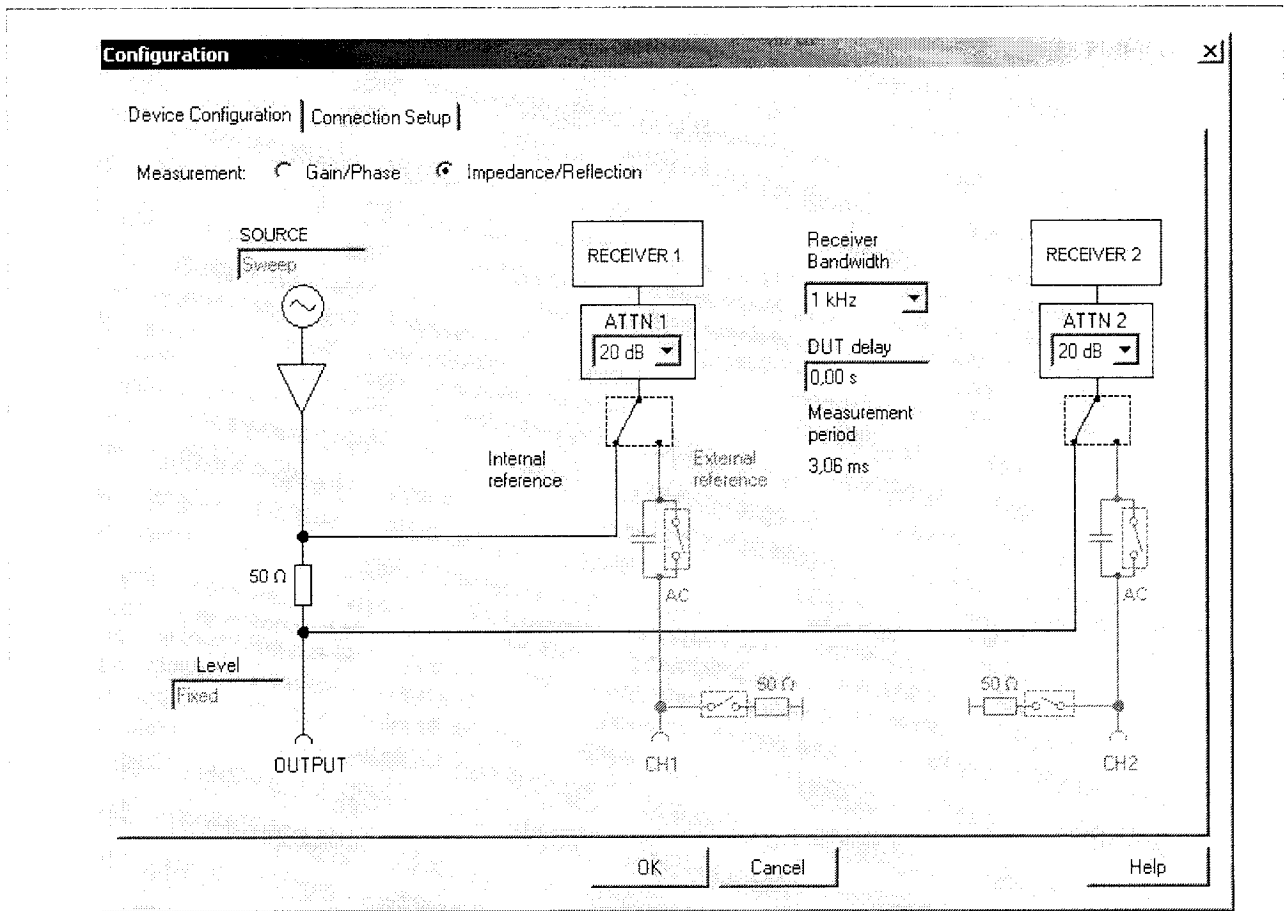


Рисунок 7.2.3.1

Sweep

Start Frequency: 10,000 Hz

Stop Frequency: 40,000 MHz

Center Frequency: 20,000005 MHz

Span: 39,999990 MHz

Sweep Mode: Linear

Number of Points: 201

Copy from Zoom

Trace 1 (TR1)

Color: [Black]

Measurement: Reflection

Display: Data

Format: Mag(dB)

Ymax: 10,00dB

Ymin: -60,00dB

Data>Memory

Configuration

Level: 0,00 dBm

Attenuator CH1: 20 dB

Attenuator CH2: 20 dB

Receiver Bandwidth: 1 kHz

Measurement

Reference Resistance: 50,00 Ω

Trace 2 (TR2)

Color: [White]

Measurement: Reflection

Display: Data

Format: Mag(dB)

Ymax: 10,00dB

Ymin: -60,00dB

Data>Memory

Diagram Setup

Auto

Always Two Diagrams

Export Traces Data...

Рисунок 7.2.3.2

7.2.4 Проверка начального смещения коэффициента передачи

7.2.4.1 Соединить на анализаторе выход “OUTPUT” с входами “CH1”, “CH2”, используя три кабеля BNC(m,m) и тройник BNC(f,f,f) из комплекта анализатора, как показано на рисунке 7.2.4.1.

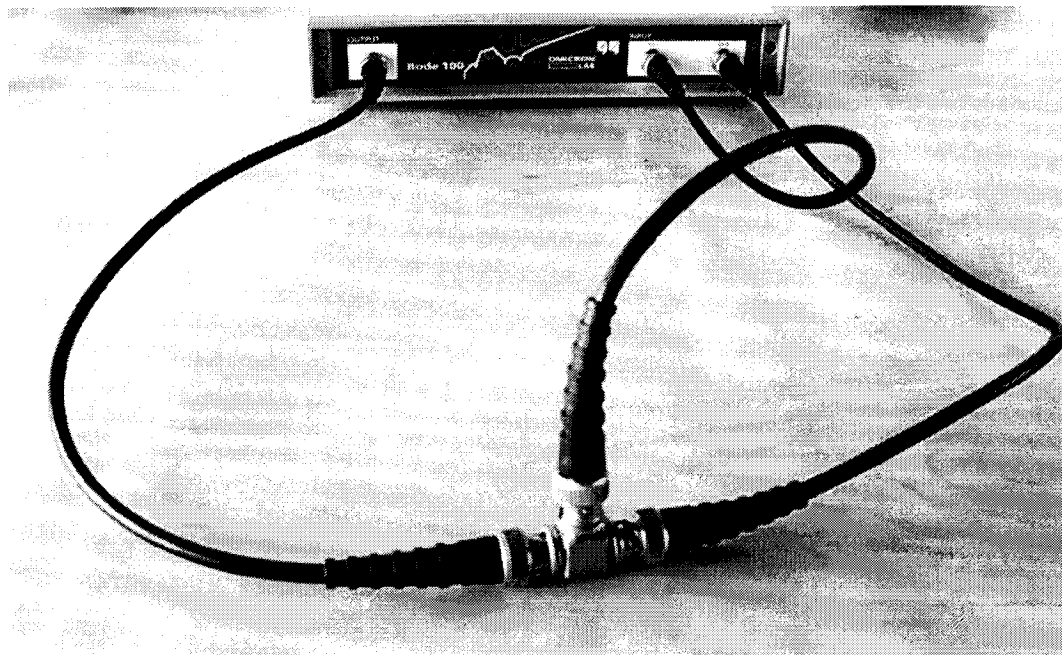


Рисунок 7.2.4.1

7.2.4.2 Выбрать на анализаторе режим Measurement: Frequency Sweep.

7.2.4.3 Сделать в окне Configuration, Device Configuration внутренние соединения и установки, как показано на рисунке 7.2.4.2.

7.2.4.4 Сделать установки, как показано на рисунке 7.2.4.3.

Начальную частоту в окне Sweep установить равной 10 Hz.

Уровень в окне Configuration выставить на минус 20 dBm во избежание перегрузки входов анализатора.

7.2.4.5 Установить усреднения:

Trace Functions, Trace 1/2 Average, Process Depth 99, OK

TR1/2 AVG ON.

7.2.4.6 Устанавливать значения ослабления Attenuator CH1 и Attenuator CH2, как указано в таблице 7.2.4.

Наблюдать отображаемые графики модуля коэффициента передачи Mag(Gain) и фазы коэффициента передачи Phase(Gain), как показано на рисунке 7.2.4.4.

При всех значениях ослабления аттенюаторов ожидаемые значения модуля коэффициента передачи равны 0 dB, фазы коэффициента передачи 0°. Пределы допускаемых значений указаны в таблице 7.2.4.

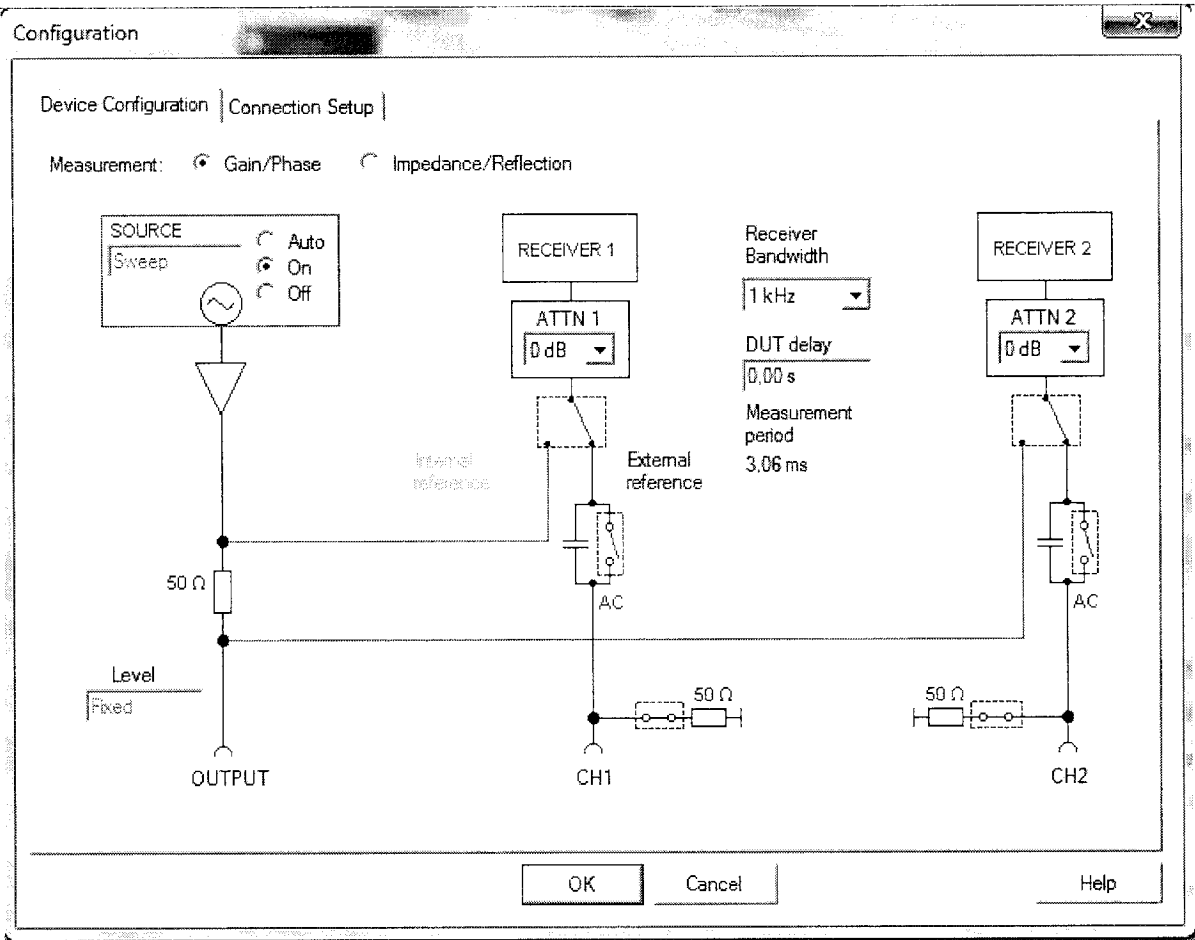


Рисунок 7.2.4.2

Sweep

Start Frequency: 10,000 Hz

Stop Frequency: 40,000 MHz

Center Frequency: 20,000005 MHz

Span: 39,999990 MHz

Sweep Mode: Linear

Number of Points: 201

Copy from Zoom

Configuration

Level: -10.00 dBm

Attenuator CH1: 0 dB

Attenuator CH2: 0 dB

Receiver Bandwidth: 1 kHz

Measurement

Reference Resistance: 50.00 Ω

Trace 1 (TR1)

Color: [Black]

Measurement: Gain

Display: Data

Format: Mag, dB

Ymax: 500.00

Ymin: -500.00

Data > Memory

Trace 2 (TR2)

Color: [Black]

Measurement: Gain

Display: Data

Format: Phase, °

Ymax: 5.00

Ymin: -5.00

Data > Memory

Diagram Setup

Auto

Always Two Diagrams

Export Traces Data...

Рисунок 7.2.4.3

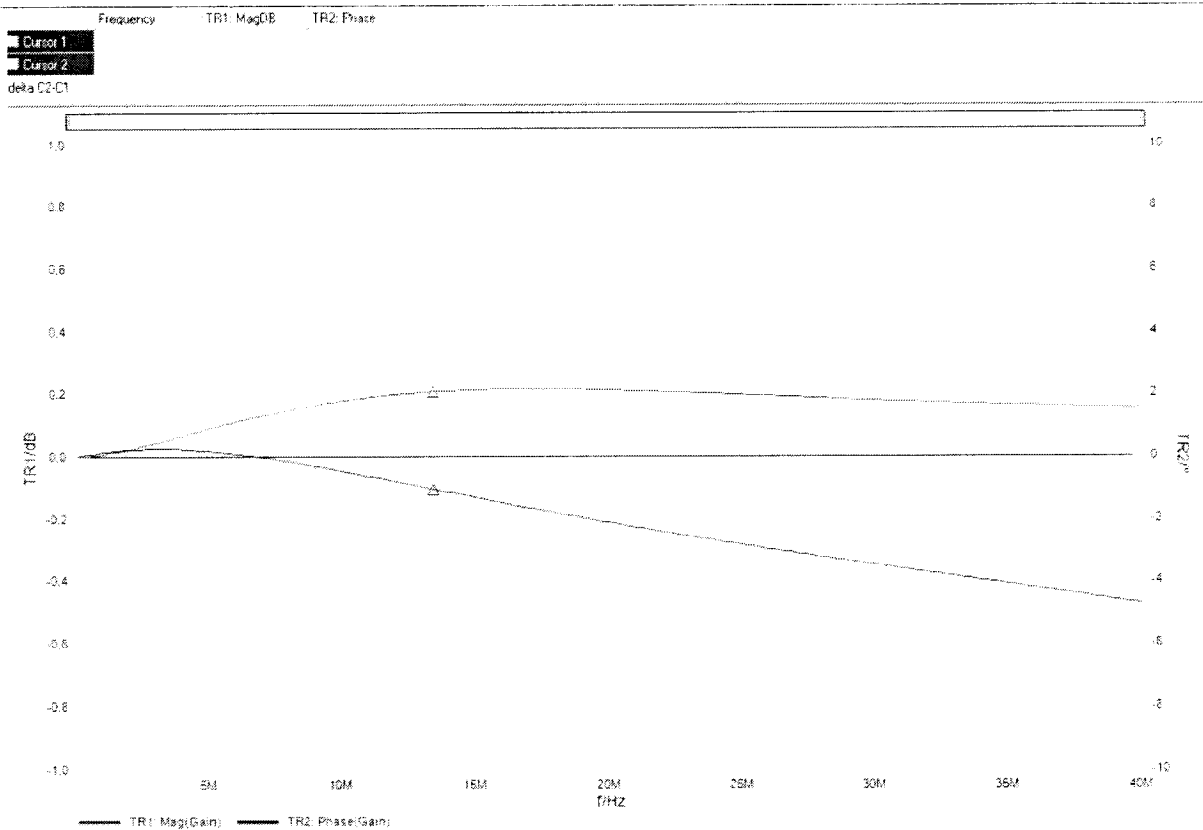


Рисунок 7.2.4.4

Таблица 7.2.4 – Значения ослабления аттенуаторов и допускаемые значения модуля и фазы коэффициента передачи

Значения ослабления, dB		Пределы допускаемых значений	
ATTN1	ATTN2	Модуль КП, dB	Фаза КП, °
1	2	3	4
0	0		
10	10		
20	20	±0.2	±3
30	30		
40	40		
0	10		
0	20		
0	30		
0	40		
0	10		
10	0		
10	20		
10	30		
10	40	±0.2	±4
20	0		
20	10		
20	30		
20	40		
30	0		
30	10		
30	20		
30	40		

1	2	3	4
40	0		
40	10	±0.3	±6
40	20		
40	30		

Таблица 7.2 – Опробование

Содержание проверки	Результат проверки	Критерий проверки
Номер версии программного обеспечения		2.43 и выше
Выходной сигнал генератора		Синус с частотой 10 МГц и амплитудой ≈ 630 мВ
Направленность измерительного моста		Reflection: ≤ -35 dB
Начальное смещение коэффициента передачи		Модуль КП: ≤ ±(0.2 ... 0.3) dB Фаза КП: ≤ ±(3 ... 6)° (по таблице 7.2.4)

7.3 Определение погрешности частоты генератора

7.3.1 Соединить кабелем BNC(m,m) выход “10 МГц” стандарта частоты с разъемом “Ref In” на задней панели частотомера.

Соединить кабелем BNC(m,m) разъем “OUTPUT” анализатора с входным разъемом “ChA” частотомера.

7.3.2 Выбрать на анализаторе режим Measurement: Gain/Phase.

Установить на генераторе анализатора частоту 10 МГц, уровень 0 dBm.

7.3.3 Установить частотомер в режим измерения частоты с автоматическим выбором. Записать отсчет частотомера в таблицу 7.3.

Таблица 7.3 – Погрешность установки частоты генератора

Установленное значение, МГц	Нижний предел допускаемых значений, МГц	Измеренное значение частоты, МГц	Верхний предел допускаемых значений, МГц
10	9.999 500		10.000 500

7.4 Определение погрешности уровня мощности генератора

7.4.1 Подготовить к работе ваттметр поглощаемой мощности в соответствии с руководством по эксплуатации, выполнить установку нуля.

7.4.2 Используя адаптеры BNC(m)-N(f), N(m)-2,4mm(f), установить на выход “OUTPUT” анализатора измерительный преобразователь ваттметра.

7.4.3 В режиме Measurement: Gain/Phase устанавливать на генераторе анализатора значения частоты и уровня, как указано в столбцах 1 и 2 таблицы 7.4.

Записывать отсчеты ваттметра в столбец 4 таблицы 7.4.

Таблица 7.4 – Погрешность уровня мощности генератора

Установки на генераторе		Нижний предел допускаемых значений, dBm	Отсчет ваттметра, dBm	Верхний предел допускаемых значений, dBm
Частота	Уровень, dBm			
1	2	3	4	5
10 Hz	-27	-27.3		-26.7
	0	-0.3		+0.3
	+13	+12.7		+13.3
999 kHz	-27	-27.3		-26.7
	0	-0.3		+0.3
	+13	+12.7		+13.3
40 MHz	-27	-27.6		-26.3
	0	-0.6		+0.6
	+13	+12.3		+13.6

7.5 Проверка динамического диапазона

7.5.1 Отсоединить оборудование от разъемов анализатора.

7.5.2 Выбрать на анализаторе режим Measurement: Frequency Sweep.

7.5.3 Сделать на анализаторе установки, как показано на рисунках 7.5.1 и 7.5.2. Полоса приемника Receiver Bandwidth должна быть 100 Hz, ослабление ATTN2 – 0 dB. Начальную частоту в окне Sweep установить равной 10 Hz. Уровень в окне Configuration выставить на максимальный (13 dBm).

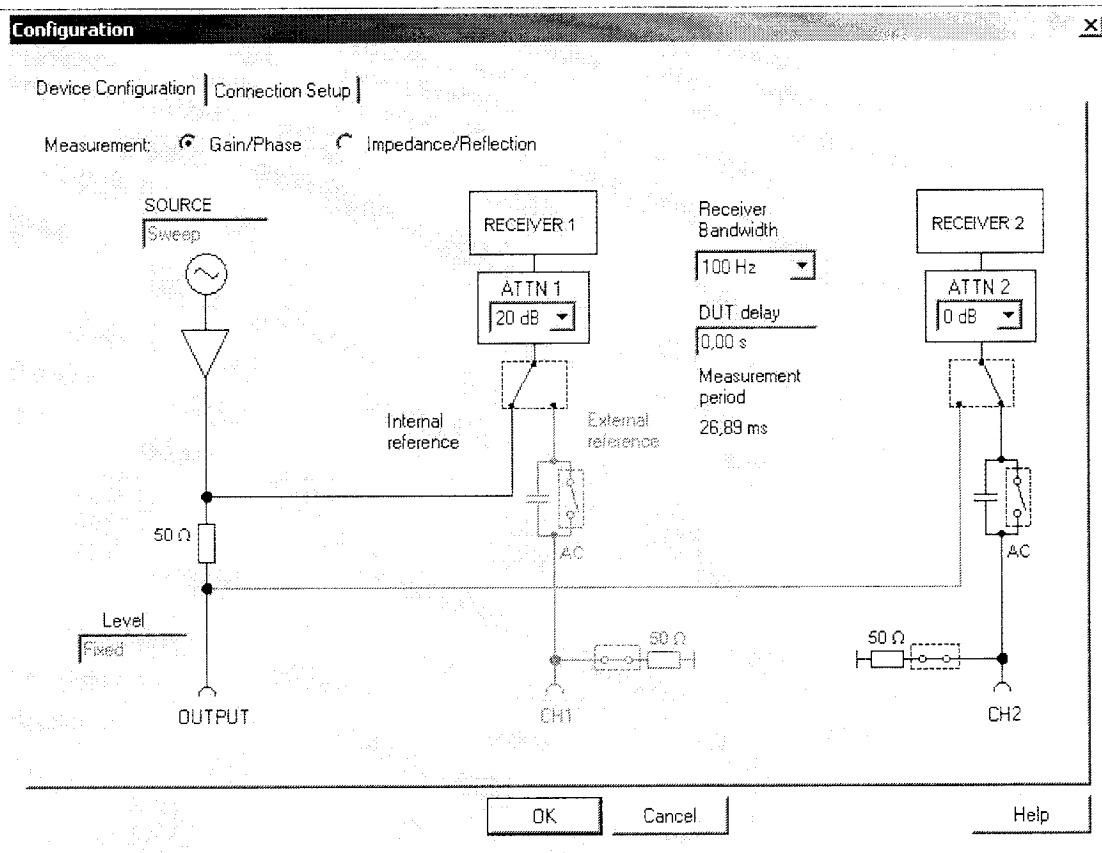


Рисунок 7.5.1

Sweep

Start Frequency: 10,000 Hz

Stop Frequency: 40,000 MHz

Center Frequency: 20,000005 MHz

Spar: 39,999990 MHz

Sweep Mode: Linear

Number of Points: 201

Copy from Zoom

Trace 1 (TR1)

Color: [dropdown]

Measurement: Gain

Display: Data

Format: Mag(dB)

Ymax: 0,00dB

Ymin: -140,00dB

Data > Memory

Configuration

Level: 13,00 dBm

Attenuator CH1: 20 dB

Attenuator CH2: 0 dB

Receiver Bandwidth: 100 Hz

Trace 2 (TR2)

Color: [dropdown]

Measurement: Gain

Display: Data

Format: Phase(°)

Ymax: 5,00°

Ymin: -6,00°

Data > Memory

Measurement

Reference Resistance: 50,00 Ω

Diagram Setup

Auto

Always Two Diagrams

Export Traces Data...

Рисунок 7.5.2

7.5.4 Проверить отображаемые на графике (рисунок 7.5.3) значения модуля коэффициента передачи (Mag/Gain), они должны быть не более минус 100 dB. Записать результат проверки в таблицу 7.5.

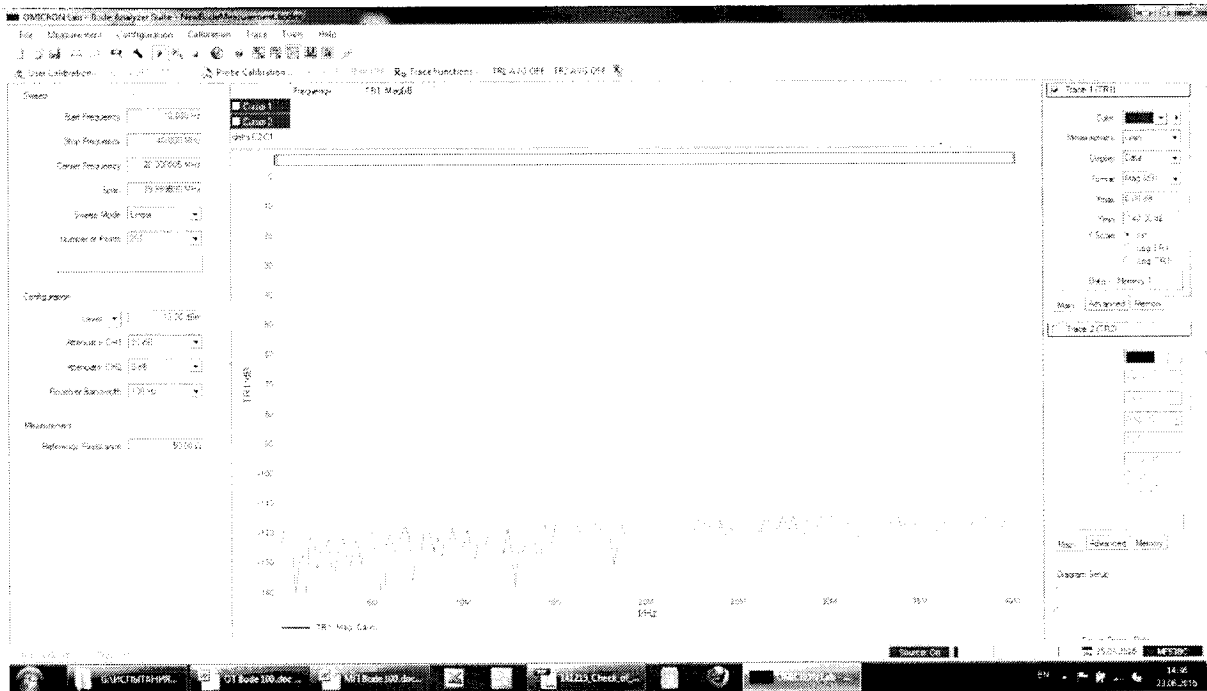


Рисунок 7.5.3

Таблица 7.5 -- Проверка динамического диапазона

Максимальное измеренное значение модуля коэффициента передачи, dB

Верхнее допустимое значение модуля коэффициента передачи, dB
 - 100 dB

7.6 Определение погрешности измерения коэффициента отражения

7.6.1 Используя адаптер BNC(m)-N(f), присоединить к выходу “OUTPUT” анализатора нагрузку с КСВН = 1.4 из комплекта мер КСВН и полного сопротивления ЭК9-140.

7.6.2 Выбрать на анализаторе режим Measurement: Frequency Sweep.

7.6.3 Сделать на анализаторе установки, как показано на рисунках 7.6.1 и 7.6.2.

В окне Configuration, Device Configuration следует выбрать в левом верхнем углу Measurement: Impedance/Reflection.

7.6.4 Убедиться в том, что на панели анализатора отображаются графики КСВН и фазы коэффициента отражения, как показано на рисунке 7.6.3.

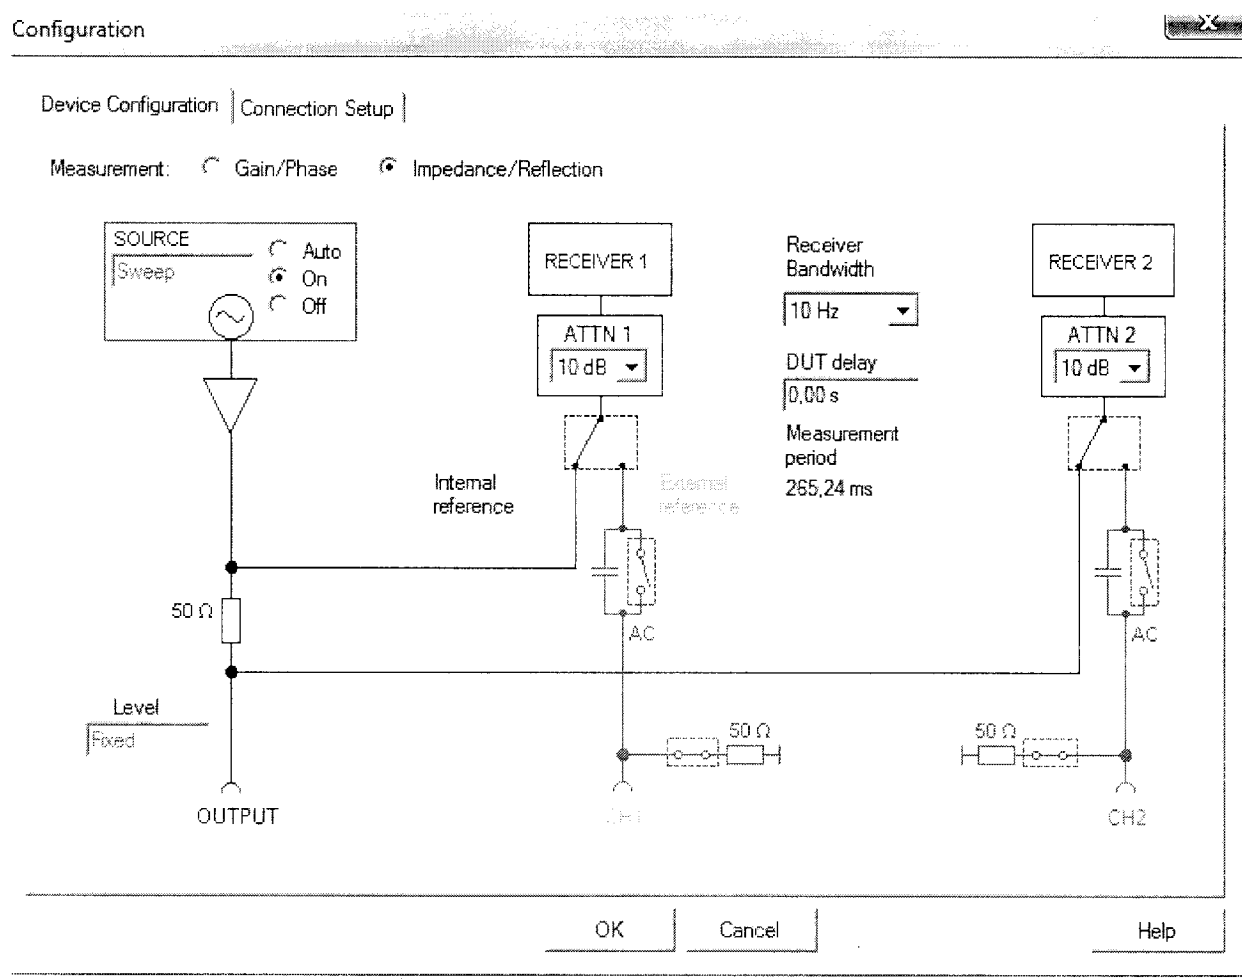


Рисунок 7.6.1

7.6.5 Используя курсор, найти и записать минимальное и максимальное отображаемые значения КСВН в таблицу 7.6.1 для данного значения КСВН.

Они должны быть в пределах, рассчитанных по действительному значению нагрузки, указанному в последнем протоколе поверки комплекта мер КСВН и полного сопротивления ЭК9-140, и пределам допускаемых значений измерения модуля КО анализатора.

Формулы для расчета приведены в таблице 7.6.1, где

Кд – действительное значение КСВН нагрузки, Кmin и Кmax – нижний и верхний пределы допускаемых значений измерения КСВН анализатором.

Sweep

Start Frequency: 10,000 Hz

Stop Frequency: 40,000 MHz

Center Frequency: 20,000005 MHz

Span: 39,999990 MHz

Sweep Mode: Linear

Number of Points: 201

Continue Test

Configuration

Level: 0,00 dBm

Attenuator CH1: 10 dB

Attenuator CH2: 10 dB

Receiver Bandwidth: 1 kHz

Measurement

Reference Resistance: 50,00 Ω

Trace 1 (TR1)

Color: [Black]

Measurement: Reflection

Display: Data

Format: VSWR

Ymax: 1,50

Ymin: 1,30

Y-Scale: Lin
 Log TR1
 Log (TR1)

Data -> Memory 1

Main Advanced Memory

Trace 2 (TR2)

Color: [Black]

Measurement: Reflection

Display: Data

Format: Phase (°)

Ymax: 190,00 °

Ymin: 170,00 °

Y-Scale: Lin
 Log TR2
 Log (TR2)

Data -> Memory 1

Main Advanced Memory

Рисунок 7.6.2

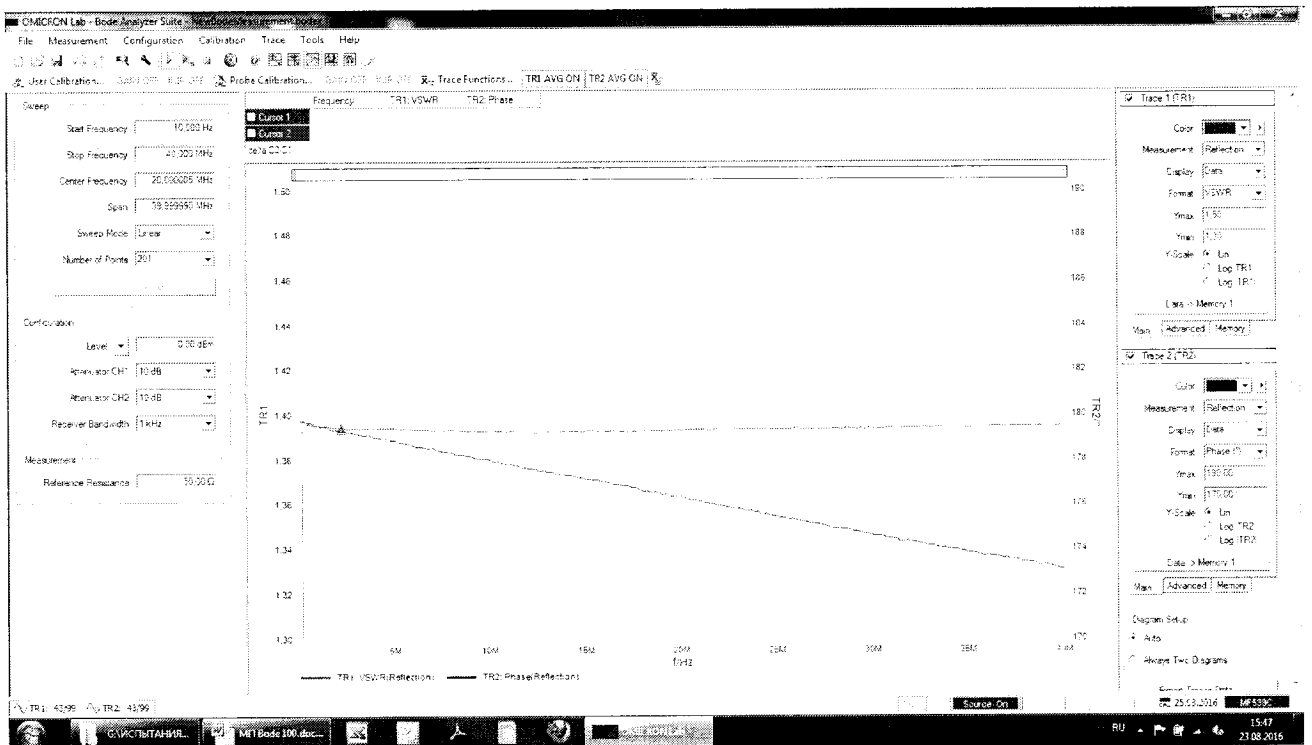


Рисунок 7.6.3

7.6.6 Зафиксировать отображаемое значение фазы коэффициента отражения на частоте 10 Hz и записать его в таблицу 7.6.2.

7.6.7 Отсоединить от выхода анализатора нагрузку с КСВН = 1.4 и заменить ее на нагрузку с КСВН = 2.0 из комплекта мер КСВН и полного сопротивления ЭК9-140.

Установить в окне Trace 1: Y_{max} 2.2, Y_{min} 1.8.

Выполнить действия по пунктам 7.6.4 – 7.6.6 для КСВН = 2.0.

Таблица 7.6.1 – Погрешность измерения КСВН

Значение КСВН нагрузки		Нижний предел допустимых значений K_{min}	Измеренные значения КСВН (мин./макс.)	Верхний предел допустимых значений K_{max}
номинальное	действительное Кд			
1.4				
2.0				
для КСВН = 1.4: $K_{min} = 0.97 \cdot K_d$; $K_{max} = 1.03 \cdot K_d$ для КСВН = 2.0: $K_{min} = 0.95 \cdot K_d$; $K_{max} = 1.05 \cdot K_d$				

Таблица 7.6.2 – Погрешность измерения фазы коэффициента отражения

Номинальное значение КСВН нагрузки	Нижний предел допустимых значений, °	Измеренное значение фазы на частоте 10 Hz, °	Верхний предел допустимых значений, °
1.4	175		185
2.0	175		185

7.7 Определение погрешности измерения коэффициента передачи

7.7.1 Установить на вход “CH2” анализатора адаптер BNC(m)-N(f), к выходу этого адаптера присоединить адаптер N(m)-BNC(f).

Выполнить соединения аналогично рисунку 7.2.4.1, используя три кабеля BNC(m,m) и тройник BNC(f,f,f) из комплекта анализатора, при этом к входу “CH2” кабель BNC(m,m) должен быть присоединен через пару указанных адаптеров.

7.7.2 Выбрать на анализаторе режим Measurement: Frequency Sweep.

7.7.3 Сделать на анализаторе установки, как показано на рисунках 7.7.1 и 7.7.2. При этом должны отображаться графики, показанные на рисунке 7.7.3.

7.7.4 Выполнить калибровку анализатора, для чего выбрать Probe Calibration: Gain/Phase и нажать клавишу Start.

По завершении процесса калибровки нажать клавишу ОК.

Графики должны принять вид, показанный на рисунке 7.7.4.

7.7.5 Выполнить измерение ослабления аттенюатора 20 dB.

Разъединить между собой адаптеры BNC(m)-N(f) и N(m)-BNC(f), установить между ними аттенюатор 20 dB из набора мер коэффициентов передачи и отражения Anritsu 3663-1.

В окне Trace 1 (TR1), показанном справа на рисунке 7.7.2, выставить:

Y_{max} – 19 dB, Y_{min} – 21 dB.

При этом должны отобразиться графики, показанные на рисунке 7.7.5.

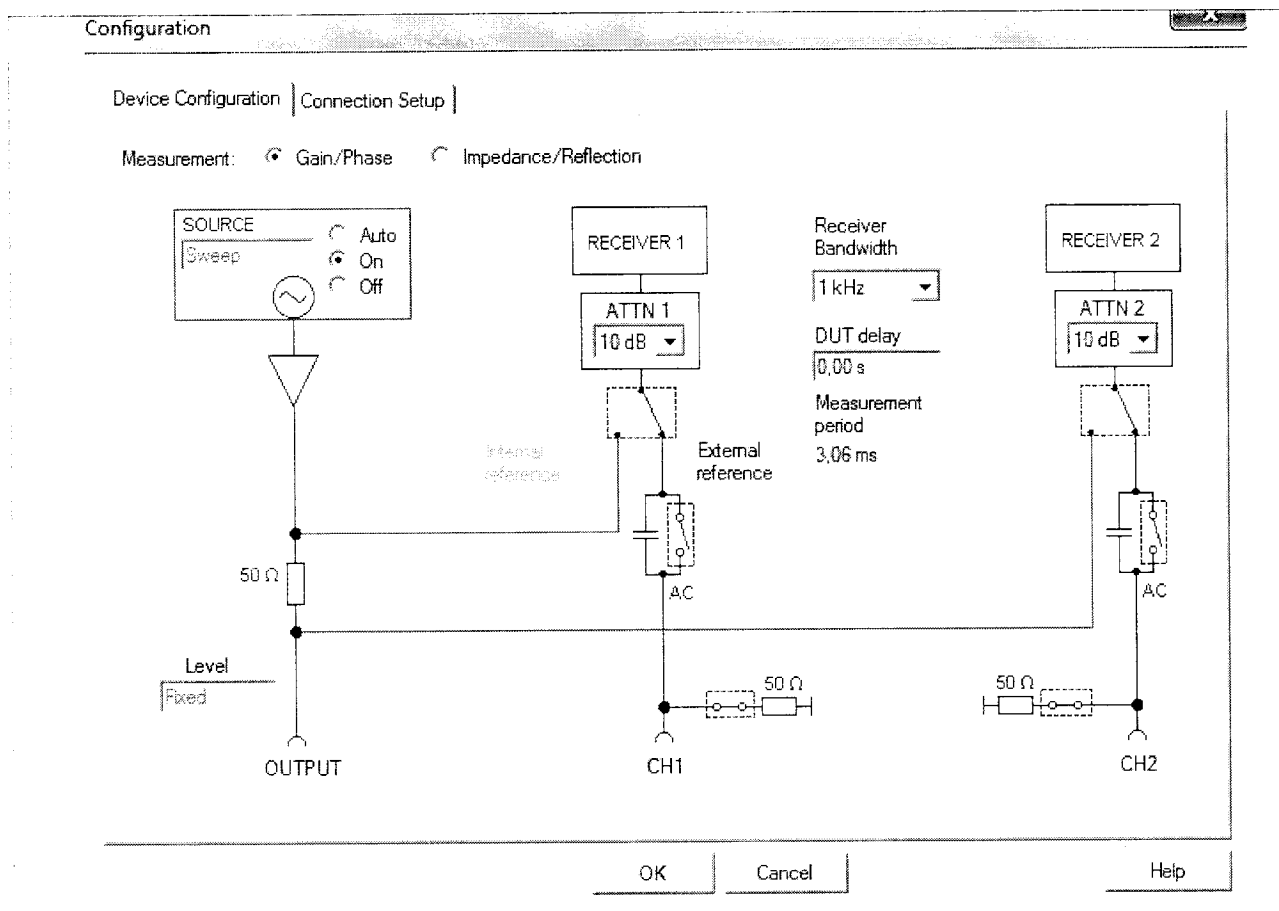


Рисунок 7.7.1

7.7.6 Записать действительные значения A_d , A_{min} и A_{max} в столбец 2 таблицы 7.7.1.

Рассчитать нижний и верхний пределы допускаемых значений A_{min} и A_{max} по действительным значениям A_d ослабления аттенюатора, указанным в последнем протоколе поверки набора коэффициентов передачи и отражения Anritsu 3663-1, и пределам допускаемой погрешности измерений модуля КП анализатора. Формулы для расчета в интервалах частот 10 Hz ... 10 MHz и 10 ... 40 MHz даны в столбцах 3 и 5 таблицы 7.7.1.

Записать значения A_d , A_{min} и A_{max} в столбцы 2, 3, 5.

7.7.7 Используя курсор, зафиксировать отображаемые минимальное и максимальное значение модуля КП (TR1) в интервалах частот 10 Hz ... 10 MHz и 10 ... 40 MHz. Записать эти значения в столбец 4 таблицы 7.7.1.

Измеренные значения должны находиться в пределах A_{min} и A_{max} .

7.7.8 Используя курсор, зафиксировать отображаемое значение фазы КП на частоте 10 Hz и записать его в таблицу 7.7.2.

7.7.9 Выполнить измерение ослабления аттенюатора 50 dB.

Отсоединить аттенюатор 42N-20. Присоединить на его место аттенюатор 42N-50 из набора мер коэффициентов передачи и отражения Anritsu 3663-1.

В окне Configuration, показанном слева на рисунке 7.7.2, выставить полосу приемника Receiver Bandwidth 10 Hz.

В окне Trace 1 (TR1), показанном справа на рисунке 7.7.2, выставить Y_{max} -- 49 dB, Y_{min} -- 51 dB.

При этом должны отобразиться графики, показанные на рисунке 7.7.6.

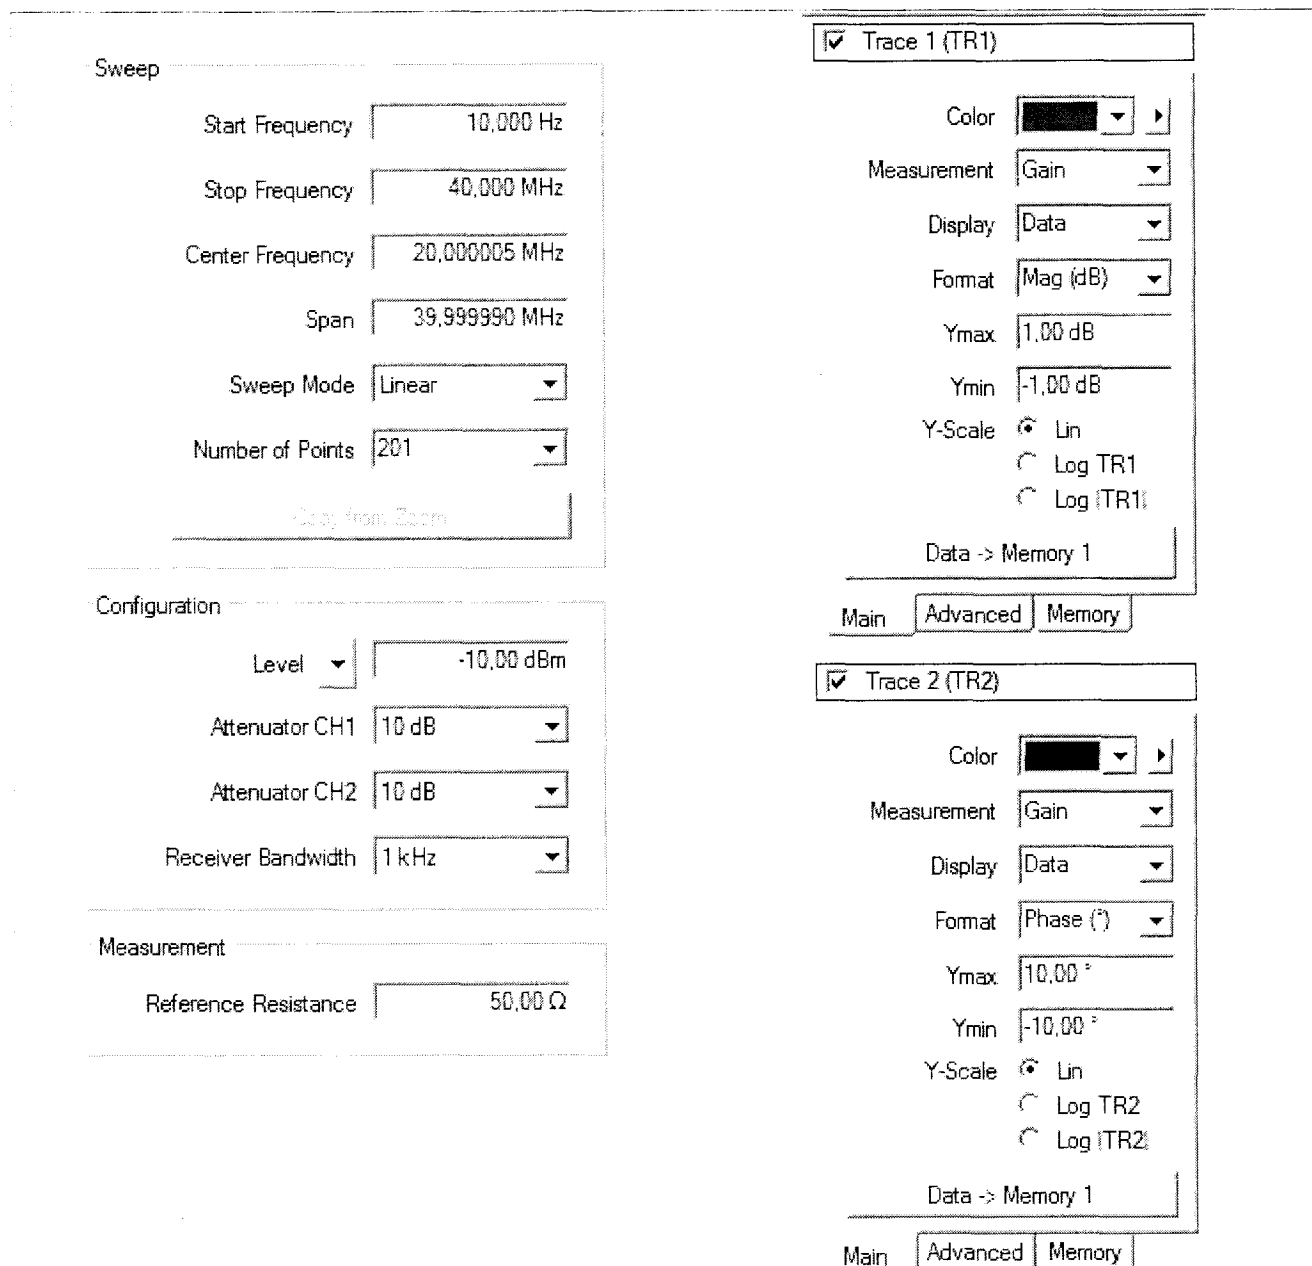


Рисунок 7.7.2

7.7.10 Выполнить действия по пунктам 7.7.6 -- 7.7.8 для ослабления 50 dB.

Отсоединить оборудование от анализатора.

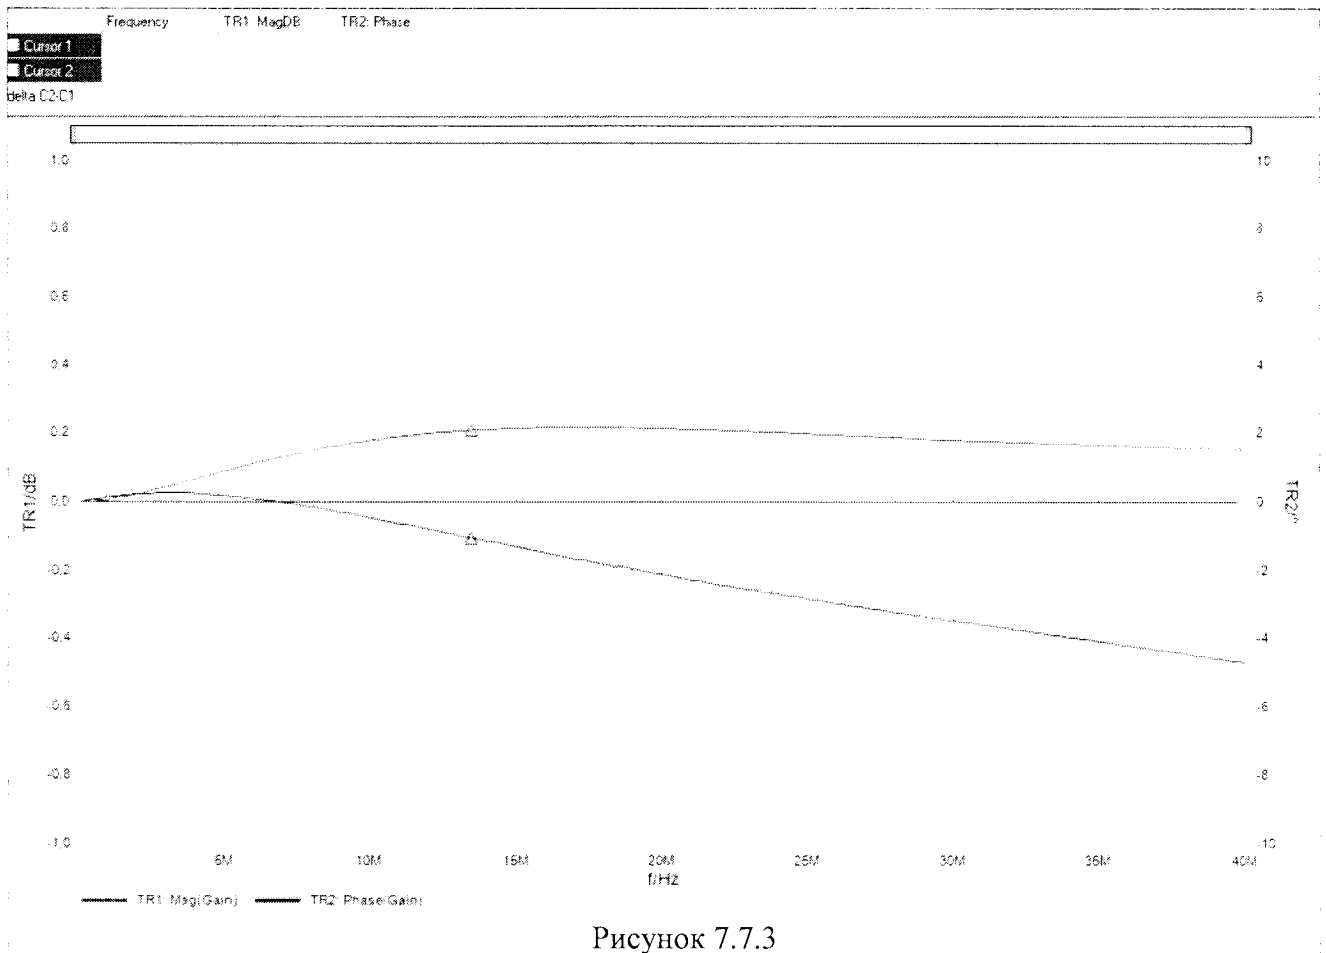


Рисунок 7.7.3

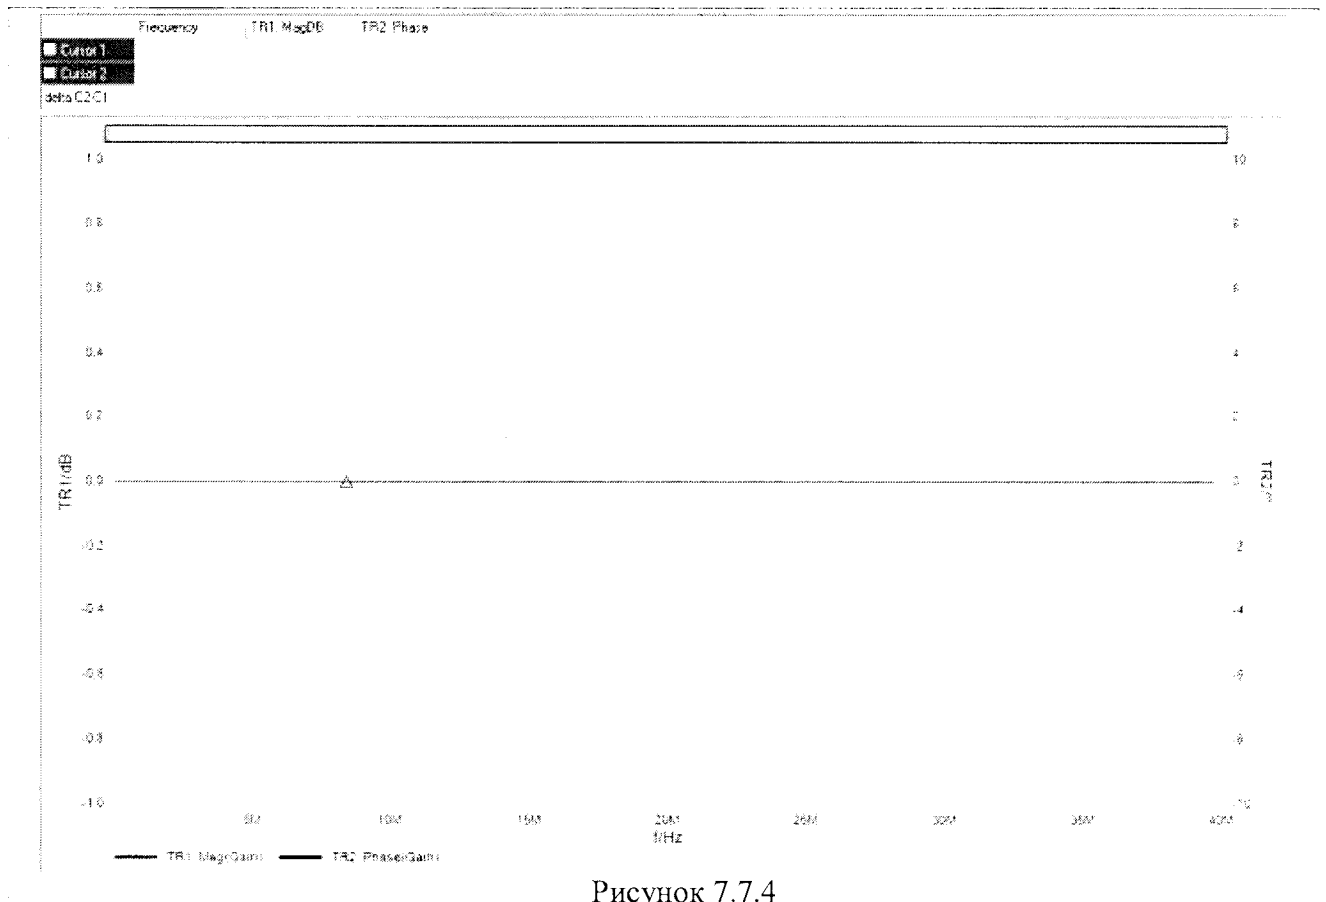


Рисунок 7.7.4

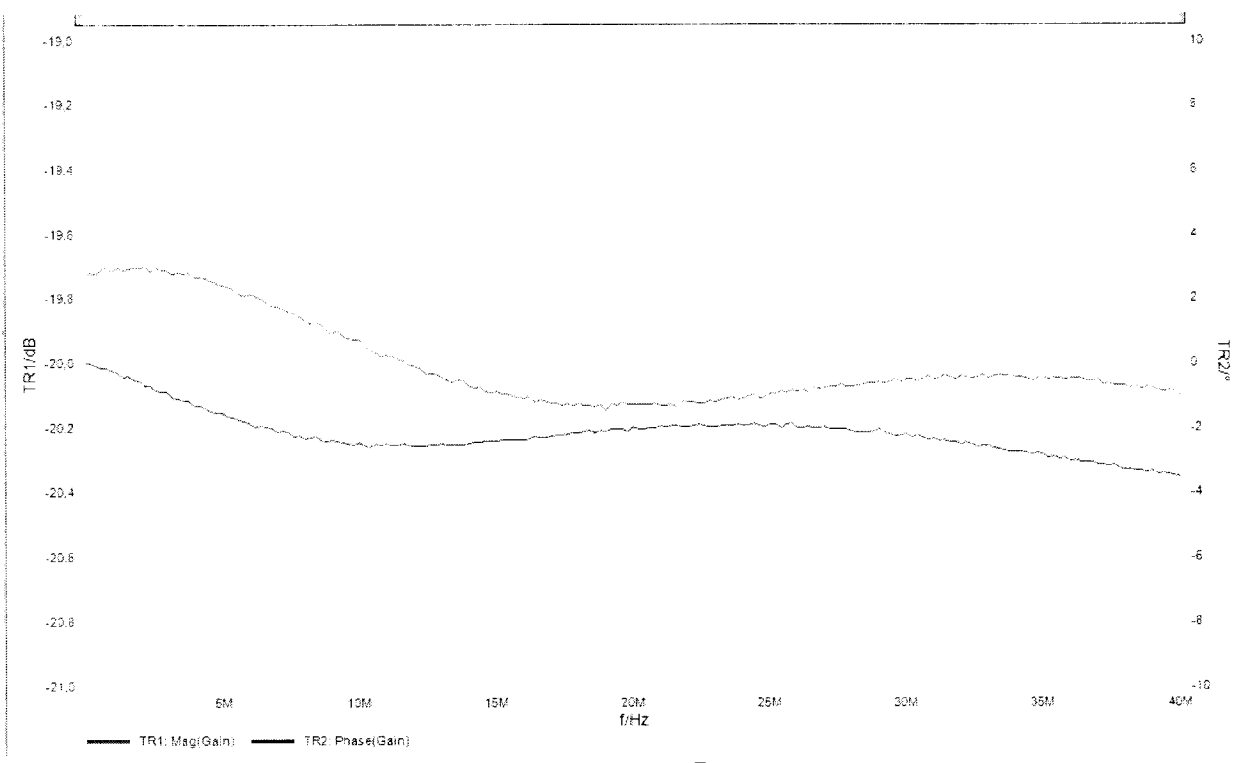


Рисунок 7.7.5

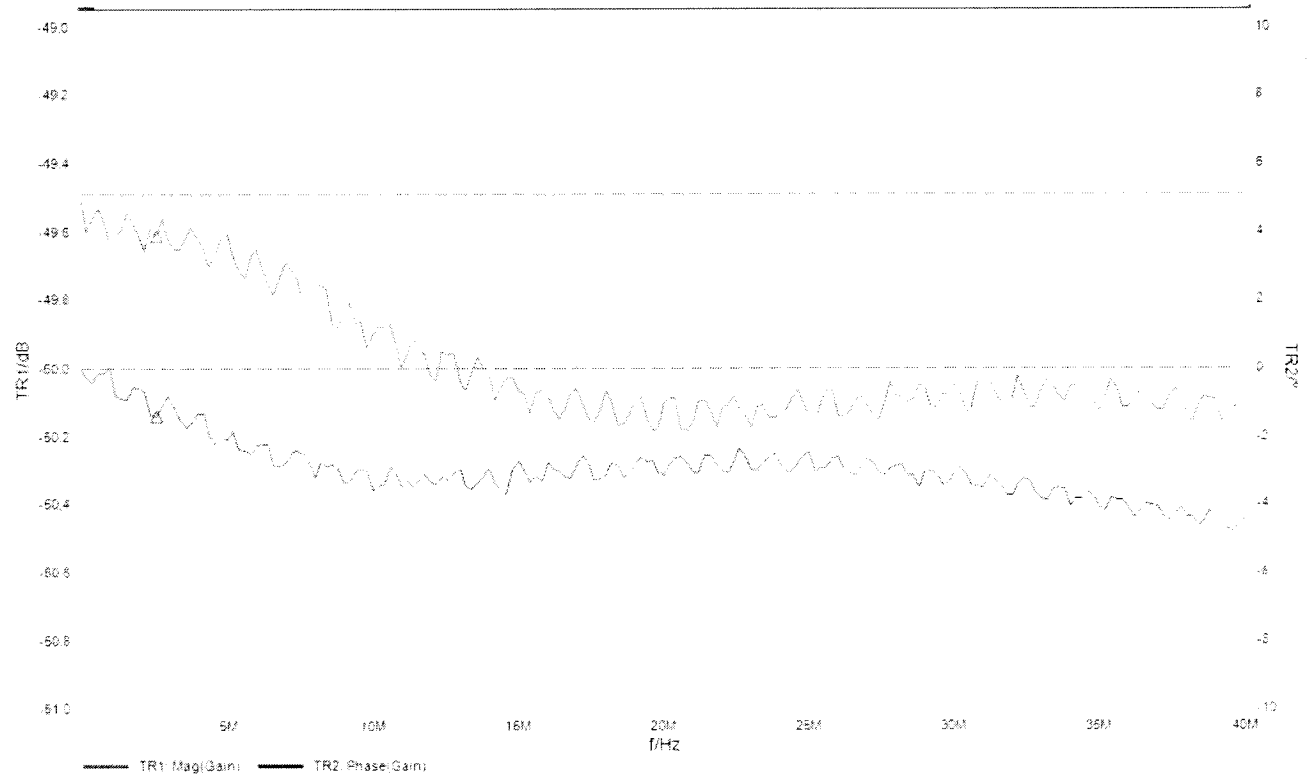


Рисунок 7.7.6

Таблица 7.7.1 – Погрешность измерения модуля коэффициента передачи, dB

Значение ослабления аттенюатора		Нижний предел допускаемых значений A_{\min}	Измеренные значения модуля КП (мин./макс.)	Верхний предел допускаемых значений A_{\max}
номинальное	действительное A_d			
1	2	3	4	5
ослабление 20 dB				
10 Hz ... 10 MHz		$(A_d - 0.3) =$		$(A_d + 0.3) =$
10 ... 40 MHz		$(A_d - 0.5) =$		$(A_d + 0.3) =$
ослабление 50 dB				
10 Hz ... 10 MHz		$(A_d - 0.5) =$		$(A_d + 0.5) =$
10 ... 40 MHz		$(A_d - 0.8) =$		$(A_d + 0.8) =$

Таблица 7.7.2 – Погрешность измерения фазы коэффициента передачи

Номинальное значение ослабления аттенюатора, dB	Нижний предел допускаемых значений, °	Измеренное значение фазы на частоте 10 Hz, °	Верхний предел допускаемых значений, °
-20	-3		+3
-50	-5		+5

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Протокол поверки

8.1.1 При выполнении операций поверки оформляется протокол в произвольной форме с указанием следующих сведений:

- полное наименование аккредитованной на право поверки организации;
- номер и дата протокола поверки
- наименование и обозначение поверенного средства измерения, установленные опции;
- заводской (серийный) номер;
- обозначение документа, по которому выполнена поверка;
- наименования, обозначения и заводские (серийные) номера использованных при поверке средств измерений, сведения об их последней поверке;
- температура и влажность в помещении;
- полученные значения метрологических характеристик;
- фамилия лица, проводившего поверку.

8.1.2 При положительных результатах поверки допускается протокол поверки не оформлять, а результаты поверки привести на оборотной стороне свидетельства о поверке по форме раздела «Метрологические и технические характеристики» описания типа или по форме таблиц раздела 7.3 настоящей методики поверки.

8.2 Свидетельство о поверке

При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке и наносится знак поверки в виде наклейки в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1815 от 02.07.2015 г.

8.3 Извещение о непригодности

При отрицательных результатах поверки, выявленных при внешнем осмотре, опробовании, или выполнении операций поверки, выдается извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1815 от 02.07.2015 г.

Главный метролог ООО «КИА»

В.В. Супрунюк

Заместитель генерального директора
по метрологии ЗАО «АКТИ-Мастер»

Д.Р. Васильев