

" Lit" и " lib.r." Для подключения технологи- К развемы ческих приспособлений, из- ра пользуемых при настройке и	er an er er er en
пользуемых при настройке и	разьёмам ниче о не подключен
понерке	

Принечание. * - располсжены на задней панели установки.

9. DOPHIOK PRECTY

. Подготовка к проведения измерения.

Кнопоч. толи переклочателям МЮКИТЕЛЬ в 3. V " установить козффициент гарысные 9 5.

Еклочить установку, при этом должно загореться цифровое табао электронно-субтно. То частотомера.

Убедившись в том, что тволо ЧАСТОТА установки загорелось, протреть установку в течение 3 9 min.

9.2. Проведение измерений.

9.2.1. Реким формирования Ситнала с заданным козфёнциентом гармоник (режим работы "Er").

Нажать внопку "Иг".

Ст генератора 13-118 иля ГЗ-104, на вход установки СКС-10 подать сигнал напратенаем 0.5 V и частотой, на которой производится измереиме. Кнопка ФИКСАНИЯ ЧАСТОТЫ при эт том не нажата. После установле ъря показаний частоточера нажать кнопку ФИССАНИЯ ЧАСТОТЫ.

Гнези.) С установка соедянить со входом поверяемого измери то се наранейчых и кахерия. Тумб тор., РАБОТА - "О КОМПАРАТОРА" установать в праржение FYRRAMA A. H A.C.A FULCTORID LINGARY HEMANA SPECIFICATION IN A STATE NO.

Тумблер РАБОТА - "О КОМПАРАТОРА" установить в положение РАЗСТ. "еврез (30-40) \$ сучкой КОРРЕЦИИ ПОТРЕЖНОСТИ установить отсолку признатора нули компаратора на "О".

С помощью кнолочных переклочателея "Х. V " и MBHDEATELE насталь воучами коэффициент гармоник. При этом необходими пользоватеся зна-

Примечание. При измерении на другой частоте отдать кнопку ФИКСАЦИЗ ЧАСТОТИ и повторить операции л. 9.2.1.

9.2.2. Режим поверки вольтметров среднеквадратических значения (режим работы " V ")

Нажать кнопку " V ", Кнопка ФИКСАЦИЯ ЧАСТОТЫ не должна быть мака.

От генератора Г4-117 на вход установии подать сигнал напряжеимен 2,5 V требуемой частоты.

Ручками ПСГРЕЩНОСТЬ ПОВЕРНЕМОГС ЕОЛЬТМЕТРА 🚺 и 🛄 у городи и гор

Тумбяер РАБОТА - "О КСМПАРАТОРА" установить в положение "О КОМПАРАТОРА", Ручками **СТ** и **СТКО** установить стролку индима-

Тумблер РАБОТА - "О КОМПАРАТОРА" установить в положение РАБОГА Рузкой КОРРЕКЦИЯ ПОГРЕШНО.ТИ установить стрелку индикатора нуля Побладатора на "О".

С помощью кнопочного нереключателя "%, V * и МЮХИТЕЛЬ установизь требуемое выходное напряжение установки. При этом необходимс подыроваться значениями множителей, соответствующих надписи U При помощи ручех ПОГРЕДНОСТЬ ПОВЕРНЕМОГО ВОЛЬТМЕТРА **С** 4

ина установить показание поверяемого вольтметра, равное энечение маралого напряжения установки СКС-10.

кл. совре и четлость (вкращия, краплание и слот и ле (лелост). 1997 г. н. на прискрасочная и рельваниеский полого им.

саутренний семотр производится прода Астоновот сы отверсо собратоват дат в тод. Провернется крепленне учёса, насточние собратов, каместия реботь пороклажателей, удаляется назы и тоду

адовнана о стеви надовия портацита нутем сличения сост. зацилия с принаденным и в.В. і настоплето списания.

лосле влесного осмотра и продилантическая работ, граст которых должно быть приурочено и моменту перисанческой поворетановка наприсалается на поверку.

iz. Reference and and a

ветоящий ралает установлявает методы и средство портии периолической товерок установки бращовой для поверки цозтолей нелинейных искажений ЦКС-

Перводичность поверки - 1 раз в год.

12.1. Сперации и средства позерки.

При проведении поверки должны производиться операции и приняться средства поверки, указанные в табл.12.1.

Операция и средства поверки при выпуске из Производство установки СКБ-10 отмечены в табл. 12.1 буквой В. при ремонте - Р. при эксплувтации - Э. при храчения - Х.

Номер пункта реслета	Париенкование плериции, производия (Донерисния виметия иой при говерио	Internation Armedia	Dony crawde luns <u>Jourtus Hoeelun</u> Genue for Pear- Mooru Pear- Nooru reaunor	Active Active	AGREAM	- anital Anital
12.3.4	LARRIER AND OCH MTP				and a second	
S 3 3	Unpodosanimo					
	(กุฎครุณสยุขสะ พยาโงมีจำหังอิเหมี กรุณสยาบระ	dely date tone	e 45			
14.0	Паределание восолотися основной	f				
l e e	HOTPERHOOTH SALVHER ASTERESER	∧_ n	± ۲۰ ۲			
•		۷۵ 	1=1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		24	
			±			*
		ŝ	× • • •			
· .		^	* 0,0*	• • •		
1		4 V د د	>>			
· ·		۲	, ∧ + +			
		• •				
⁻ .		>	± 0,0⊡V 			
÷		7 - 40. 500:000	×			

				ata dan A	534.95 5.260.954 2.860.95
	1.20 812				
	n - E	۰. ۲		25 - 1 25 - 1 25 - 1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Bit fe, sufe prive		- 71 - con Conneg		Ş
					}
		- 444-/Berghy	10 C		

			••••••••••	17-9-17/2 Mark	
· · ·	é mulia inge			cestoozd":	
	7 = 20 11; 11; 10; 20 #iz				
	u= ۲	2., 24	1. T.	3	·
	Vm Star	AU	*****	22 F 22 F 1-2	
	Am ®	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Texts.	*******
			/ / Пурдалжению тебя.12.1	/ atin.12.1	< 1998
Памиеновение операциям, проказели - Позераныя отмотия ной при позерке	lloseprener otherra	Допустимое эна-	Opencrao	DOBEDKA UTWB-	ANG HIG
		КОСТИ	406	TEASHOR	
		20 20 27	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		rs* rs* p.
	=400;600;800; 1000 kHz		13		
	×1*	∧ 910 * 0 *		Г4153 нан 11-117	
	I OO mV	۲۲. ۱+۱	<u>5</u> 4 3	Creas E.W. BICCE	an an an an
	Vmoi	È P T			

<u>5</u>6 -Berline. ŵ 1 تاريخ (12.4 مالي 19. مولوليس 19. ماليخ (12.4 ماليخ (12.4 ماليخ (12.4 ماليخ (12.4 ماليخ (12.4 ماليخ (12.4 ماليخ 88 **1**0 2000 Same and 014.034.0 VPENN | X 2 LORYCTHADS CHE~ 10.17% ±0,016% 10.1008 1111 8 2 3 10 (M 1=99, 91, 210, 2412 100 110 | -100,200 | 12 | Hr-1005 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 N I 10% ัวไประเยอมสหนด อภิตวมาราเหมี อาหายสมายที่ และกระเหลือราหา อุณุณหนก หวริญัญหนุณสะนาระ เรตุณจากหรือหนรายการ อุณาสะนาระ รูกาส-หอลหม 12:3.0

Падиенование операции, промакоди- Позерлемол отмаки долустных за иой при лозердо иой при лозердо
H =(20-200) Hz
*itr er 0,03 40 100%
4=200 Hz - 20 KHz

f -(20-200) whz
* Cr. C* 0, 1 AO
90°~

Date of print 11-05-2021-09/37/18

римечания: 1. іместо указанных в табя. 12.1 образцовых и в могательных средств поверки разреплется прима. нять другие аналогичные измерительные приборы на обеспечивахане измерения соответствующих па в. ср метров с требуеной точностью.

60

- . bee средства поверки должны быть исправии. серены и меть свидетельства (отметки в формулярах или паскортах) о государственной или доиственной поверна.
- 3% в соответствии с государственным или вторичны эталоном коэффициента нелинейных искажений.
- 4. В тобл. 12.1 приняты следущие обозначения: f - частота (диалазон частот); и - напряжение.
- 5. Поверяемые отметки IV, 100mV, 10mV, 10%, 1% необходимо звдавать установкой СКС-10 днумя возможными способаня.

12.1.1. Основные технические характеристики образцовых и в могательных средств поверяк укашаны в табл. 12.2.

Наименование средства повер- кя	Основные техн рактеристики с верки	Рекоменду- емое сред- ство по-	й риме чание	
	Предели измерения	Погрешность	верки	
Сосударственный	Kr=(0,03-	8Kr 40,5%		
лли вторичный	100)%	f=(20-200)Hz×		
эталон когффи-		(20-200) KHz		
циенте нелиней-	f=20H -2001Hz			
ных искалений	1	8 Kr 60,3%		
		f=20012-2018	z	
Attematop	D=(0-60)dB	8 KO. 1%	Д1-13	
	nepes 20 d B			1.1.
	f=20Hz -1 MHz			

Таблица	12.	2
---------	-----	---

B

анменование редотне повер-	: Основные тех рактеристики верки	нические ха - средства по -	Рексменду-: емое сред-: стго по -: герки	Примечание
oge (1995) Ste Render og en som s	Пределн мэмерения	Погревность	and the second	. و محمد محمد محمد محمد محمد المحمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد
NOR WETNING	U =(1-30) V	-	65-8	
CASTNETP	u= tomV	Su ≪0,1 7	37-21	Измерение те,-
	10 V	paspeunosan		MO911C
		способность		
a gas		≤ 0,001 mV	1	IHT3-64 (IV)
New Construction		≤ 0,01 m¥		THT3-5A (IOY)
скержер	U=(0,I-I)V			
	Kr = 0,05 %			
S. Oaker S.	f=200 Hz -			
a harr	- 20 stiz		13-118	
	Hrs 0,2 %			
	f-= (20-200)	ia		
	# (20-200) #	4	[.	
Генератор	u=(1-30) √			
	Hr≼ 3 %		14-117	
	+=20 Hz-18	нz		
Изиеритель нел	in-u-I+nV-IC \	raspenses	CEB	Kr > 30 % c
Reamer Monare	- #Gr=(0.03 -	способность п	0	изпоно онаконоп
ная пафровой	-100) %	непрякожи		рисксация час-
and the second se	f= 20 Hz -	≤ 0,1% or	· .	hora
07286	-200 nHz	предела измер	×e -	
		аня прибора		l.
		6-8		
Routineur upeo	6- +=20 Hz-	ня		
разователей н	18 INSI	2		
UPARCHINA	U=14	BU ≤0,1 %	шпэ-64	
	U 10 V	/ 8u≤0,1%		
				ł
	. * 	1	.	

őĨ

Продолжение таба. 12.2

сыменование средства повер- ки	рактеристики средства по-		Геноменду- еное сред- ство по-	приме- чанке
	і ределы вэмерения	Lorpennoers	вержи	
становка для Коверки Sonst-	U=(I-IC)V f=20 Hz -	Suc. 35	B1-9	
метроя	~ 100 ktiz			
* тенд			DEN. BAC23. 30001 Cherj.	
Станц			25882.HBKC22 002 Crieu.	
леобразователь Преобразователь			CM. DHC. 12 CM. DHC. 12	

- 62 -

римечаные. В табл. 12.2 приняты следующие обозначения:

4 пределы измерения (установки) напряжения; Кг – пределы измерения (установки) коэффициента гармонок;

Продолжение табл. 12.2

f- частота (диалазон частот);

І – ослабленке;

8и,8 Кг., 8 D - относительные (приведенные) погре ности измерения (установия) соответствуиях велички.

12.2. Условия поверки и подготовка к ней.

12.2.1. При проведении операций поверки должны соблюдаться о дужие условия:

Texnepatypa orpyrammero soagyra, ^OC;

стносятельная влажность воздуха, 2 65+15;

ельссферное давление, кРа (мы рт.ст.) 100<u>+</u>4 (750<u>+</u>30); мапряжение сети, V 220<u>+</u>4,4;

частота сети, ни 50+0,5;

содержение серионни сети до 5%.

12.2.2. Перед провелением операций поверки меобходимо вы. эмять годготовительные работы, оговоренные в разделе "Подготовка к работе" техныческого описаная. 12.3. Проведение поверки.

12.3.1. Поверку установки необходимо производить в следовае

- 63

последовательности:

внешний осмотр;

опробовани.,

определение метрологических параметров.

12.3.2. При проведении внешего осмотра должны бить проверены: комплектность по формуляру;

иеткость финсации перекличателей набора коэффициента гармонии в ререкличателей рехимов работы "Иг", "V";

плавность хода ручех регулировок установки на передней панели; чистотв входных и выходных разъемов и разъемов на задней стенка установки;

состояние соединительных проводов и кабелей;

состояние лакокрасочных покрытий и четкость маркировки.

Установки, имехащие дефекты, бракуются и направляются в ремонт. 12.3.3. При спробовании проверяется исправность работы встроенного алактронно-счетного частотомера установки. Эте проверка проваводится при виличенной установке и нажатой кнопке "Кг'. Кнопка имслари частоты не нажата. Положение остальных органов управления произвольно. Тумблер "КСКТРОЛЬ 50 кНг " на задней стенке установки

вкличить в положение "KU/TFOR5 50 кHz ".

Розультат сприбольния считается удовлетворихельных, эсли при там на табло злектронно-счетного частотомера установки индицираотся частоть 50,0 кнг

12.5.4. Определечие метрологических параметров установки производится в последовательности, указанной в табл. 12.1.


12.3.5. Спределение абсолотной основной пограшности задание

выходного напряжения производится по следующим методинан.

12.3.5.1. Определяют ассолютную погревность установки в режну работы "V" на частотах: 20 Hz; I и 100 кHz при выродных напряже е. ях установки: 10;9;8;7;6;5;4;3;2,5;2;1,5;1V хомпарированием с уста новкой для поверки вольтиетров BI-9. В качестве конпаратора исп з зукт прибор СС-С, вилоченный в режим измерания напряжения. Схем определения основной погревности задания напряжения от I до 10V че частотах от 40 Hz до 100 кHz, представлена на рис.1с.1.

- 64 -

В точки IV необходимо произвести проверку при установлении перекличателя "%", V " в положения "I" и "IO" и перекличателя «ДЕПТЕЛЬ Ц в положения "I" и "IO-I".

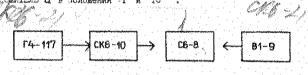

Pac. L. I.


Абсолятная основная погредность задания напряжения выходного сигнала от I до IOV на частотах от 20 Hz до IOC кHz определяется выражением

rne

$$\Delta U = A - B, \qquad (12.1)$$

В - показания прибора Сб-8 при подиличении установки ВІ-9;
А - показания прибора Сб-8 при подиличении повержемой установки СКб-10.

12.3.5.2. Определение абсолотной основной погрешности при викодном напряжении IOV на частотах 200, 400, 600, 600, 1000 кHz оризводится с помощью ПИТЭ-6А на напряжение IOV и ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 1 представленного на рис. 12.2 или стенда ДЛИ. НИС23. 20001.

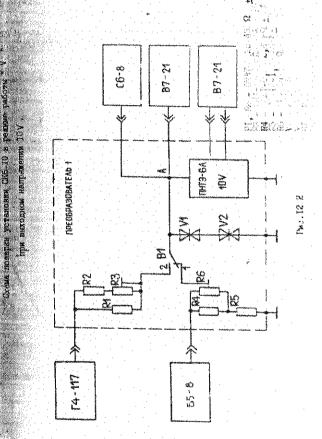

~ 65 -

Плиндип действия схемы рис.12.2 основан на получении в точке A мапляжения 10 V необходимой частоты, установленного с погредносты. се более 0.2 % путем компарирования с эталонным значением напряжения постоянного тока, которое установлено в тояке A по цифровому вольтметру постоянного тока 87-21. Компарирование осуществляется с помощью термоэлектрического образцового преобразователя ПНТЭ-6А на 10 термоэле, в которого измеряется вольтметром В7-21.

- 66 -

Порядок работы устройства следующий:

установить переключатель ВІ в положение I.

Регулируя выходное напряжение источника питания Б5-8 (точная регулировка производится резистором R6), установить в точке A по вольтметру B7-21 напряжение, равное I0,00 V. Измерить термо-з.д. преобразователя и записать показание \mathcal{A} .

Перевести переключетель ВІ в положение 2 и, регулируя выходные напряжение генератора Р4-117, получить то не значение термо-э.д., ", что и в первом случае. Таким образем, в точке А будет устения лено напряжение 10,00 У заданной на генераторе частоты.

В качестве к-мпаратора на частотах 200, 400, 600, 600, 1000 м используется прибор Сб.-8, включенный в режим измерения напрякения. Абсолютная основная погрещность поверяемой установки СКБ-IO на частотах 200, 400, 600, 800, 1000 кН*х* определяется как разность показаний прибора Сб.-8 при измерении выходного напряжения схемы, рис. I2.2 (В) и проверяемой установки СКБ-IO (А) выражением

$\Delta \mathbf{\mu} = \mathbf{A} - \mathbf{B}.$

(12.2)

Примечение. Порядок работы со стендом ДАИ. НИСИЗ. 20001 ноложен в техническом списании и инструкции по эксплуэтиции на не I2.3.5.3. Определение абсолютной основной погрешности или выходных напряжениях IV; IOO; IO; ImV на частотах 20 нг; I; IOO; 200; 400; 600; ГСС; IOCO кЛу произволится с помощью ПНТ2-6А на нас ризение IV и ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 2, представленного на рис.12.3 или стенда ДЕИ.НЕСИЗ.30001. При выходном напряжении I ПV поверна соуществляется в диалазоне частот до 200 кНг. Принцип действия схемы (рис.12.3) основан на получении в течи А напряжения необходимой частоты, установленного с погремыють:

~ 82 m

на более 0.23 путем исмпарирования с оталонным оначением сопрежени. постоянного тока, которое установливается в точке A по цифровому вольтметру постоянного тока N7-21.

Компарирование осуществляется с помошью термоэлектрическог опразцового преобразователя ПИТ-СА, термо-э.д.с. которого измераекоя вольтметром Б2-с1.

Порядон работы устройства следующий.

Установить перекличатель ВІ в положение "1".

Регулируя выходное напряжение источника питания E5-8 (точная регулировка производится резистором R1), установить в точке A по вользметру B7-21 напряжение IV. Измерить термо-э.д.с. преобразопателя и записать показание d.


Перевести переключатель ВІ в положение "2" и, регулируя выходное напряжение генератора Г4-117, получить то же значение трио-з.д.с. «, что и в первом случае.

Таким образом, в точке A будет установлено напряжение IV задинной на генераторе частоти.

Далев, вводя необходимое затухание аттенратора ДІ-ІЗ, получают на выходе схемы требуемое для компарирования с поверяемой установком CE-IO аначение выходного напряжения (IV при затухании 0 d3, 1 mV При затухании 20 d B, 10mV, при затухании 40 d B и ImV при затучании 60 d B).

В начестве компаратора на частотах 20 Hz ; 1; 100; 20; 40; 500; 800; 1000 кHz используется прябор СС-5, виличенный в резис Замерения напряжения.

Основная абсоляткая погредность поверяечой установки на час-

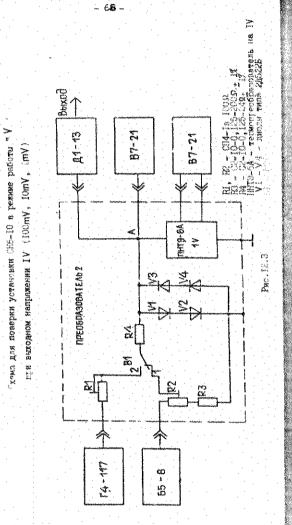

тотех 20 Нг, 1, 100, 200, 400, 600, 600, 1000 кого оприделяется коразность показакий прибира 26-8 при измерении высорность нойтичес из оками рис. 12.3 (В) и поверяемой установки ССТ-1

- 69 🖓

АЦ в h - h. Примечение. Порязок реботы со отендом солойно.3. нехническом описания и инструкции по эксплоатации на чего. незультоты поверки считаются удовлетворительными, если всло-

12.3.6. Определение абсолютной основной погредности заден и порфициента рармонии проководится на частотах 10.100 Hz; 3; 20; 200 кHz путем срав ения с государственных (или вторичный) эталоном соотвениента нелинейных искажений или с помолью станда ДИК. НИС22.102. В исчестве исмларатора используется прибор СС-В в режние кеиерения поэфоприента гармоник.

Порядок работы со ста дом ДАИ2.НИС22.002 изложен в техническом описания к инструкции по эксплуатации на него.

апрес предприятия-пов рителя по государственному или вторычному аталону козфанциента нелинейных искажений: 310141, г.Харьков, аля в-2539.

• Абсолятная основная потрешность задания козфлициента гармоник спределяется выражением

Re + Ren - hrs. (1...

Сиб Кул - показания прабора Сб-И при понече на него сигназа от поверяемой установки СКб-10;

Кле - показания прибора Сб-В при подаче на нато си нала от государственного (или вторичного) эталона кооффициента нелинебных искажений или от стенда ДЛЯ...НИС22.00. Результаты поверки считаются удовлетаорительныки, если выполняются требования, изложенные в табл.Т..Т.

12.4. Ссотмление результатов поверки

<u>.</u> 261 ...

12.4.1. Гезультети поверки должны быть обормлены с учетом применения установии в начестве образцового средства номерения. 12.4.2. Результаты поверки сформалят путем записи или отметии результатов поварки в порядке, установлением метрологической службей, осуществлянаей поверку.

12.4.3. Установик, не проседске поверку (вистеля стрицательных (+сультаты поверки), запредаются к выпуску в обрадение и примене-Source .

13. LPACKUA APAHERINA

13.1. Аранение установки.

13.1.1. Установ а Саб-10 является образцовым средствем, трбу ищим аккуратного обрадения и ухода в процессе эксплуатации, транспортирования и хренения на складе. Установка, поступившая на скл. предприятия и предчазначенная для эксплуатации не ранее, чем чере-6 месяцев со дня поступления, от транспортной тары может не осво-CORDATECE & XDBHNTECH B FLAROBAHHOM BAGE.

13.1.2. Установка может храниться в отапливаемом хранилище E VCZOBNAX:

температура воздуха от 5 до 40 °С:

относительная влажность воздуха до 80% при температура 25 °C. Гри длительном хранения установка должна проходить поверну не pare onhoro pasa a ros.

Проверка осуществляется в соответствии с разделом 12 "Поверк» VOTAROBAN".

ВНИМАНИЕ 1

ь процессе хрансния рекомендуется вкличать установку в сеть не дете одного реза в 6 месяцев на Зорин для тренировки используемых ной конденсаторов типа КБО-29 и КБО-6.

14. THE MINISTRATION

HER HEOGXOLUNC:

на гофрированного картона;

отсеке коробки или укладсчного ислика:

THEROBES;

14.1.1. Или первичном всяритии учановки учтановки польти быть

При пояторной улаковке установки для дыльнаслего трановортица-

упаковку установки производить после полного выравнивания тем-

вложить установку в картенную коробку или укладечный ящик. пр.странство между стенками установки и коробки заполнить проиледнами

энсплуатеционную документацию вложить в полистиленовый чехол,

партонну: коробку или укладочный яких разместить в транспортной

ссернуть влагозалитной унаконочной бумагой и разместить в верхнем

уложить и закрепить запасное имудестно и принадлежности,

таре, устиннося в сва слоя влегозацитной бумагой и допускающей ук-

пространство между стенками, доом и крыской явика и наружной

поверхностью коробни или укладочного ящике с установной доляно быть

белолнено до уплотнения укладочным аморти прукцим материалом год-

ладку амортионрукних материалов на толкину не менее 80 ым;

Рированный картон, бумажная парафинированная стружка);

пературы установки с температурой помесения, в котором производится

нинати мера к согразение картонной коробни кли укланечено во иза.

- 21 -

14.1. Тара, упаковка и мархировка упаковки.

нод крешер картонной коробки или укладочного ящика уложить упаконочный лист или ведсмость упаковки; кращку транспортного ядика закрепить гвоздями, для дополнительного крепления ящих по торцак обтянуть стальной проволокой или лентой, которую необходимо закрутить вокруг головок гвоздей, в свободные концы свить в оставить для пломбы;