

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Зам. генерального директора  
НПО "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

1652 Н.В. Студенцов  
"23" ~~октябрь~~ 1986 г.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ВАКУУММЕТР МАГНИТНЫЙ БЛОКИРОВОЧНЫЙ  
ВМБ1-2

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МИ

1166 -86

№ инв.	Цифр. и дата	Завод. №	Цифр. №
48345	декабрь 1986	89	

1986

Рубан

1985 38  
4 03 86

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ВАКУУМЕТР МАГНИТНЫЙ БЛОКИРОВОЧНЫЙ

ВМБ1-2

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МИ II66-86

№  
8345  
Помп. и дата  
Вакум. инв. №  
Инв. № РУДЛ  
Подп. и дата

1986

Настоящая методика поверки распространяется на вакуумметр магнитный блокировочный ВМБ1-2 ТУЗ-392-86 и устанавливает методику их первичной и ведомственной периодической поверок. Межпроверочный интервал ведомственной периодической поверки не реже 1 раза в год.

документ № 76-Бюл  
15.07.85

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подп.	Лист	№ докум.	Подпись	дата
Разраб.	Лузанка	507	Я	15.07.85
Проверка	Хомутовский	27	401	85
И. контр.	Романенко	103-		

МИ II66-86

Инв. № подп.	Лист	№ докум.	Подпись	дата	Лист	Лист	Листов
Разраб.	Лузанка	507	Я	15.07.85	Вакуумметр магнитный		
Проверка	Хомутовский	27	401	85	блокировочный ВМБ1-2		
И. контр.	Романенко	103-			Методика поверки	A	21

## I. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

I.I. При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

1) внешний осмотр (п.5.1.1);

2) поверка измерительного блока БИ (п.5.2.1);

проверка напряжения питания манометрических преобразователей (п.5.2.1.1);

определение основной погрешности измерения разрядного тока, величина которого соответствует усредненной градуировочной таблице (табл.5.1) на манометрический преобразователь ПМ-32-1 и аналогового выхода по каждому измерительному каналу (п.5.2.1.2);

определение основной погрешности срабатывания и отпускания блокировочных реле (п.5.2.1.3);

3) определение диапазона и основной погрешности измерения давления вакуумметра (п.5.2.2).

№ позиц.	Порт. и дата	План. №	Мин. №	№ дубл.	Подп. и дата
1	2/6				

## 2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны быть применены следующие средства:

- 1) вакуумметр ионизационный образцовый ВИО-1 2-го разряда ТУII ОТМЗ.475.003 ТУ-80, диапазон измерения давления:  $7 \cdot 10^{-9} - 1 \cdot 10^{-1}$ , Па; предел основной допускаемой погрешности измерения  $\pm (30 - 10)\%$ ;
- 2) вольтметр универсальный цифровой В7-27 ТУ4 Тр2.710.005 ТУ-77; диапазон измерения постоянного тока 0,1 мА - 100 мА, диапазон измерения напряжения постоянного тока: 100 мкВ - 1000 В, класс точности - 0,3;
- 3) вольтметр С5029 ТУ25-0414.0013-82; диапазон измерения напряжения 0 - 3 кВ, класс точности - 0,5;
- 4) блок питания Б5-29 ЕЭ0.323.426 ТУ; источник напряжения 0-30 В;
- 5) вакуумметрическая образцовая установка ВОУ-2 1-го разряда ШП2.969.337ТУ
- 6) магазин сопротивлений Р4002 ТУ25-04-1081-80 номинальное сопротивление ступеней декад  $10^4$ ;  $10^5$ ;  $10^6$ ;  $10^7$  Ом; число декад - 4, класс точности - 0,05
- 7) вилка кабельная 2РМ14КПН4ШВ1 ГЭ0.364.126 ТУ, количество контактов - 4
- 8) штеккер соединителя ШС ТУII га0.364.006 ТУ-82

Примечание. Допускается использование других средств поверки, имеющих аналогичные параметры. Вся контрольно-измерительная аппаратура, используемая при измерениях, должна иметь документы государственной или ведомственной поверки, проводимой в установленном порядке.

Ном. № подп. № подп. № дубл. № дата

Подп. № подп. № дата

Ном. № подп. № подп. № дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
—	—	—	—	—

МИ И166-86

Лист

### **3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

3.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования безопасности:

правила техники безопасности при работе с высоким напряжением свыше 1000 В, т.к. на анод манометрического преобразователя подается напряжение 2500 В;

к эксплуатации вакуумметра допускаются лица, прошедшие инструктаж и имеющие разрешение на работу с установками напряжением свыше 1000 В;

перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр вакуумметра, проверить отсутствие повреждения шнура питания и соединителей, наличие на задней панели блока измерительного блокировочных крышек "  ", надёжность заземления (кламма заземления "  " расположена на задней панели блока измерительного);

при снятии блокировочных крышек "  " блока измерительного, автоматически отключается напряжение с открытых токоведущих частей, расположенных под ними;

при работе вакуумметра запрещается вынимать измерительный блок из кожуха, а также отсоединять кабели.

## 4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающего воздуха от 10 до 35°C;

атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;

относительная влажность воздуха ( $65 \pm 15\%$ )% при температуре 25°C;

напряжение питания прибора ( $220 \pm 22$ ) В, частота ( $50 \pm 0,5$ ) Гц.

4.2. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы.

4.2.1. Персонал, проводящий поверку, должен быть ознакомлен с паспортом 8790-4107.00.00.000 ПС, методикой поверки

МИ II66-86 данного вакуумметра, а также техническим описанием и инструкцией на манометрический преобразователь ПММ-32-1 ОТЗ.399.442 ТО.

4.2.2. Представленный на поверку вакуумметр должен быть полностью укомплектован в соответствии с паспортом на вакуумметр 8790-4107.00.00.000 ПС, раздел 3.

Перед включением вакуумметра необходимо:

проверить наличие на задней панели блока измерительного блокировочных крышек "  ";

проверить правильность и надёжность заземления;

установить тумблер СЕТЬ в нижнее положение.

Порядок и дата

Подпись, № документа

Подпись, № документа

Подпись, № документа

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
9345				

МИ II66-86

Лист  
6

## 5. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 5.1. Внешний осмотр

5.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие вакуумметра следующим требованиям:

отсутствие вмятин на корпусе блока измерительного, а также отсутствие повреждений на соединителях и преобразователях манометрических ПММ-32-1, входящих в комплект вакуумметра;

органы управления и регулирования должны действовать плавно и обеспечивать надёжность фиксаций;

все винты и детали, имеющие резьбу, не должны иметь повреждений и должны быть прочно законтрены согласно чертежам;

все надписи на приборах и шкалах должны быть четкими и ясными;

все покрытия должны быть прочными, ровными, без царапин и трещин и обеспечивать защиту от коррозий;

надписи и знаки на лицевой панели должны быть четкими и ясными.

### 5.2. Проверка измерительного блока

5.2.1. Проверку напряжения питания манометрического преобразователя по первому каналу „I“ проводят следующим образом:

подключают вольтметр С5029 к клеммам "+ 2,5 кв" и "—", расположенным под блокировочной крышкой "⚡" - „I“ канала блока измерительного и ставят на место крышку "⚡";

замыкают между собой перемычкой блокировочные контакты 18 и 19 разъема "I" - БЛОКИРОВКА;

с помощью сетевого шнура 8790-4107.06.00.000, входящего в комплект поставки вакуумметра, подключают блок измерительный к сети напряжением 220 В и включают тумблер СЕТЬ;

вольтметром С5029 измеряют напряжение питания манометрического преобразователя, которое должно быть 2500 В + 5%.

Подп. и дата

Извл. № дубл.

Взам. извл. №

Полн. и пасп.

Заполнено

0346

Изм	Лист	№ документа	Наличие	Дата
Копировано				

МИ II66-86

Лист  
7

Проверку напряжения по второму каналу "II" проводят аналогично, только при этом вольтметр С5029 подключают к клеммам "+ 2,5 кВ" и "-", расположенным под блокировочной крышкой "II" II канала, перемычкой замыкают контакты 18, 19 разъема "II" - БЛОКИРОВКА.

5.2.1.2. Определение погрешности измерения разрядного тока и аналогового выхода по первому измерительному каналу Iи проводят следующим образом:

собирают схему, приведенную на рис.5.1;

вольтметр Р3 подключают к контактам 1, 2 разъема "ВЫХОД I - II";

включают блок измерительный в сеть, напряжением 220В, и прогревают его в течение 15 мин;

нажимают кнопку "КАНАЛ-I" блока измерительного;

задают входной ток в соответствии с табл.5.1 с помощью блока питания **G VI**, магазина сопротивлений **PR I** и измеряют ток больше  $I \cdot 10^{-7}$  А вольтметром Р2, а ток меньше  $I \cdot 10^{-7}$  А определяют по формуле:

$$I = \frac{U}{R}, \quad (5.1)$$

где  $I$  - задаваемый ток, А;

$U$  - напряжение, измеренное вольтметром Р1, В;

$R$  - сопротивление, выставленное магазином сопротивлений **PR I**, Ом;

снимают показания со стрелочного прибора поверяемого блока измерительного по шкале (в паскалях) для каждой оцифрованной точки и измеряют основную погрешность измерения тока по формуле:

$$\delta_P = \frac{P - P_H}{P_H} \cdot 100\%, \quad (5.2)$$

Ном. № поле  
Взам. или № Инв. № дубл.  
Подп. и дата


28345

Изм	Лист	№ локум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

МИ-II66-86

Лист  
0

<u>ИМЯ, ФАМИЛИЯ</u>	<u>ПОДЛ. И ДАТА</u>	<u>ВЗАМ. ИМВ. №</u>	<u>УЧР. № ПУБЛ.</u>	<u>ПОРН. И АГРА</u>
<i>Смирнова София Сергеевна</i>				

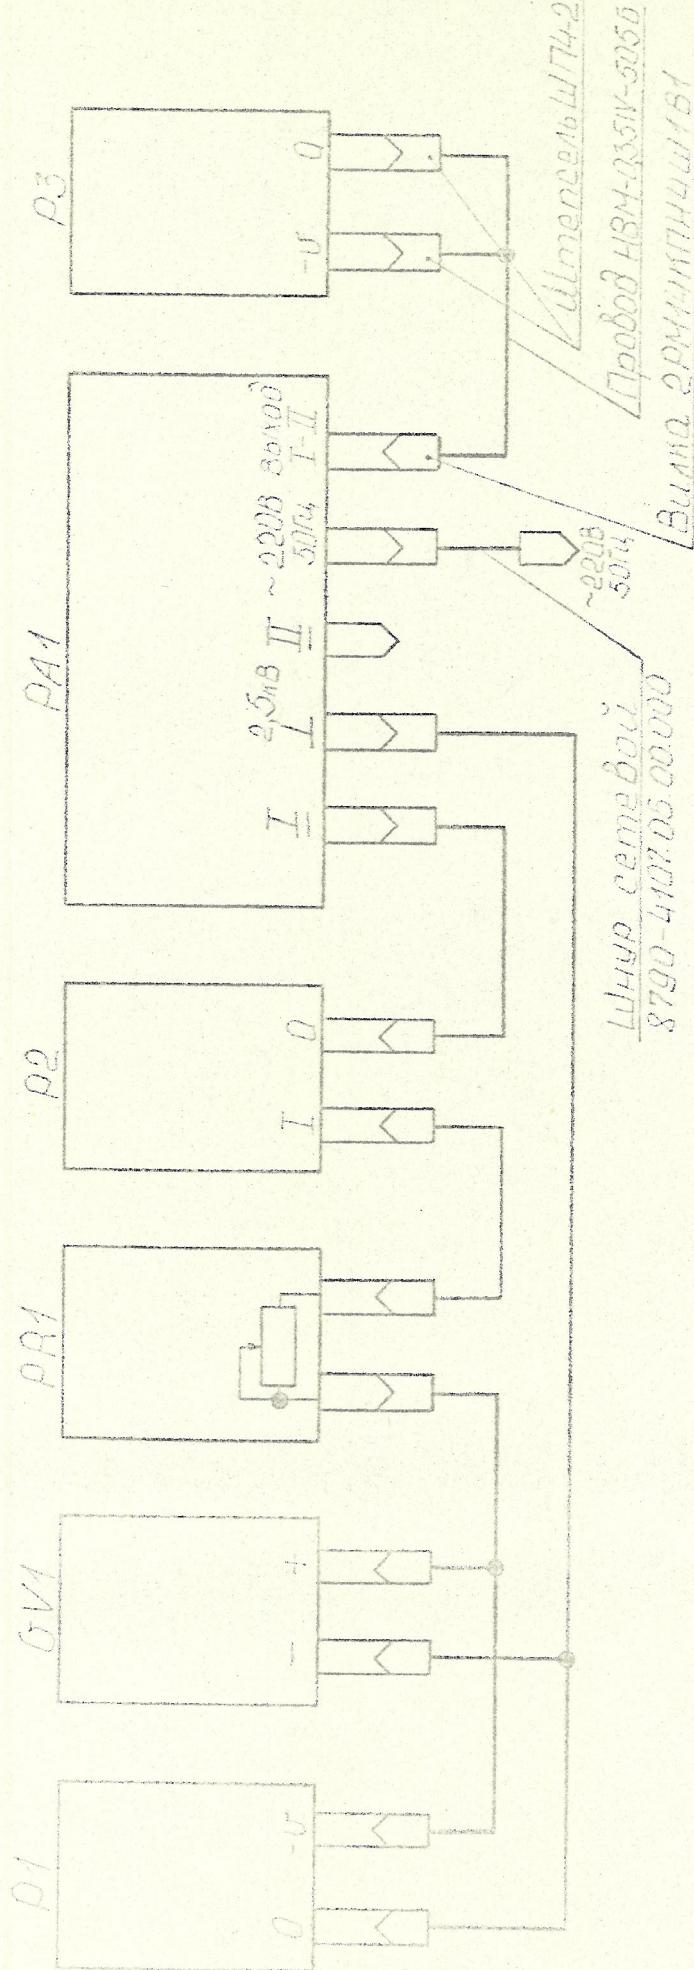

$D_1 - D_3 = \text{Дальнеп}$  B7-27

GRIFFITH - DONALDSON 65-26

Р.А. Голубев. Установление

Page 51

где  $\delta_P$  - основная погрешность, %;

P - показания стрелочного прибора блока измерительного, Па;

Pн - значение давлений, соответствующих измеряемым токам согласно табл. 5.1

Погрешность, вычисленная для каждой точки, должна находиться в пределах от минус 15 до плюс 30%.

При изменении входного тока во всем диапазоне напряжение, измеренное вольтметром РЗ, должно изменяться от 0 до 10 В. При этом показания вольтметра РЗ и стрелочного прибора блока измерительного во всем диапазоне не должны выходить за предел допустимый для стрелочного прибора класса I,5.

Проверку основной погрешности измерения тока и аналогового выхода по второму измерительному каналу Ии проводят также как и по первому, только при этом вольтметр Р2 подключают к разъему " II " - " 2,5 кВ " " - ", а вольтметр РЗ подключают к контактам 3, 4 разъема " ВЫХОД-II " и нажимают на измерительном блоке на кнопку " КАНАЛ-II ".

5.2.1.3. Определение основной погрешности срабатывания и отпускания блокировочных реле проводят одновременно с проверкой основной погрешности измерения тока следующим образом:

установите нужное значение блокировок для первого измерительного канала " Ии ";

нажмите кнопку КАНАЛ - " Ии ".

Затем установите значение блокировок для первого блокировочного канала в следующей последовательности:

нажмите кнопку БЛОКИРОВКА - " I " - " I ";

вращением резистора ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ - " Ии " - " I " - " I " установите по стрелочному прибору нужное значение срабатывания реле;

нажмите кнопку БЛОКИРОВКА - " I " - " I ";

Таблица 5. I

Давление, Па	Входной ток, А	Аналоговый выход, В
$1 \cdot 10^{-6}$	$8,60 \cdot 10^{-9}$	0
$2 \cdot 10^{-6}$	$1,91 \cdot 10^{-8}$	0,45
$4 \cdot 10^{-6}$	$4,23 \cdot 10^{-8}$	0,95
$6 \cdot 10^{-6}$	$6,82 \cdot 10^{-8}$	1,27
$8 \cdot 10^{-6}$	$9,50 \cdot 10^{-8}$	1,46
$1 \cdot 10^{-5}$	$1,20 \cdot 10^{-7}$	1,61
$2 \cdot 10^{-5}$	$2,67 \cdot 10^{-7}$	2,12
$4 \cdot 10^{-5}$	$5,92 \cdot 10^{-7}$	2,64
$6 \cdot 10^{-5}$	$9,55 \cdot 10^{-7}$	2,95
$8 \cdot 10^{-5}$	$1,33 \cdot 10^{-6}$	3,16
$1 \cdot 10^{-4}$	$1,69 \cdot 10^{-6}$	3,31
$2 \cdot 10^{-4}$	$3,74 \cdot 10^{-6}$	3,82
$4 \cdot 10^{-4}$	$8,29 \cdot 10^{-6}$	4,35
$6 \cdot 10^{-4}$	$1,33 \cdot 10^{-5}$	4,65
$8 \cdot 10^{-4}$	$1,86 \cdot 10^{-5}$	4,85
$1 \cdot 10^{-3}$	$2,36 \cdot 10^{-5}$	5,0
$2 \cdot 10^{-3}$	$5,24 \cdot 10^{-5}$	5,5
$4 \cdot 10^{-3}$	$1,16 \cdot 10^{-4}$	6,03
$6 \cdot 10^{-3}$	$1,87 \cdot 10^{-4}$	6,37
$8 \cdot 10^{-3}$	$2,60 \cdot 10^{-4}$	6,63
$1 \cdot 10^{-2}$	$3,30 \cdot 10^{-4}$	6,82
$2 \cdot 10^{-2}$	$6,0 \cdot 10^{-4}$	7,39
$4 \cdot 10^{-2}$	$9,0 \cdot 10^{-4}$	7,86
$6 \cdot 10^{-2}$	$1,08 \cdot 10^{-3}$	8,10
$8 \cdot 10^{-2}$	$1,21 \cdot 10^{-3}$	8,27
$1 \cdot 10^{-1}$	$1,30 \cdot 10^{-3}$	8,40

Подпись и дата  
Бездат.Подпись и дата  
Бездат.

Накл.

Лист

Накл.

Лист

№ документа

Подпись

МИ II66-86

Лист

II

Насыпал

Формат А4

1984. Насыпка тип. з.к. 754. стр. 44

Продолжение табл.5.1

Давление, Па	Входной ток, А	Аналоговый выход, В
$2 \cdot 10^{-1}$	$1,52 \cdot 10^{-3}$	8,86
$4 \cdot 10^{-1}$	$1,70 \cdot 10^{-3}$	9,39
$6 \cdot 10^{-1}$	$1,75 \cdot 10^{-3}$	9,56
$8 \cdot 10^{-1}$	$1,80 \cdot 10^{-3}$	9,70
$1 \cdot 10^0$	$1,85 \cdot 10^{-3}$	9,85
$1,3 \cdot 10^0$	$1,9 \cdot 10^{-3}$	10

Инв. №	Подп. к печати
18345	
Взам. инв. №	Инв. № документа

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата


МИ II66-86

Лист  
12

Копировал

Формат А4

1984. ПАХОВИЧ. тип. зас 784 тип. 400

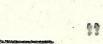вращением резистора ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ - " Ии " - " I " - "  " установите по стрелочному прибору нужное значение отпускания реле.

Установите значение блокировок второго блокировочного канала в следующей последовательности:

нажмите кнопку БЛОКИРОВКА - " 2 " - "  ";

вращением резистора ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ - " Ии " - " 2 " - "  " установите по стрелочному прибору нужное значение срабатывания реле;

нажмите кнопку БЛОКИРОВКА - " 2 " - "  ";

вращением резистора ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ - " Ии " - " 2 " - "  " установите по стрелочному прибору нужное значение отпускания реле.

Установите нужное значение блокировок для второго измерительного канала " Ии ".

Нажмите кнопку КАНАЛ - " Ии ".

Установите значение блокировок для первого блокировочного канала в следующей последовательности:

нажмите кнопку БЛОКИРОВКА - " I " - "  ";

вращением резистора ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ - " Ии " - " I " - "  " установите по стрелочному прибору нужное значение срабатывания реле;

нажмите кнопку БЛОКИРОВКА - " I " - "  ";

вращением резистора ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ - " Ии " - " I " - "  " установите по стрелочному прибору нужное значение отпускания реле.

Установите значения блокировок для второго блокировочного канала в следующей последовательности:

нажмите кнопку БЛОКИРОВКА - " 2 " - "  ";

вращением резистора ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ - " Ии " - " 2 " - "  " установите по стрелочному прибору нужное значение срабатывания реле;

нажмите кнопку БЛОКИРОВКА - " 2 " - "  ";

вращением резистора ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ - " Ии " - " 2 " - "  " установите по стрелочному прибору нужное значение отпускания реле.

Задайте входной ток согласно табл. 3.1 в сторону умножения, начиная со значения  $1,8 \cdot 10^{-3}$  А.

При прохождении стрелки через уровни срабатывания должны сработать соответствующие реле и засветиться соответствующие светодиоды, расположенные на лицевой панели блока измерительного. После этого садает входной ток в сторону увеличения, начиная с  $8,0 \cdot 10^{-3}$  А. При прохождении стрелки через уровни отпускания должны переключиться соответствующие реле и засветиться соответствующие светодиоды.

Основную погрешность срабатывания (отпускания) блокировочных реле определяют по формуле:

$$\delta_6 = \frac{P_{\text{сраб}} - P_y}{P_y} \quad (3.5)$$

где  $\delta_6$  – погрешность срабатывания (отпускания) реле, %;

$P_y$  – значение установленного порога срабатывания (отпускания), на:

$P_c(0)$  – значение порога, при котором сработало (отпустило) реле, Па.

Погрешность срабатывания (отпускания) реле не должна быть больше  $\pm 15\%$ .

3.2.2. Определение диапазона и основной погрешности измерения давления вакуумметра производится в следующей последовательности:


соберите установку по схеме, приведенной на рис. 3.2;

перед градуировкой вакуумная установка обезжигивается прогревом печной печью. Время прогрева при температуре  $(350 \pm 10)^\circ$  С должно быть не менее 3 ч. После прогрева печью проводится обезжигивание электродных систем образцового преобразователя ГИИ-39-2 согласно инструкции по эксплуатации. Спустя 1 – 2 ч можно начинать градуировку, если при этом давление в установке по вакуумметру ВЛС-1 не превышает  $1 \cdot 10^{-7}$  Па.

Нан. №. подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Нан. №. глуби.
23451			

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Схема вакуумной установки  
для проверки вакуумметров ВМБ1-2

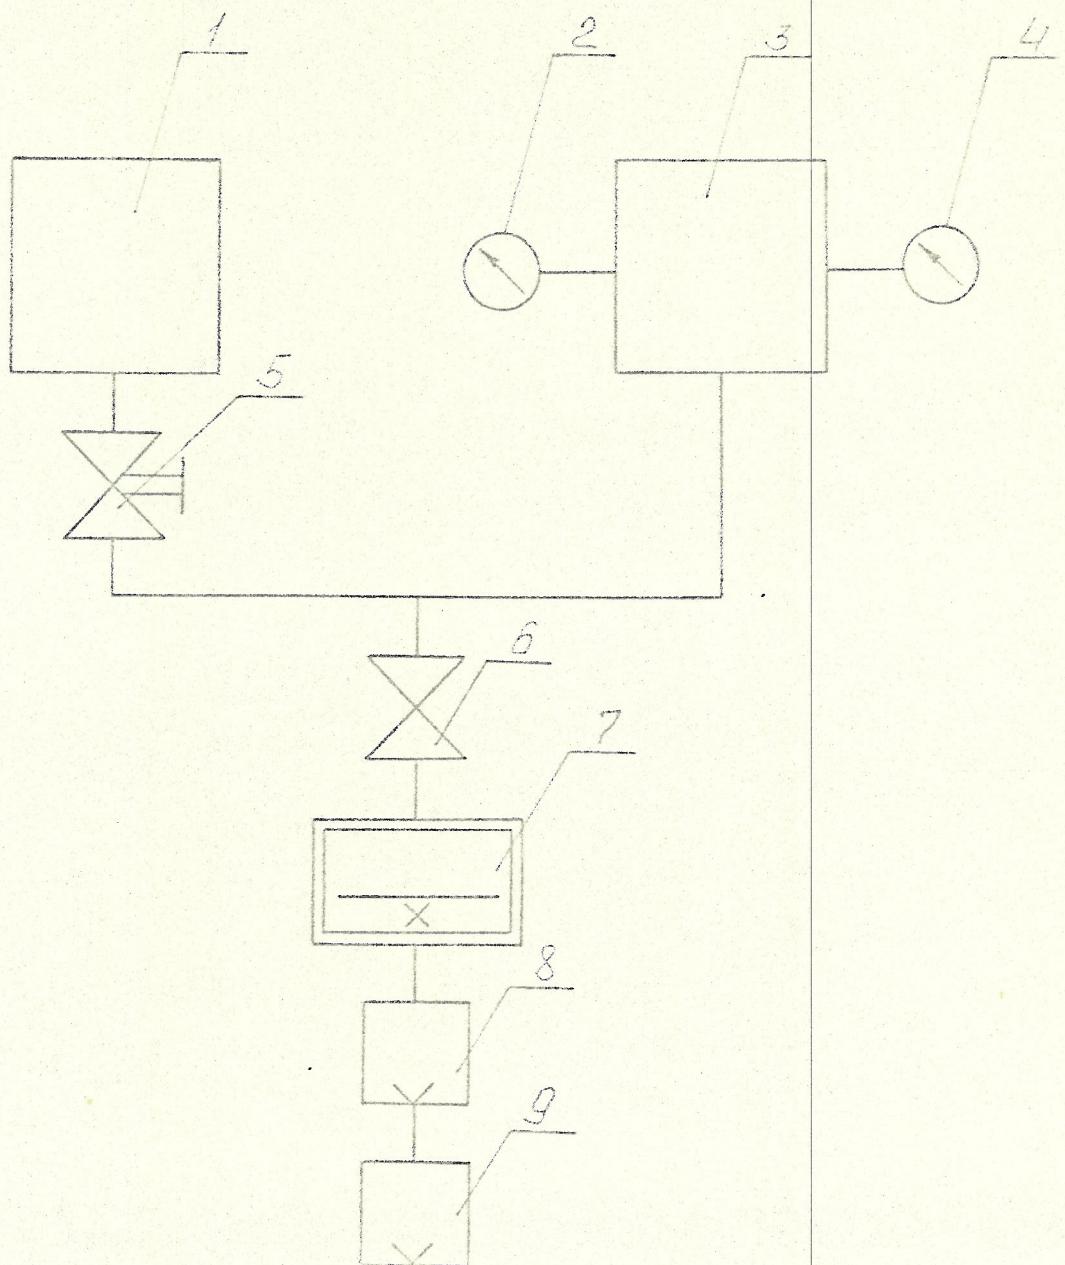

1 - резервуар с гравий-рассеянным газом; 2 - образцовый вакуумметр ВМО-1; 3 - гравий-рассеянная камера; 4 - поверяемый вакуумметр ВМБ1-2; 5 - насоситель; 6 - клапан; 7 - охлаждаемая погшика; 8 - высоковакуумный насос; 9 - форвакуумный насос

Рис. 5.2

Градуировку следует производить при одновременном отсчете показаний образцового и испытуемого вакуумметров путем ступенчатого повышения давления  $1 \cdot 10^{-7}$  Па по сухому воздуху или азоту.

Для измерения значения давления в вакуумной системе по испытуемому вакуумметру по первому измерительному каналу "Iи" необходимо нажать кнопку "Iи" - КАНАЛ, расположенную на передней панели блока измерительного; для измерения значения давления по второму измерительному каналу "Ии" необходимо нажать кнопку "Ии" - КАНАЛ.

Снимите показания с образцового и двух измерительных каналов испытуемого вакуумметров;

снимите показания не менее чем в трех точках на каждом порядке во всем диапазоне, устанавливая давление с помощью натекателя. Распределение точек по каждому порядку должно быть равномерным.

Показания записываются при постоянном давлении в градуировочной камере, что устанавливается по неизменности показаний образцового и испытуемого вакуумметров по крайней мере в течение 5 мин.

Диапазон измерения давления и основная относительная погрешность в диапазоне от  $1,3 \cdot 10^{-1}$  до  $1,3$  Па проверяется на вакуумметрической образцовой установке ВОУ-2 методом статического расширения согласно паспорту на эту установку.

Установка ВОУ-2 должна быть аттестована органами Госстандарта СССР.

Преобразователь ПММ-32-1 испытуемого вакуумметра присоединяют к установке ВОУ-2.

Установку ВОУ-2 подготавливают к градуировке в соответствии с паспортом на установку ВОУ-2.

Взам. инв. № дубл. Инв. № дата

Инв. № дата

Инв. № дата  
СБЗ45

Изм	Лист	№ докум.	Ном	Дата

МИ II66-86

Лист  
16

Основную погрешность измерения давления определяют по формуле:

$$\delta_p = \frac{P_n - P_o}{P_o} \cdot 100\%, \quad (5.4)$$

где  $\delta_p$  - основная допускаемая погрешность измерения давления, %;

$P_o$  - давление, отсчитанное по образцовому средству, Па;

$P_i$  - давление, измеренное поверяемым вакуумметром, Па;

Погрешность, вычисленная для каждой точки, не должна превышать значений:

в диапазоне  $1,0 \cdot 10^{-6}$  -  $1,3 \cdot 10^{-1}$  Па от минус 40 до плюс 80%;

в диапазоне  $1,3 \cdot 10^{-1}$  -  $1,3 \cdot 10^0$  Па от минус 50 до плюс 110%.

Ном. №	Имя и фамилия	Мин. № лубж.	Подп. и дата
53345			

Ном.	Лист	№ строк	Номер	Дата	Ми. Н66-86	Лист
						17

## 6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1. Результаты проведенных измерений заносят в протокол (журнал поверок). Форма протокола приведена в приложении.

6.2. Положительные результаты поверки оформляются записью в разделе 16 паспорта на вакуумметр и указывается срок следующей поверки. При этом запись должна быть удостоверена клеймом.

6.3. Отрицательные результаты поверки оформляются извещением о непригодности вакуумметра к применению с указанием причин.

Номер документа	Полис и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Номер и дата
18345				

Нам	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МИ II66-86

Лист  
18

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ

Протокол поверки вакуумметра магнитного блокировочного  
В М В И - 2№

1. Результат внешнего осмотра.
2. Поверка измерительного блока.
- 2.1. Результат измерения напряжения питания манометрических преобразователей.

 $I_I =$  $I_{II} =$ 

- 2.2. Определение основной погрешности измерения разрядного тока.

Номинальные значения входного тока, А	Номинальные значения давления, соотвествующие входному току, Па	Показания поверяемого прибора, Па		Основная относительная погрешность измерения тока, %	
		I канал	II канал	I канал	II канал

- 2.3. Результат проверки аналогового выхода и стрелочного прибора.

- 2.4. Определение основной погрешности срабатывания и отпускания блокировочных реле.

Значение установленного порога срабатывания, Па	Значение установленного порога отпускания, Па	Значение давления, при котором сработало реле, Па	Значение давления, при котором отпустило реле, Па	Основная погрешность срабатывания реле, %		Основная погрешность отпускания реле, %	
				каналы		каналы	
				I	II	I	II

Ми II 66-86

Лист 19

Ноц Лист № документа Подп. Дата

Копиромб

Формат А4

1981. Н.Ковачич, тип. сан. 751. №р. 3

3. Определение диапазона и основной погрешности измерения  
давления вакуумметра

Показание образцового вакуумметра, Па	Показание поверяемого вакуумметра, Па		Основная погрешность измерения давления, %	
	I канал	II канал	I канал	II канал

Заключение по результатам поверки \_\_\_\_\_

Поверку проводил \_\_\_\_\_

" " 19 г.

Инв. № 1001  
Лист № 1  
Бланк № 1  
Извл. инв. № 1  
Инв. № 1001  
Лист № 1  
Бланк № 1

—	—	—	—	—
Имя	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МИ II66-86

Лист  
20

Копировал

Формат А4

1984, Пуховичи, тип., зак. 784, тир. 46

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

Изм.	Номера листов(страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводит. докум. и дата	Подпись	Да- та
	изме- нен- ных	заме- нен- ных	но- вых	анну- лиро- ванных					

Нр. № листа	Лист № дата
2345	

Нр. лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ми II66-86

Копировал

Формат А4

1984, Пуховити, тип., зак. 754, тир.

Лю

21