

Министерство приборостроения,
средств автоматизации и систем
управления СССР

Предприятие электротехнической и приборостроительной
промышленности.

Завод испытательных машин.

Машина универсальная с предель-
ной нагрузкой 5 т.с. типа УММ-5
ГОСТ 7855-61.

Руководство по монтажу и эксплуатации.

К Ред. номеру 12.11-62
(ЕСТЬ МЕТОДИКА
ПОВЕРКИ)

г. Армавир
1969 г.

Содержание.

	Содержание	Страницы
1	Общая часть	3
2	Описание машины	5
3	Электрооборудование машины	9
4	Руководство по монтажу машины	10
5	Руководство по эксплуатации машины.	12
6	Подготовка машины к испытаниям и работа на ней.	13
7	Испытание на растяжение	16
8	Испытание круглых образцов с головками.	
9	Испытание круглых образцов без головок и плоских образцов.	
10	Испытание на сжатие	18
11	Испытание на изгиб и загиб вплотную.	18
12	Методика поверки машины.	19
13	Тарировка машины.	20
14	Уход за машиной.	21
15	Возможные неплавки в машине и способы их устранения.	21
16	Бедомость быстрознашающихся деталей.	23
17	Бедомость применяемых подшипников.	24
18	Бедомость комплектации инструментом	
19	Паспорт машины.	25
		26

Описание

1. Общая часть.

Генеральная испытательная машина типа УММ-5 оснащается контрольно-измерительным прибором и предназначена для статических испытаний металлов образцов, изделий, деталей на растяжение, сжатие, изгиб и загиб с предельной нагрузкой 5 тс.

Машина УММ-5строена по принципу разрывных машин с механическим нагружением образца и рычажно-затяжниковым силоизмерителем.

Машина может применяться с одинаковым успехом на заводах в технологических линиях при приемке новых материалов, для испытания готовых деталей изготавливаемых машин, так и в лабораториях для учебных целей или научных исследований.

Точность показаний установки характеризуется средним отклонением снимаемых показаний от действительной нагрузки в пределах $\pm 1\%$.

Машина монтируется на фундаменте.

Для измерения действующей на образец нагрузки имеется силоизмеритель, который крепится на колонне с любой стороны машины.

Рабочие диапазоны замеряемых усилий выражены четырьмя шкалами на циферблатае:

шкала А 0- 500 кгс

шкала Б 0- 1000 кгс

шкала В 0- 2500 кгс

шкала Г 0- 5000 кгс

Для каждой из шкал отсчет нагрузок с точностью $\pm 1\%$ гарантируется при следующих интервалах отсчетов:

шкала А от 200 кгс

шкала Б от 200 кгс

шкала В от 200 кгс

шкала Г от 500 кгс

Выбор рабочего диапазона шкалы зависит от

размеров и материала испытуемого образца или детали.

В сплошномерителе установлен диаграммный зонд от барабанного типа, который может вычерчивать диаграмму „нагрузка-деформация“, используя образца.

Погрешность записи по нагрузкам $\pm 1,5$ мм, по деформации $\pm 5\%$ от действительной деформации, выраженной в соответствующем масштабе. Запись диаграммы производится в двух масштабах - 1:1 и 5:1.

Каждая машина снабжена комплектом приспособлений, в который входят:

1. Приспособление для испытания на сжатие образцов любой формы, концы которых вписываются в окружность диаметром 110 мм.

2. Приспособление для испытания на изгиб образцов любой формы с шириной опорных мест не более 30 мм.

3. Приспособление для испытания на изгиб вплотную образцов любой формы с шириной опорных мест не более 30 мм.

4. Захватывающее приспособление для разрыва круглых стержневых образцов любой формы без головок диаметром от 7 до 20 мм; набор губок к обоймам захватов.

5. Захватывающее приспособление для разрыва круглых образцов с головками, состоящее из клина со специальным винтом М24, вставляемых в захват, муфты и набора шайбов.

6. Захватывающее приспособление для разрыва квадратных образцов с резьбовыми головками, состоящее из клина со специальным винтом М24, вставляемых в захват, и набора муфт.

7. Захватывающее приспособление для разрыва плоских образцов толщиной до 10 мм и шириной до 60 мм набор губок к обоймам захватов (см. лист. 8).

8. Приспособление для тарировки машины.

Описание машины.

Машина является двухколонной вертикальной с гидравлическим приводом перемещения подвижной траперсы 10 (лист. 15) нижнего захвата 42.

Кинематически машина представляет собой жесткую раму, составленную из станины 1 и верхней неподвижной траперсы 31, соединенных двумя колоннами 30, которые одновременно являются направляющими для подвижной траперсы 10.

Механизм привода нижнего захвата 42 состоит из электродвигателя 7, коробки скоростей 8, червячной передачи - червяка 2 и червячного колеса 3, гайки 4 и винта 5, на котором закреплена подвижная траперса 10 с нижним захватом 42.

Вращательное движение от электродвигателя через коробку скоростей передается на червячную пару и гайку винта 5. Гайка сообщает винту поступательное движение вверх-вниз.

Винт от проворачивания удерживается направляющими 14 подвижной траперсы.

Самотормозящая червячная пара 2 и 3, гайка 4 с головкой винта 5 дают возможность выдерживать заданную нагрузку без изменения в течение 30 сек.

Червячная пара 2 и 3 и гайка 4 размещены во внутренней полости станины 1.

К станине 1 крепится коробка скоростей 8 и соединенный с ней двухскоростной электродвигатель.

Коробка скоростей состоит из трех валов (I, II, III), цилиндрических и конических шестерен, блока из трех шестерен, зубчатой и пальцевой муфты.

Коробка скоростей имеет три передачи и за счет двухскоростного электродвигателя на выходном валу коробки получается шесть скоростей.

Коробка скоростей позволяет получить следующие рабочие скорости перемещения нижнего захвата: 2 - 10, 20 и 50 мм/мин.

Скорость 100 мм/мин. служит для ускоренного перемещения нижнего захвата без нагрузки.

Переключение скоростей осуществляется рукояткой 6, которая для удобства переключения перенесена на основание машины.

Переключение скоростей рукояткой 6 производится только при выключенном электродвигателе!

Изменение скоростей вращения электродвигателя производится барабанным переключателем 27, установленным на корпусе силоизмерителя.

Управление механизмом привода нижнего захвата производится посредством кнопок 16, смонтированных в корпусе силоизмерителя.

Для установочного движения нижнего захвата служит механизм ручного перемещения, который смонтирован внутри подвижной траперсы 10.

Механизм ручного перемещения подвижной траперсы и нижнего захвата состоит из червячного колеса 12, зажатого на ходовом винте 5, и червяка 11, на конце которого имеется квадрат под рукоятку.

С помощью рукоятки можно перемещать нижний захват вверх-вниз.

С обеих сторон захвата имеется зев для обойм с губками. С боковых сторон зев закрыт крышками, в которых имеются направляющие пазы для направления обойм; одна из крышек устанавливается рычаг с рукояткой, который служит для перемещения обойм.

Самое нижнее положение захвата ограничивается выключателем, на который действует упор, установленный на кронштейне 13 подвижной траперсы.

В зеве верхнего и нижнего захватов устанавливаются ролики для обогащения на растяжение, сжатие, изгиб и загиб

Ролики для изгиба и загиба устанавливаются на нижний стол, при этом боковые крышки должны быть обязательно закреплены.

Для установки роликовых опор при испытании на изгиб и загиб устанавливаются по бокам стола нанесены линии, по которым опоры устанавливаются на равных расстояниях от середины стола.

Внутри верхней неподвижной траверсы 31 монтируют рычажная система, узел тарного груза 36, масляный амортизатор 32.

Система состоит из главного 37 и промежуточного 35 рычагов.

Главный рычаг 37 своими призмами опирается самоустанавливающиеся подушками, закрепленные в блоке, и вместе с подвешенным к нему верхним блоком 42 вывешивается /балансируется/ тарным грузом 36.

Соединение с главного рычага через обойму 38 передаёт движение промежуточному рычагу, один конец которого опирается на подшипниках 39, а ко второму прикреплена лента 34, связывающая его с кулаком 33 маятника 29.

Промежуточный рычаг балансируется пружиной 41, которая после балансировки контролируется положением маятника 29 возрастает пропорционально нагрузке. Верхняя траверса накрывается блоком 44, в котором имеется окно для регулировки масляного амортизатора.

Маятниковый силоизмеритель представляет собой блок 29 с грузом 15.

Нагрузка на обойцу растягивающее или сжимающее через рычажную систему отклоняет маятник, своим гибким перемещает рейку 23, которая при бо бращение шестерни 24, насаженной на блок 29 с рабочей стрелкой.

При одинаковых нагрузках рабочая стрелка ведет за собой рейку, которая при убывании нагрузки обойца остается на месте, указывая достигнутую нагрузку.

Для защиты машины от перегрузки установлен выключатель 26, который при убывании маятника ($15^{\circ}30'$) выключает машину?

При движении шкалы по Нуль и при переходе с положения на положение скользит механизм перемещения стрелки

стержня механизма перемещения находится в постоянном зацеплении с секторами шкалы и подшкольника.

Для перемещения подшкольника необходимо кнопку от себя и повернуть на соответствующий угол.

В корпусе силоизмерителя на специальной плате размещается диаграммный аппарат 20 с коробкой скоростей 17 для записи деформации с масштабом 5:1.

Диаграммный аппарат представляет собой барабан с осью, установленной в подшипниках, и параллельно расположенный рулон диаграммной бумаги 18, натянутый в центрах.

Барабан, брачаясь, тянет за собой диаграммную бумагу. Для натяжения бумаги ставится приспособление. Диаграммный барабан приводится во вращение из коробки скоростей 17, которая получает вращение от пруткообразной рейки 9 и кронштейна 13, установленного с левой стороны подвижной траверсы 10. Вращение, приложенное к образцу, записывается на бумаге с помощью самопищущего прибора 19, который действует непосредственно к рейке рабочей.

Перемещение идет пропорционально углу вращения рабочей стрелки шкалы нагрузок 25. Изменение образцов без записи диаграммы этого аппарата отключается посредством отрыва рейки от кронштейна 13.

Для записи диаграммы самопищущий прибор установлен несколько под углом к барабану, и тем самым собственным весом осуществляет натяжение бумаги.

Запись, полученная на машине, учитывает не только деформацию самого образца, но и деформации и ее частей, а также вертикальное бегущего захвата.

Пределение малых деформаций образца при помощи зондера или предела пропорциональности производится производить с помощью

В корпусе силозмерителя крепится линейка 28 для измерения численных показаний деформации образца.

Электрооборудование.

Питание машины электрэнергии осуществляется от сети переменного тока 50 гц напряжением 220 в.

При включении автоматического выключателя 1А напряжение подается в силовую цепь и цепь управления. В приводе коробки скоростей установлен двухскоростной трехфазный асинхронный электродвигатель АО32-4/2, мощностью 0,75/1,0 квт, 1420/2850 об/мин. Задание электродвигателем осуществляется путем управления 1КУ, 2КУ, 3КУ и реверсивным магнитным пускателем 1В-1Н.

Следует работать с катушками магнитного пускателя. Выключены нормально закрытые контакты конечных выключателей 1КВ и 2КВ; первый отключает двигатель при нагрузке, выходящей за пределы силозмерителя, второй — при крайнем нижнем положении траперсы.

Задание электродвигателя от коротких замыканий на перегрузки осуществляется автоматическим выключателем 1Р, который при срабатывании своим нормально открытым главными контактами отключает электродвигатель и цепь управления. Задание обраток электродвигателя осуществляется с помощью дистанционного переключателя БП в зависимости от заданной скорости.

Часть 5 по эксплуатации электрооборудования.

Электрооборудование машины должен проверяться один раз в месяц.

Плановый ремонт электродвигателя производится не реже одного раза

При ремонте электроаппаратуры приурочиваят-
е срокам ремонта электродвигателя.

После ремонта измерить сопротивление изоля-
ции обмоток электродвигателя, аппаратов управле-
ния, щебных цепей, цепей вторичной коммутации
и сопротивление изоляции для электродвигателя
должно быть не менее 0,5 Мом, для токоведущих
аппаратов и для проводов вторичной ком-
мутации - не менее 1 Мом.

Заделку производить мегомметром на 500В.

При смотрах и ремонте электрооборудования
использовать автоматический выключатель.

В процессе эксплуатации при повторных за-
мерах сопротивление изоляции считается недоста-
точным, если его величина по отношению к первона-
чальному средним замерам для электродвигателя
снизится на 30%, для электропроводки - на 50%.

Собственную машину заземлять по правилам
устройства электроустановок и техники безопасности.

Руководство по монтажу машин.

Первозданная испытательная машина ЧММ-5
представляется заказчику одним местом в деревян-
ном строении.

Приспособления упаковываются в отдель-
ные ящики и закрепляют его внутри основного мес-
та. Схема транспортировки показана на лист. 21.
Для установки машины необходимо построить
раму согласно чертежу (лист. 2).

Выборе места установки машины следует
ее габаритные размеры, возможность кру-
гового обхода при обслуживании и естественное
воздухообмена помещения должна быть не ме-

нее 2,5 м.
Боковые машины принимаются не менее 1м,
перед машиной дается площадка $2,5 \times 1,5 = 3,75 \text{ м}^2$.

нужно установить так, чтобы естественный свет падал сзади машины.

Боковые ящики следует устанавливать, как согласно упаковочному листу, вложенному и убедиться, что все узлы и детали не повреждены сборкой и установкой на фундамент. Болтанные поверхности, смазанные антикоррозийным покрытием, должны быть очищены, прошаренином и покрыты легким слоем мастики. Все окрашенные части машины должны также промыты и протерты насухо.

Повреждения окрашенных мест при транспортировке исправление краски производится на месте монтажа установки.

Также необходимо придерживаться следующего порядка:

на фундаменте установить машину так, чтобы болты фундамента попали в отверстия стальных навинчены не на всю длину резьбы болтов). Это от закрепления захваты, маятник, рейку, гравересу.

Установить основание машины на стальных колоннах горизонтально в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по колоннам, пользуясь рамным

отклонение положения колонн от вертикальной не более 1:1000.

Считается утомачивленной правильно, если машина, установленного на колонне, совмещена со маятнике.

Затем колодцы фундаментных болтов и подложить основание цементный раствор.

Быстро для того, чтобы цемент хорошо засох (сушка длится 3-7 дней).

Гайки фундаментных болтов, наблюдать за состоянием основания.

Снять гайки колонны, предварительно отпустив болты на гайках.

Призвести надежное заземление согласно
этот техники безопасности.

Подвести проводку и подключить машину к се-
тевоэнергии через специально установлен-
ный выключатель.

Скорично тщательно промыть керосином всю
часть, вновь пронумеровать и смазать.

Промыть керосином коробку скоростей.

Залить в коробку скоростей масло АСП-10
1952-63 до нужного уровня по маслозказателю
все червячные пары, подшипники подвижной
части, станины набить густой несахнущей
масло (тавот) с добавкой обычных минеральных
средней вязкости ($18 \div 33$ сст при 50°C).

Залить масло в масляный амортизатор
(индустриальное 30 ГОСТ 1707-51).

Смазать все трещущиеся поверхности меха-
ника верхнего и нижнего захватов подвижной
части.

Подшипники верхней траверсы смазать мас-
лом среднюю вязкость.

Подшипники спирометра смазать маслом,
среднюю вязкость (см. лист. 22).

Все поверхности зева захватов, обойм,
стянутых на растяжение круглых и плоских
стяжек, торные поверхности приспособлений для
изгиба и загиба вплотную (ролики и
шарниры), сферические поверхности приспособлений
для изгиба и растяжение (подушка с верхней опорой,
винт, клин, винт специальный) смазывать гра-
фитовой

все трещущиеся поверхности должны быть
смазаны минеральным маслом средней вяз-
кости, торные соединения, ходовой винт нижне-

Часть по эксплуатации машин.

положению контрольной стрелки шкалы на-
делают отсчет максимально достигнутой
ширины, а по положению указателя линейки - де-
ничию достигнутого удлинения.

Стрелки ставятся в исходное положение. Машина
выключается от сети.

При каждом запуске записываются данные по испытанию.
Во время смены производится уборка, очистка,
заливка и необходимая смазка машины.

Подготовка машины к статическим испытаниям и работа на ней.

Подключить машину к электросети.

Если испытания будут сопровождаться записью
ширин, то необходимо на барабан диаграммного
изделия навернуть диаграммную бумагу и прице-
пить к ней прищепку.

Установить самопишущий прибор несколько под
углом к барабану.

Выбрать масштаб записи и установить рычаг
скоростей сплоизмерителя на соответствующий
масштаб.

Выбрать скорость перемещения захвата и ру-
кояткой переключения скоростей включить соот-
ветствующую скорость.

Установить рабочую стрелку на „Нуль.”

Рукоятку барабанного переключателя повернуть
в положение „I” или „II” соответственно выбран-
ной скорости.

Установить изделие или образец.

Нажатием кнопок „Вверх” или „Вниз” дать на-
казание образцу и довести ее до заданной
ширины.

Горячие окончания испытания нажать кнопку „Стоп”.
Барабанный переключатель ввести в положение
„II”, выключить автоматический выключатель,
выключить машину от электросети.

— 15 —

Подготовка машины к испытаниям и работа на ней.

Перед тем начать работать на машине, необходимо
проверить все подвижные части машины (лист 25),
наличие в полной её исправности.

Справность устанавливается путем внешнего
взгляда и опробования.

При первичном осмотре машины необходимо обратить
внимание на прямолинейность колонн.

Чтобы проверить амортизатора нужно несколько раз
поднять и опустить с целью удаления воздуха
из цилиндра, предварительно отсоединив шток амортизатора.

Убедиться, что рабочая стрелка занимает нулевое
положение, а штанга - отвесное вертикальное
(указатель стоит против риски маятника).
Штанге последовательно подвесить все четыре
груза при этом убедиться, что при смене грузов
изменение рабочей стрелки от нулевого положения
не требует одного деления шкалы.

Большие отклонения рабочей стрелки от нулевого положения
при смене грузов более чем на одно деление необходимо
произвести выверку всех грузов путем перемещения
компенсирующих грузов на штанге маятника (44).
При нажатии на верхнюю кнопку с надписью "Вверх"
захват должен перемещаться вверх, на красную
кнопку — электродвигатель должен отключиться,
перемещение захвата прекратится.

При нажатии на среднюю кнопку с надписью "Вниз"
захват должен опускаться.

Выверка по нагрузкам производится контрольной
стрелкой с отключенным диаграммным аппаратом.
Убедившись в исправности машины, выбирают нужную
шага отсчета по шкале нагрузок, исходя из
размеров образца, принятого к исполнению.

При этом необходимо стремиться, чтобы максимальное
измеряемое усилие при испытании образцов
оказалось в третьей четверти соответствующей
шкалы нагрузки.

Испытание на растяжение.

Схемы испытания, применяемые при испытании на растяжение, указаны на лист. 8, 12 и 14.

Испытание круглых образцов с головками (см. лист 8).

Рекомендуемые размеры пропорциональных образцов для сечения по ГОСТ 1497-61:

тип II d_6 - 10 и 15;

тип III d_3 - 6;

тип IV d_8 - 10 и 15.

Для испытания указанных образцов применяются деревянные клинья с винтом М24, которые вставляются в зев верхнего и нижнего захватов.

Образцов типа IV берется набор муфт в зависимости от диаметра образца. Для образцов типа II берется универсальная муфта и набор шибера в зависимости от диаметра образца.

Взаимно навариваема нижний захват устанавливается на место, удобное для наблюдения за испытуемым образцом или изделием. В зев верхнего захвата вставляют клин с винтом М24, на винт чакруют муфту, в муфту закручивают соответствующий образец (образцы с резьбовыми головками).

Образцов с головками в муфту вставляют саживающий шибер.

Свободный конец образца ставят соответствующим расположением; нижний захват поднимают на место, чтобы можно было свободно ввесить прибор в зев нижнего захвата, затем закрывают зев верхнего и нижнего захватов крышками. При этом отрегуливают стоят на "Нуль".

После этого можно приступить к самим испытаниям испытуемой образец или изделие дать нагрузку до определенной деформации или

до разрушения испытанный в журнале.

Круглые образцы без головок и образцов (см. лист 8)

размеры плоских образцов бе-
з головок по имеющимся приспособлениям с шириной
до 30 мм и толщиной до 10 мм.

Этих образцов прилагается комплект
с насечкой и соответствующей марки-
ровкой.

размеры круглых образцов без головок по диамет-
ру разбиты на две группы:

от d_7 до d_{14} мм

от d_{14} до d_{20} мм.

Каждой группы образцов приложен комп-
лект губок с соответствующей маркировкой.

Чтобы измерять круглые и плоские образцы при-
меняется универсальное приспособление. В зеве
установлены обоймы, в которых предусмот-
рены специальные места для губок с насечкой.

Комплект губок выбирается по маркировке.

Например, подпись 14-20 означает, что губки пред-
назначены для круглых образцов без головок диа-
метром 14-20 мм. Губки попарно вставляются в

боковину образца в приспособление зах-
ват и для предварительного зажима его поль-
зуются специальным рычажным механизмом подъе-
мника.

Сюда вниз ручку верхнего захвата, разводят
губки и вставляют образец.

Сюда ручку рычага вверх, предварительно
вставив образец. Затем, поднимая механичес-
ким путем нижний захват, вводят второй
образец в зев нижнего захвата и нажи-
мают на ручку вниз предварительно зажимают

изогнутую рабочую стрелку на "Нуль".
Предварительного зажима образца в обоих
захватах не требуется, так как образец ручным или механи-
ческим путем нажимается на нижний захват.

На изогнутой образец или изделие рабо-
тает до отрывающей деформации или разрушения.

— 18 —
Испытание на сжатие.

Приспособление, применяемое при испытаниях на сжатие, указано на лист. 3.

Должна быть испытаны образцы и изделия любой формы которых вписываются в окружность диаметром 100мм.

Испытуемый на сжатие образец или изделие ставят на нижнюю подушку, которая устанавливается на нижний захват.

Снизу верхнего захвата своим хвостовиком подвешивается приспособление. Должна быть выдержана соосность образца и опор. Установить рабочую стрелку на "Нуль".

Механическим или ручным приводом подвести подвижную трапезу до соприкосновения испытуемого образца с верхней опорой приспособления.

Давать на испытуемый образец рабочую нагрузку до определенной деформации или разрушения.

Подвести запись результатов испытаний в табличку.

Испытания на изгиб и загиб в плоскую.

При способления, применяемые при испытании на изгиб и загиб в плоскую, в которых могут быть испытаны образцы или изделия любой формы с наибольшими местами 30мм, даны на лист. 7, 7а.

Нижний захват устанавливают стол, представляющий собой балку с двумя передвигающимися опорами. Максимальное расстояние между опорами 500мм.

Опоры ставят на нужном расстоянии производя втулку и отчитываются по линейке, установленной вдоль стола.

Верхний захват вставляется нож, прикрепленный к выступанию боковыми зажимами.

непрерывность установки боковых опор
относительно к середине стола - 0,5 мм.
используемый образец или изделие укладывается
на боковые опоры. Рабочая стрелка устанавливается
на "Нуль".

автоматическим или ручным приводом подводится
используемый образец или изделие до упора в верхний
Глазе этого дается рабочая нагрузка на об-
разец изделие до определенной деформации или
до разрушения. Затем производится запись результатов
в журнал.

Методика поверки машины.

При разборке и сборке машины, когда нет уверенности в правильности показаний, обязательна проверка.

Показаний машины по нагрузкам производятся образцами динамометрами 3-го разряда.
образцовым динамометром или массодозой
сравнением показаний стрелки индикатора и стрелки шкалы силоизмерителя
4-5 точкам проверяемой шкалы.
Проверку необходимо иметь динамометры на 1 тс.

относительные погрешности показаний машины по грузчиковому силоизмерителю при каждом измерении не должны превышать $\pm 1\%$ от действующей нагрузки для каждой измеряемой точки, на-

с 200 кгс - шкала А 0 - 500 кгс;
с 200 кгс - шкала Б 0 - 1000 кгс;
с 200 кгс - шкала В 0 - 2500 кгс;
с 500 кгс - шкала Г 0 - 5000 кгс;

и барометру показаний каждой измерительной точки силоизмерительного устройства
взвешиваться по результатам трехкратных

— работает амортизатор. Проверить заполнение амортизатора маслом и отрегулировать скорость протекания масла.

При нагреве червячной передачи до прихваты необходимо промывка керосином. При наличии износа более 0,5мм устранить его за счет замены крышек, изменяя толщину прокладки крышкой; заполнить несахнущей густой смесью тавот, вазелин и подливать машинное масло.

Стрелки шкалы силоизмерителя — ступенчаты при прямом и обратном ходах, стрелка не возвращается на „Нуль“.

Задать место излишнего трения, промыть шкалы нагрузок.

Если стрелка шкалы силоизмерителя движется проскальзывает и, возвращаясь, не возвращается на „Нуль“.

Проскальзывание шестерни относительно рейки без воздействия их износа.

Задать место излишнего трения и устранить износ.

Биограммного аппарата работает

Задать место излишнего трения и устранить износ.

Задать и отрегулировать все задиры.

Биограммный Б-70 подшипники и смазать маслом балансир.

Сводка о быстроразменивающихся
деталей.

Номер заказа	Номер деталей	Наименование	Кол-во дет. на изд.
32-227	30-010	Губка для плоских образцов 0÷10	4
32-228	30-011	Губка для круглых образцов ф 7÷14	4
32-229	30-012	Губка для круглых образцов ф 14÷20.	4
32-300	64-007	Лента	1
32-300	30-003	Шибер	2
32-300	30-004	Шибер	2
32-300	30-005	Шибер	2
32-300	30-006	Шибер	2
32-300	30-007	Шибер	2

Ведомость подшипников, применяемых
на УММ-5.

Наименование	ГОСТ, номер	Технич. харак- тер, размеры	Кол-во	Приме- чание
— подшипник однорядный	ГОСТ 8338-57 N 188	8x22x7	4	
—	ГОСТ 8338-57 N 25	5x16x5	5	
—	ГОСТ 8338-57 N 29	9x26x8	1	
—	ГОСТ 8338-57 N 204	20x47x14	2	
—	ГОСТ 8338-57 N 2058	25x52x15	4	
—	ГОСТ 8338-57 N 206	30x62x16	1	
— подшипник однорядный	ГОСТ 6874-54 N 8118	91x120x22	2	
—	ГОСТ 6874-54 N 8208	40x62x19	2	
— подшипник однорядный	ГОСТ 831-62 N 36204	20x47x14	3	
—	ГОСТ 831-62 N 36205	25x52x15	2	
— подшипник однорядный	ГОСТ 333-59 N 7304	20x52x16	2	
—	ГОСТ 333-59 N 7208	40x80x20	2	

Ведомость
комплектации инструментом.

Наименование инструмента	Размеры	ГОСТ	Количество
Беретка типа Б	150x0,5	5423-54	1
Беретка типа Б	250x1,4	5423-54	1
	5,5x7	2839-62	1
	8x10	--"	1
	17x19	--"	1
	14x12	--"	1
	27x30	--"	1
	32x36	2839-62	1

Министерство приборостроения,
средств автоматизации и систем
управления СССР.

Завод испытательных машин.

Паспорт

Изделие: Машина универсальная с
пределной нагрузкой 5 т.с.
типа УММ-5

г. Армавир
1969 г.

	Паспорт	Завод испытательных машин	
	Универсальная испытатель- ная машина типа ЧММ-5		
		Листов 3	лист 1

Общие данные

Испытательная машина на пределную нагрузку 5 т.с. прибор механический ЧММ-5	Мощ- ность 0,75/1,0квт.	Наибольшая ста- тическая нагрузка на растяжение, скатие, поперечный изгиб и загиб 5 т.с.
N° 1855	Время и место уста- новки	
1969 г.	Время пуска в эксплуат.	
± 5% от измеряемой нагрузки	Вес машины	643
Статические испытания материалов на растяже- ние, скатие, изгиб и загиб	Габа- риты маши- ны	Длина Ширина 1280 x 682 Высота 2180

Техническая характеристика собственно машины.

Вертикальная машина	К-во скоростей нагружения	5
	К-во скоростей х/хода.	1
Скоростр. Частотн., Скоростр. 250мм/мин., 50мм/мин.	Скорость ходо- вого хода	100мм/мин.
от 0 - 600мм	Расстояние между сторонними плито- ми	700мм.
600мм	Максимальный загружаемый изгиб образца при испытании на поперечный изгиб	68мм.

- 25 -
Паспорт

Универсальная испытательная машина типа УММ-5.

Завод испытательных машин

Листов 3 Лист 2

Заготовки испытуемых образцов.

Образцы длиной не более 750мм. Круглые образцы диаметром 7÷20мм. Плоские образцы толщиной 0÷10мм, шириной 30мм.

Образцы любой формы, опорные концы которых вписываются в окружность 100мм и высотой до 100мм.

Образцы любой формы с опорными местами по длине роликов до 30мм.

Техническая характеристика цепи силоизмерителя.

Централизованное, кнопки и рукоятки механического привода. Автоматическое ограничение хода нижнего захвата.

Измеритель Рычажный, маятниковый

Нагрузка Четырехшкольный циферблат
шкала равномерная, круговая.

Пределы и цена наименьшего деления Интервалы гарантированных отсчетов по шкале.

Пояс В	Пояс Г	Пояс А	Пояс Б	Пояс В	Пояс Г
0 до 2500 кгс	0 до 5000 кгс	200-500 кгс	200-1000 кгс	200-2500 кгс	500-5000 кгс
2500 кгс	5000 кгс				
5000 кгс					

А Б В Г
1,8кг 4,8кг 5,4кг 9,1кг

± 1%

Привод - барабанный, расположжен горизонтально.

Грибов	Паспорт	Завод испытательных машин	
	Универсальная испытательная машина типа УММ-5	Листов 3	Лист 3

штаб нагрузок диаграммной записи

Пояс А 2,5 кгс	Пояс Б 1мм - 5 кгс	Пояс В 1мм - 12,5 кгс	Пояс Г 1мм - 25 кгс.
-------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

штаб деформации диаграммной записи.

1:1

использованная смазка
обки скоростей

5:1

АСн 10 ГОСТ 1862-63
Вязкость 9,5 сст при 100°C

начальник ОТК
начальник цеха
мастер ОТК

Федоров
Вячеслав
Ницше