

Проверка рабочих размеров резьбовых шаблонов производится на инструментальном или универсальном микроскопе с помощью профильной головки.

200. При проверке шаблонов для метрической резьбы с шагом 1,5 мм и меньше и шаблонов для дюймовой резьбы с числом ниток на 1" — 16 и больше продольная нить профильной сетки, установленной в нулевое положение, должна совпадать с линией выступов зубцов проверяемого шаблона (рис. 74).

201. При проверке шаблонов для метрической резьбы с шагом более 1,5 мм и шаблонов для дюймовой резьбы с числом ниток на 1" менее 16, шаблоны ориентируются на столе микроскопа так, чтобы биссектриса угла одного из зубьев была расположена параллельно направлению поперечного хода стола.

Указанное условие считается выполненным, если нити профильной сетки, установленной в нулевое положение, совпадают с изображениями граней зубца или образуют с ними симметрично расположенные просветы равной величины (рис. 75).

202. При проверке шага нити профильной сетки совмещаются с изображением рабочих граней одной из впадин шаблона и производится отсчет по продольной шкале (или микрометру). Затем нити совмещаются с гранями другой впадины и производится второй отсчет, по шкале. Действительная величина шага на данном участке шаблона определяется разностью отсчетов.

Шаг нарезки у шаблонов проверяется на двух участках: на всей длине и на половине длины.

203. При проверке половин углов профиля нити профильной сетки совмещаются поочередно с изображениями рабочих граней зубца и производятся отсчеты по угловой шкале. Проверка половин углов профиля у шаблонов, имеющих не менее двух зубцов, производится на двух зубцах.

204. Ширина площадки притупления при вершине профиля проверяется не менее чем на двух зубцах.

Для проверки ширины площадки нить профильной сетки совмещается с изображением края площадки и производится отсчет по шкале или микрометру; затем нить совмещается с другим краем площадки и производится второй отсчет по микрометру.

Размер ширины площадки (рис. 76) определяется разностью отсчетов по шкале.

205. Ширина площадки во впадине профиля проверяется не меньше чем на двух зубцах. Непосредственное измерение ширины площадки во впадине профиля производится на основании правил, приведенных для измерения площадки притупления при вершине профиля.

ГЛАВА VI

46—48

ИНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ ПОВЕРКИ РЫЧАЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИБОРОВ*

Настоящая инструкция распространяется на поверку рычажных инструментов и приборов, вновь изготовленных, находящихся в эксплуатации или выпускаемых из ремонта, и состоит из следующих разделов:

- А. Проверка миниметров с ценой деления от 0,001 до 0,01 мм и седлообразных приспособлений к миниметрам.
- Б. Проверка издикаторов.
- В. Проверка издикаторных нутромеров.
- Г. Проверка пассаметров.
- Д. Проверка рычажных микрометров.
- Е. Проверка пассиметров.
- Ж. Оформление результатов поверки.

А. ПОВЕРКА МИНИМЕТРОВ С ЦЕНОЙ ДЕЛЕНИЯ

0,001 мм; 0,002 мм; 0,005 мм и 0,01 мм

1. При проверке миниметров (рис. 1) производят:
 - а) наружный осмотр и поверку качества сборки;
 - б) поверку плоскости стола и измерительной поверхности чаконечника;
 - в) поверку погрешности и стабильности показаний;
 - г) определение измерительного усилия.
2. На рабочих поверхностях миниметра не допускается наличие забоин, царапин, следов коррозии и других дефектов.
3. Штрихи шкалы должны быть черными, четкими, с ровными краями, равномерной длины и направлены радиально к оси вращения стрелки. Расстояние между штрихами должно быть не менее 1 мм. Ширина штрихов должна быть 0,1—0,15 мм. Широкошкольные миниметры должны иметь переставные указатели допусков.

* В инструкцию включены выдержки из ГОСТ 577—41; 868—41 и ОГТ НКМ 20102

4. Конец стрелки должен быть не шире штрихов шкалы и должен перекрывать короткие штрихи шкалы не менее чем на 0,3 и не больше 0,8 их длины.

Расстояние стрелки от шкалы должно быть не более 0,5 мм.

При любом положении миниметра стрелка должна передвигаться совершенно свободно, без заеданий и, не задевая другие части миниметра, возвращаться в исходное положение вне шкалы слева.

5. Перемещения кронштейна и опорных колец по стойке, а также ход столика должны быть плавными, без скачков и заеданий. Закрепление стопора не должно вызывать изменения в показаниях более 0,001 мм.

6. Проверку плоскостности стола миниметра производят техническим интерференционным методом с помощью оптически плоской стеклянной пластинки диаметром 60—100 мм. Отклонение от плоскостности стола не должно превышать 0,001 мм.

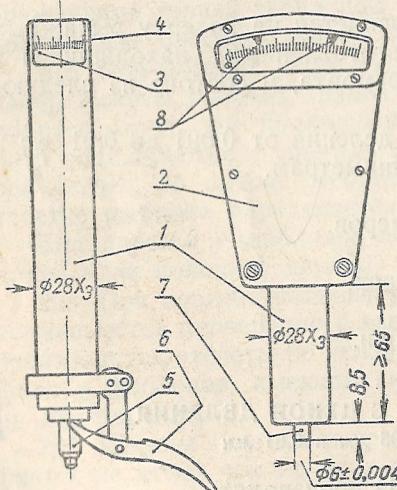


Рис. 1

1. Трубка миниметра
2. Корпус
3. Стрелка
4. Шкала
5. Наконечник
6. Арретир
7. Трубка наконечника
8. Указатель допусков

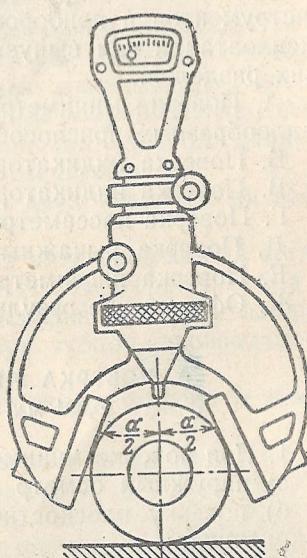


Рис. 2

7. Проверку плоскостности измерительной поверхности плоского наконечника производят с помощью стеклянной пластины интерференционным методом. Погрешность плоскости наконечника не должна превышать 0,0003 мм.

8. Определение измерительного усилия производится на циферблатах весах при трех положениях стрелки: в начале, по середине и в конце шкалы.

Измерительное усилие миниметров не должно быть больше 400 г; колебание измерительного усилия одного миниметра не должно превышать 100 г.

9. Проверка погрешности показаний миниметра производится в нормальной стойке со столиком по плоско-параллельным концевым мерам длины с помощью сферического наконечника. Классы точности и разряды концевых мер, применяемых для поверки, указаны в таблице 1.

Таблица 1

Цена деления миниметра в мм	Концевые меры	
	Разряд или класс	
0,001	3	0
0,002	4	1
0,005	5	2
0,010	5	2

10. Проверка погрешности показаний миниметра производится на каждом пятом делении шкалы, считая от среднего штриха вправо и влево, для чего на столик миниметра укладываются семь концевых мер при поверке широкошкольного миниметра и три концевые меры при поверке узкошкольного миниметра, размеры которых отличаются друг от друга на 5 а, где а — цена деления миниметра.

Например, при поверке широкошкольного миниметра с ценой деления 0,002 мм ($a=0,002$ мм) разность размеров двух соседних концевых мер равна $5 \times 0,002 = 0,01$ мм. В этом случае можно применить следующие концевые меры: 1 мм; 1,01 мм; 1,02 мм; 1,03 мм; 1,04 мм; 1,05 мм; 1,06 мм.

Примечание. При невозможности подбора единичных концевых мер поверку допускается производить через 10 делений.

11. Проверка погрешности показаний миниметров производится без арретирования и с арретированием измерительного стержня.

При поверке левой половины шкалы («отрицательной» части) без арретирования миниметр устанавливают на нуль (на средний штрих) по концевой мере наибольшего размера из применяемых семи (или трех) концевых мер. Затем под измерительный наконечник подводят последовательно остальные концевые меры, причем наконечник не приподнимается арретиром, а получает перемещение только от передвижения концевых мер по столику.

Проверку правой половины шкалы («положительной» части) начинают с установки миниметра на нуль (на средний штрих) по концевой мере наименьшего размера из применяемых мер.

Проверку миниметра с арретированием измерительного стержня производят по тем же концевым мерам. Перемещение концевой меры следует производить после подъема измерительного стержня арретиром, закрепленным на трубке миниметра. После подвода

концевой меры стержень опускается, после чего производят отсчет показаний.

12. Допустимые погрешности показаний миниметров приведены в таблице 2.

Таблица 2

Цена деления в мм	0,001	0,002	0,005	0,01
Допустимая погрешность в мм	±0,0005	±0,001	±0,002	±0,0025

13. Проверку стабильности показаний миниметров производят не менее чем при трех положениях стрелки: на среднем (нулевом) штрихе и вторых штрихах от каждого края шкалы.

При поверке в каждом положении арретир приводят в действие не менее 5 раз.

Стрелка должна каждый раз возвращаться в исходное положение, при этом погрешность показаний не должна превышать $\frac{1}{4}$ деления шкалы.

14. При поверке седлообразных приспособлений (наездников) к миниметрам производят: поверку плоскостности измерительных поверхностей губок и поверку правильности действия приспособлений.

15. Проверку плоскостности измерительных поверхностей губок производят с помощью лекальной линейки на просвет. При поверке по всем направлениям измерительной плоскости просвет не должен превышать 0,003 мм. (Просвет определяется оценкой на глаз сравнительным методом).

16. Проверку правильности действия седлообразных приспособлений (рис. 2) до 120 мм производят при помощи широкошкольного миниметра с ценой деления 0,002 мм, по комплекту цилиндрических шайб. Каждое приспособление проверяют по двум парам шайб, разность размеров каждой пары шайб должна укладываться в пределы, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Передаточное отношение приспособления	Разность размеров шайб в мм
1 : 1	0,10—0,11
1 : 2	0,20—0,22

Примечание. Одна пара шайб предназначается для поверки погрешности показаний на участке, расположенном вблизи нижнего предела измерения; вторая пара шайб предназначается для поверки погрешности показаний на участке, расположенном вблизи верхнего предела измерения.

17. Рекомендуемые размеры шайб приведены в таблице 4.

Таблица 4

Предел изменения в мм	Передача приспособления	Диаметры шайб в мм
3—20	1 : 1	3—3,1 20—20,1
20—40	1 : 1	20—20,1 40—40,1
40—60	1 : 1	40—40,1 60—60,1
60—80	1 : 1	60—60,1 80—80,1
80—120	1 : 2	80—80,2 120—120,2

Примечания:

1. Допускается применение шайб, отличающихся по диаметру от приведенных в таблице до 2 мм при сохранении разности размеров парных шайб в установленных пределах.

2. Шайбы должны быть аттестованы на оптиметре по концевым мерам разряда 4 или класса 1. Отклонения шайб от правильной геометрической формы не должны превышать 0,001 мм.

18. Погрешности показаний седлообразных приспособлений при поверке по шайбам на участке, приблизительно равном пределу измерения широкошкольного миниметра, не должны превышать 0,003 мм.

Б. ПОВЕРКА ИНДИКАТОРОВ

19. Настоящий раздел относится к поверке индикаторов часового типа с ценой деления 0,01 мм, рычажных индикаторов с ценой деления 0,01 мм и рычажно-зубчатых индикаторов с ценой деления 0,01 мм (к микрометрам).

20. При поверке индикаторов производят: общий наружный осмотр и поверку качества сборки; поверку погрешности показаний; определение измерительного усилия.

21. Наружные металлические поверхности индикаторов должны иметь устойчивое антикоррозийное покрытие.

22. Крышка циферблата индикатора должна быть изготовлена из небьющегося прозрачного материала или стекла.

23. Штрихи и цифры должны быть отчетливыми, с ровными краями.

24. Конец стрелки должен быть равен ширине штрихов шкалы или быть шире их, но не более чем на 0,1 мм.

Конец стрелки должен находиться в пределах длины коротких штрихов шкалы. Зазор между стрелкой и циферблатом должен быть не более 0,7 мм.

25. Общий ход измерительного стержня у индикаторов часового типа и рычажно-зубчатых индикаторов к микрометрам должен превышать рабочий расход не менее чем на 0,5 мм.

Перемещение стержня в гильзе должно быть плавным, без скачков и заеданий.

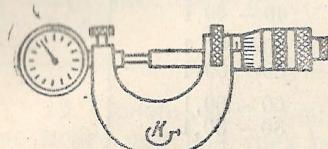


Рис. 3

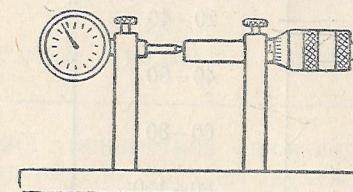


Рис. 4

При нажиме на стержень в направлении, перпендикулярном к его оси, показания индикатора не должны изменяться более чем на 0,5 цены деления.

В свободном (не рабочем) состоянии индикатора стрелка должна находиться слева от начала шкалы на 20—25 делений.

1. Проверка погрешности показаний индикатора часового типа с ценой деления 0,01 мм

26. Проверку погрешности показаний индикаторов часового типа производят с помощью специально приспособленного микрометра (рис. 3 и 4), погрешности показаний которого и мертвый ход микрометрического винта не должны превышать $\pm 0,002$ мм.

27. Нулевой штрих индикатора совмещают с плоскостью, проходящей через ось измерений и производят поверку погрешности показаний на всем пределе измерения через 0,2 мм при прямом и обратном перемещении измерительного стержня. Нулевая установка индикатора при изменении направления движения измерительного стержня не сбивается; конечный отсчет прямого хода служит начальным отсчетом обратного хода.

За наибольшую погрешность показаний индикатора на данном участке шкалы принимают сумму абсолютных величин наибольшей положительной и наибольшей отрицательной погрешностей, обнаруженных при перемещении измерительного стержня как в прямом, так и в обратном направлениях.

28. Проверка погрешности показаний нормированного участка шкалы (участок в 0,1 мм) производится через 0,01 мм также в двух направлениях — прямом и обратном.

Положение нормированного участка выбирается в начале второго оборота стрелки.

Допустимые погрешности показаний индикаторов часового типа приведены в таблице 5.

Таблица 5

Допустимые погрешности в микронах

Классы точности	Для индикаторов пределов измерения			Для индикаторов всех пределов измерения		
	0—3 мм	0—5 мм	0—10 мм	В пределах одного любого оборота	В пределах нормированного участка шкалы 0,1 мм	Вариация показания
1	2	3	4	5	6	7
0	10	12	15	10	8	3
1	15	20	20	15	10	3
2	20	25	30	20	12	5

29. Вариацию показаний определяют не менее чем в двух точках шкалы. Для определения вариации в данной точке шкалы, многократно (не менее 10 раз) измеряют плоскопараллельную концевую меру длины в одной ее точке при неизменных внешних условиях.

Разность между наибольшими и наименьшими показаниями принимают за вариацию показаний.

Допустимые вариации показаний приведены в таблице 5.

30. Определение измерительного усилия у индикаторов часового типа следует производить на циферблатных весах при трех положениях стрелки: в начале первого оборота, в конце последнего оборота и на одном из средних оборотов стрелки.

Измерительное усилие не должно быть более 250 г.

Начальное измерительное усилие, необходимое для сообщения движения измерительному стержню, должно быть не менее 100 г.

2. Проверка рычажных индикаторов с ценой деления 0,01 мм

31. Проверку погрешности показаний рычажных индикаторов производят с помощью микрометров 0-го класса точности с пределами измерения 50—75 мм.

Мертвый ход микрометрического винта микрометра не должен превышать 0,002 мм.

32. Индикатор укрепляют на скобе микрометра (рис. 5). Проверку погрешности показаний производят при трех положениях

наконечника: указанном на рис. 7 и последовательно повернутом на 90° и на 180° . Ось микрометрического винта должна быть направлена перпендикулярно оси наконечника индикатора.

33. Проверку погрешности показаний производят через 0,02 мм на всем пределе измерения при прямом и обратном перемещении наконечника. Нулевая установка индикатора при перемене направления движения наконечника не сбивается: конечный отсчет прямого хода служит начальным отсчетом обратного хода. За наибольшую погрешность показаний индикатора на данном участке шкалы принимают сумму абсолютных величин наибольшей положительной и наибольшей отрицательной погрешности, обнаруженных при перемещении наконечника как в прямом, так и в обратном направлениях.

Допустимые погрешности показаний индикаторов приведены в таблице 6.

Таблица 6

Класс точности индикаторов	Допустимые погрешности в микронах			Измерительное усилие
	В пределах всей шкалы	В пределах любого участка 0,1 мм	Вариации показаний	
0	10	5	3	
1	15	5	3	50—150 г
2	30	10	5	

34. Вариацию показаний определяют не менее чем в двух точках шкалы. Для определения вариации в данной точке шкалы, многократно (не менее 10 раз) измеряют плоскопараллельную

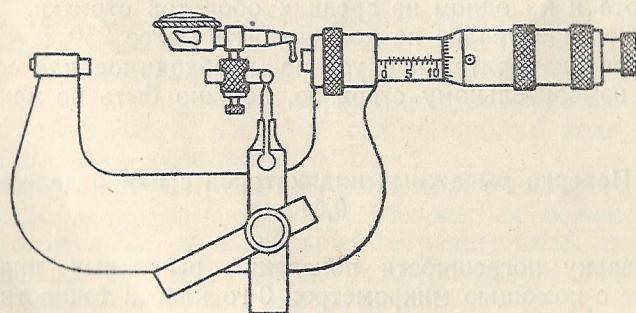


Рис. 5

концевую меру в одной ее точке при неизменных внешних условиях. Разность между наибольшими и наименьшими показаниями принимается за вариацию показаний.

35. Определение измерительного усилия рычажных индикаторов производят на циферблочных весах (рис. 6) при трех положениях стрелки: в начале, по середине и в конце шкалы.

36. У рычажных индикаторов с ценой деления 0,01 мм подлежит поверке усилие для поворота измерительного наконечника и влияние зазора наконечника на погрешность показаний.

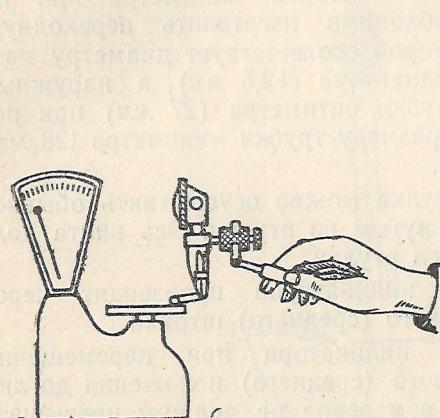


Рис. 6

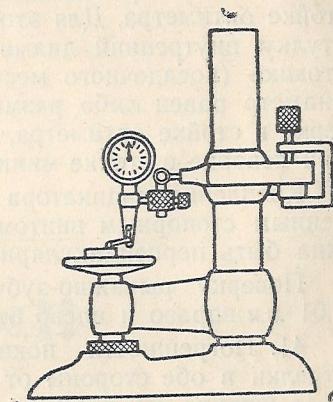


Рис. 7

37. Проверку усилия, необходимого для поворота измерительного наконечника при установке его под различными углами к оси измерения, производят на циферблочных весах. Усилие должно быть в пределах 400—1000 г и направлено перпендикулярно к оси наконечника.

38. Проверку влияния посадочного зазора наконечника на погрешность показаний производят в следующем порядке: индикатор укрепляют на стойке в положении, указанном на рис. 7. Затем под наконечником индикатора продвигают шайбу с четырех сторон (по направлению измерительного наконечника и перпендикулярно к нему). Расхождение показаний индикатора не должно превышать 0,002 мм.

3. Проверка погрешности показаний рычажно-зубчатых индикаторов с ценой деления 0,01 мм

39. Проверку погрешности показаний рычажно-зубчатых индикаторов с ценой деления 0,01 мм (для микрометров) производят по плоскопараллельным концевым мерам длины класса 2 или разряда 5.

При поверке индикатор закрепляют в микрометре. Затем вращением микрометрического винта индикатор устанавливают на

нуль по одной из концевых мер. После установки на нуль шпиндель микрометра закрепляют стопорным приспособлением и это положение шпиндель должен сохранить во время дальнейшей поверки. Затем между измерительными плоскостями индикатора и шпинделем микрометра помещают поочередно соответствующие концевые меры и отмечают показания по шкале индикатора.

40. Проверку погрешности показаний рычажно-зубчатых индикаторов можно производить также на стойке миниметра или на стойке оптиметра. Для этого необходимо изготовить переходную втулку, внутренний диаметр которой соответствует диаметру хвостовика (посадочного места) индикатора (12,5 мм), а наружный диаметр равен либо размеру трубы оптиметра (27 мм) при поверке в стойке оптиметра, либо размеру трубы миниметра (28 мм) при поверке в стойке миниметра.

Крепление индикатора во втулке можно осуществить обычным стопорным винтом, ввернутым во втулку. Ось винта должна быть перпендикулярна к оси втулки.

Проверку рычажно-зубчатых индикаторов производят через 0,01 мм вправо и влево от нулевого (среднего) штриха.

41. Погрешности показаний индикатора при перемещении стрелки в обе стороны от нулевого (среднего) положения до любого штриха на всем пределе измерения не должны превышать $\pm 0,003$ мм. При этом погрешности показаний между любыми соседними штрихами не должны превышать $\pm 0,002$ мм.

42. Определение измерительного усилия у рычажно-зубчатых индикаторов производят на циферблочных весах при трех положениях стрелки: в начале, по середине и в конце шкалы. Измерительное усилие на плоскость должно быть 700 ± 200 г. Колебание измерительного усилия в различных участках шкалы индикатора не должно превышать 100 г.

43. Проверку плоскостности измерительной поверхности рычажно-зубчатого индикатора производят с помощью стеклянной пластины техническим интерференционным методом.

Погрешности плоскостности пластины не должны превышать 0,0001 мм. Погрешности плоскостности измерительной поверхности индикатора не должны превышать 0,0006 мм.

44. Проверку индикаторов всех систем без арретирования можно производить также на универсальном измерительном микроскопе (по его шкале), применяя специальный упор, закрепляемый взамен приспособления для кернения.

В. ПОВЕРКА ИНДИКАТОРНЫХ НУТРОМЕРОВ

45. У индикаторных нутромеров производится проверка погрешности показаний и поверка изменения показаний при перестановке прибора из блока концевых мер в кольцо.

46. Проверку погрешности показаний нутромеров производят вместе с индикатором с ценой деления 0,01 мм по микрометру, погрешность показания которого не превышает $\pm 0,002$ мм.

Прибор закрепляют на столе неподвижно, так, чтобы ось измерительного стержня по возможности лежала на продолжении оси микрометрического винта (рис. 8).

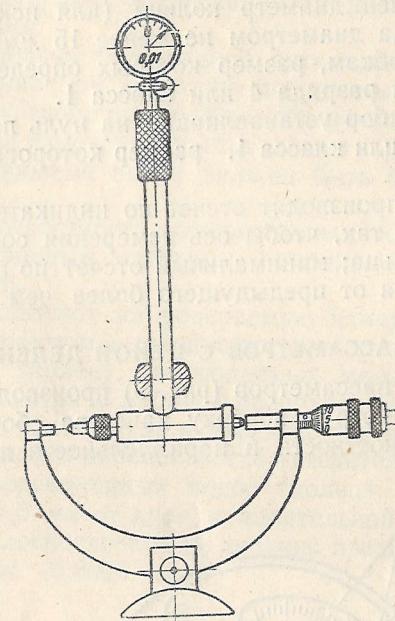


Рис. 8

Проверку погрешности индикаторного нутромера производят через 0,1 мм на всем пределе перемещения измерительного стержня в одном направлении.

47. Погрешности показаний, отсчитываемых по шкале индикатора, не должны превышать величин, приведенных в таблице 7.

Таблица 7

Верхний предел измерения в мм	Допускаемые погрешности в микронах на весь расход измерительного стержня при измерении с индикатором		
	0 класса точности	1 класса точности	2 класса точности
до 50	15	20	25
свыше 50	25	30	35

48. Для поверки изменения показаний при перестановке прибора из блока концевых мер в кольцо того же размера, необходимо

иметь кольцо, диаметр которого укладывается в предел измерения прибора. Диаметр кольца определяется на горизонтальном оптиметре или на измерительной машине по концевым мерам разряда 4 или класса 1. После измерения следует отметить сечение, в котором определен диаметр кольца (для исключения влияния овальности). Кольца диаметром не менее 15 мм допускается пропускать по пробкам, размер которых определен на оптиметре по концевым мерам разряда 4 или класса 1.

Поверяемый прибор устанавливают на нуль по блоку из концевых мер разряда 4 или класса 1, размер которого равен диаметру кольца.

При установке производят отсчет по индикатору, затем прибор переносят в кольцо так, чтобы ось измерения совпала с измеренным диаметром кольца; минимальный отсчет по шкале индикатора не должен разниться от предыдущего более чем на $\frac{1}{3}$ деления.

Г. ПОВЕРКА ПАССАМЕТРОВ С ЦЕНОЙ ДЕЛЕНИЯ 0,002 мм

49. При поверке пассаметров (рис. 9) производят:

- наружный осмотр и поверку качества сборки;
- поверку плоскости и параллельности измерительных поверхностей;

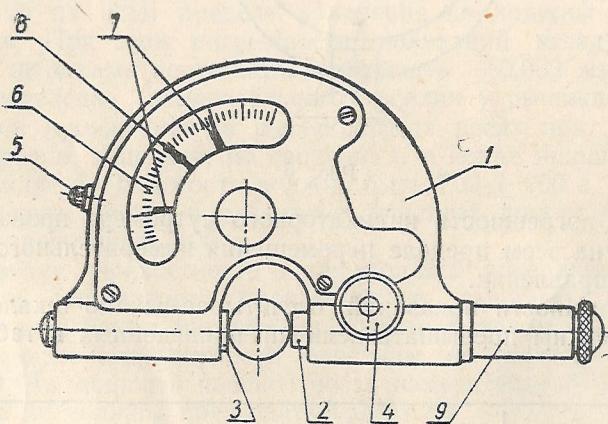


Рис. 9

1. Скоба. 2. Переставная пятка. 3. Пятка подвижная. 4. Стопор. 5. Арретир. 6. Шкала. 7. Указатели допусков. 8. Стрелка. 9. Колпачок микровинта

- поверку погрешности и стабильности показаний;
- определение измерительного усилия.

50. На рабочих поверхностях пассаметра не допускается наличие забоин, царапин, следов коррозии и других пороков, могущих повлиять на погрешность измерения.

51. Циферблат должен быть светлым с четкими штрихами и цифрами. Расстояние между штрихами должно быть не менее 0,8 мм.

52. Стрелка должна быть достаточно жесткой и перемещаться без скачков и заеданий. Конец стрелки должен быть равен ширине штрихов шкалы и находиться в пределах коротких штрихов.

Перекрытие коротких штрихов допускается не менее 0,5 длины их. Зазор между стрелкой и циферблатором должен находиться в пределах 0,5—0,7 мм.

53. Механизм подачи переставной пятки должен обеспечивать плавное перемещение при установке на нужный размер.

54. Стопорное устройство должно обеспечивать надежное закрепление пятки без изменения установленного размера.

55. Расход подвижной пятки должен быть более общего предела шкалы.

56. Проверку плоскости измерительных поверхностей производят интерференционным методом с помощью оптически плоских стеклянных пластин.

Пластину накладывают на проверяемую измерительную поверхность и с легким нажимом выравнивают так, чтобы число интерференционных полос (кольц), наблюдаемых между измерительной поверхностью пассаметра и рабочей поверхностью пластины, стало возможно меньшим. Количество и характер интерференционных полос (кольц) характеризует плоскость измерительной поверхности.

Подсчет интерференционных полос (кольц) следует производить, отступая на 0,5 мм от края измерительной поверхности.

Отклонения от плоскости не должны превышать двух интерференционных полос (0,0006 мм).

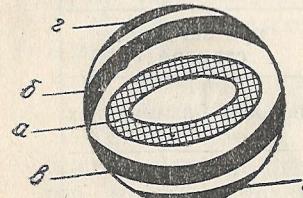


Рис. 10

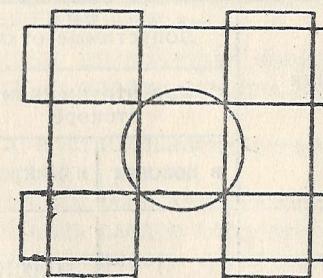


Рис. 11

На рис. 10 показана интерференционная картина, соответствующая отклонению плоскости, равной двум полосам.

Полосы *g* и *d* не считаются, так как расположены ближе чем 0,5 мм от края. Замкнутая полоса *a* считается за одну полосу.

Полосы *b* и *c* считаются за одну полосу, так как они расположены симметрично относительно замкнутой полосы.

57. Проверку параллельности измерительных поверхностей пассаметров с пределами измерения 0—25 мм, 25—50 мм и 50—75 мм

производят с помощью плоскопараллельных стеклянных пластин по ГОСТ 1121—41.

Проверку параллельности измерительных поверхностей с пределами измерения свыше 75 мм производят с помощью блоков, составленных из двух пластин и плоскопараллельных концевых мер между ними.

Стеклянную пластину или блок помещают между измерительными поверхностями подвижной и переставной пятки и подсчитывают сумму интерференционных полос, наблюдаемых между поверхностями пластины и измерительными поверхностями пассаметра.

Проверку параллельности производят при отпущенном и зажатом стопоре.

Допустимые отклонения параллельности измерительных поверхностей, выраженные в микронах и в количестве интерференционных полос, наблюдаемых при проверке по любой из стеклянных пластин, приведены в таблице 8.

При отсутствии плоскопараллельных стеклянных пластин нужных размеров допускается проверка параллельности рабочих поверхностей пассаметра с помощью плоскопараллельных концевых мер или специальных штихмассов с плоскими торцами, в которых эксцентрично в одном направлении запрессованы шарики диаметром 2—2,5 мм, смещенные от центра штихмасса на 3,4—3,5 мм. Размеры концевых мер (штихмассов) выбирают с таким

Таблица 8

Предел измерения в мм	Допустимые отклонения от параллельности			
	при отпущенном стопоре		при зажатом стопоре	
	в полосах	в микронах	в полосах	в микронах
0—25	3	0,0010	4	0,0012
25—50	4	0,0012	5	0,0015
выше 50		1/2 цены деления		

расчетом, чтобы проверку параллельности произвести при двух предельных положениях пятки. Схема проверки по концевым мерам показана на рис. 11.

При проверке по штихмассу, последний устанавливают между рабочими поверхностями с помощью соединительных гильз. Затем последовательно устанавливают штихмасс в четыре различных положения путем вращения его на 90° и замечают соответствующие

показания. Наибольшая разность в показаниях пассаметра характеризует величину непараллельности рабочих поверхностей.

58. Проверку погрешности показаний пассаметров производят через 0,01 мм по концевым мерам разряда 4 или класса 1.

Концевую меру или блок из концевых мер помещают между измерительными поверхностями при отведенной с помощью арретира подвижной пятке; затем арретир осторожно отпускают и производят отсчет показаний по шкале.

Проверку погрешности показаний производят при каком-либо одном положении переставной пятки, стопор при этом должен быть зажат.

Допустимые погрешности показаний пассаметров в пределах всей шкалы $\pm 0,002$ мм, в пределах 20 делений любого участка $\pm 0,001$ мм.

59. Проверку стабильности показаний при отводе стрелки арретиром производят не менее чем при трех положениях стрелки: на среднем штрихе и третьих штрихах от каждого края шкалы.

При проверке в каждом положении арретир приводят в действие несколько раз.

Стрелка должна каждый раз возвращаться в исходное положение, при этом погрешность показаний не должна превышать $1/4$ деления шкалы.

60. Определение измерительного усилия производят на циферблочных весах.

Д. ПОВЕРКА РЫЧАЖНЫХ МИКРОМЕТРОВ С ЦЕНОЙ ДЕЛЕНИЯ 0,002 мм

61. При проверке рычажных микрометров производят:
а) поверку плоскости и параллельности измерительных по-
верхностей;

- б) поверку погрешности и стабильности показаний;
- г) определение измерительного усилия.

62. На рабочих поверхностях рычажного микрометра не допускается наличие царапин, забоин, следов коррозии и других дефектов, могущих повлиять на погрешность измерения.

63. Циферблат должен быть светлым с четкими штрихами и цифрами. Расстояние между штрихами должно быть не менее 0,8 мм.

64. Стрелка циферблата должна быть достаточно жесткой и перемещаться без скачков и заеданий. Конец стрелки должен быть равен ширине штрихов шкалы и находиться в пределах коротких штрихов шкалы. Зазор между стрелкой и циферблатом должен находиться в пределах 0,5—0,7 мм.

65. Проверку плоскости измерительных поверхностей микрометров производят так, как указано в п. 56 (для пассаметров).

66. Проверку параллельности измерительных поверхностей рычажных микрометров с пределами измерений 0—25 и 25—50 мм производят с помощью комплектов плоскопараллельных стеклянных пластин (по ГОСТ 1121—41) при закрепленном и незакрепленном микрометрическом винте.

В качестве комплекта, служащего для поверки параллельности микрометров с пределами измерения 0—25 мм, могут быть выбраны любые четыре пластины, отличающиеся друг от друга на 0,12—0,13 мм в пределах от 12 до 13 мм.

Проверка параллельности измерительных поверхностей микрометров с пределами измерения 25—50 мм производится по комплекту из любых четырех пластин, чередующихся через 0,12—0,13 мм и находящихся в пределах от 25 до 26 мм. (При отсутствии пластин указанных размеров, допускается проверку параллельности микрометров с пределами измерения 25—50 мм производить с помощью блоков, составляемых из двух стеклянных пластин и концевых мер между ними).

Концевая мера, притираемая между стеклянными пластинами, не должна отклоняться от плоскопараллельности больше чем на 0,0002 мм.

Стеклянную пластину (или блок) помещают между шпинделем и пяткой микрометра и подсчитывают сумму интерференционных полос, наблюдаемых между поверхностями пластин и измерительными поверхностями микрометра.

Допустимые отклонения от параллельности, выраженные в микронах и в количестве наблюдаемых интерференционных полос, приведены в таблице 9:

Таблица 9

Предел измерения в мм	Допустимые отклонения от параллельности			
	при незакрепленном микрометрическом винте		при закрепленном микрометрическом винте	
	в полосах	в микронах	в полосах	в микронах
0—25	3	0,0010	4	0,0012
25—50	4	0,0012	5	0,0015

67. Проверку погрешности показаний рычажного микрометра производят по концевым мерам класса 1 или разряда 4. Концевые меры вводят между измерительными плоскостями после отвода пятки арретиром.

Проверку рычажного приспособления производят при закрепленном микрометре через 0,002 мм на интервале $\pm 0,01$ мм от нулевого штриха и на всем пределе шкалы через 0,01 мм. Погрешности показаний не должны превышать $\pm 0,001$ мм.

Для проверки погрешности показаний через четверть оборота винта могут быть использованы комплекты стеклянных пластин, применяющихся для определения погрешностей параллельности измерительных поверхностей. Погрешности рабочих размеров

стеклянных пластин в этом случае не должны превышать погрешностей концевых мер разряда 4.

Проверку погрешности показаний микрометров производят в следующем порядке: микрометр закрепляют в стойке и устанавливают на нуль (микрометры с пределом измерения 25—50 мм устанавливают на нуль по установочной мере). Нулевой штрих барабана микрометра, установленного на нуль, должен строго совпадать с продольным штрихом стебля.

После установки на нуль производят поверку микрометра по концевым мерам следующих размеров:

1) $N + 5$ мм; 2) $N + 10$ мм; 3) $N + 15$ мм; 4) $N + 15,12$ мм;
5) $N + 15,25$ мм; 6) $N + 15,37$ мм; 7) $N + 20$ мм и 8) $N + 25$ мм,
где N — нижний предел измерения микрометра.

Отсчет показаний производят по шкале рычажного приспособления. В случае выхода стрелки за пределы шкалы отсчет ведут по шкале барабана. Погрешности показаний должны укладываться в пределы, указанные в таблице 10:

Таблица 10

Предел измерения в мм	Допустимая погрешность рычажного приспособления в мм	Допустимая погрешность показаний микрометра в мм
0—25	$\pm 0,001$	$\pm 0,003$
25—50	$\pm 0,001$	$\pm 0,004$

68. Установочную меру к микрометру 25—50 мм поверяют на горизонтальном оптиметре по концевым мерам класса 1 или разряда 4 при температуре $20^\circ \pm 5^\circ$ С.

69. Проверку стабильности показаний при отводе стрелки арретиром производят не менее чем при трех положениях стрелки: на среднем штихе и третьих штихах от каждого края шкалы.

При поверке в каждом положении арретир приводится в действие несколько раз.

Стрелка должна каждый раз возвращаться в исходное положение, при этом погрешность должна быть не более $1/4$ деления шкалы.

70. Определение измерительного усилия производят на циферблатных весах. Измерительное усилие должно быть 700 ± 200 г.

Е. ПОВЕРКА ПАССИМЕТРОВ

71. При поверке пассиметров (рис. 12) производят:

- наружный осмотр и поверку качества сборки;
- проверку погрешности и стабильности показаний;
- определение измерительного усилия.

72. На рабочих поверхностях пассиметра не допускаются за-боины, царапины, следы коррозии и другие дефекты, могущие повлиять на погрешность измерения.

73. Рычажная система должна работать плавно, без скачков и заеданий. Циферблат должен быть светлым, штрихи шкалы — четкими и ровными. Стрелка должна перекрывать не менее 0,5 длины коротких штрихов шкалы.

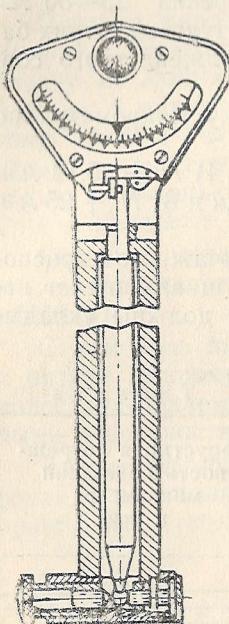


Рис. 12

Допустимая погрешность показаний не должна превышать 0,5 цены деления шкалы пассиметра.

75. Проверка стабильности показаний производится не менее чем при трех положениях стрелки при отводе ее арретиром: на среднем штихе и трехихах от каждого края шкалы.

При поверке в каждом положении арретир приводится в действие несколько раз. Стрелка должна каждый раз возвращаться в исходное положение, при этом погрешность не должна превышать $\frac{1}{4}$ деления шкалы.

76. Температура помещения, в котором производится поверка, не должна отличаться от нормальной температуры 20° более чем на 5° .

77. Определение измерительного усилия производится на циферблочных весах.

Ж. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

78. Рычажный инструмент (прибор) признается годным, если он по результатам поверки удовлетворяет требованиям стандартов, техническим условиям и настоящей инструкции. В противном

случае инструмент подлежит переводу в низший класс, забракованию или исправлению с последующей повторной поверкой.

79. На рычажный инструмент (прибор), признанный годным, выдается документ установленной Комитетом формы.

80. Сроки периодической поверки рычажного инструмента (прибора) устанавливаются поверочной схемой завода, согласованной с соответствующим органом Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к инструкции 46—48

**ЭЛЕМЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДАХ ПОВЕРОК РЫЧАЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИБОРОВ**

Миниметры

№ по порядку	Поверяемые элементы	Виды поверок *		
		проверка вновь изготавленных и отремонтированных	периодическая поверка	проверка при возврате с мест эксплуатации
1	Общий наружный осмотр	+	+	+
2	Зазор между стрелкой и шкалой	+	+	+
3	Погрешность показаний	+	+	—
4	Плоскость измерительных поверхностей наконечников	+	+	—
5	Направление штрихов шкалы	+	+	—
6	Положение конца стрелки	+	+	—
7	Диаметр трубы миниметра	+	—	—
8	Диаметр втулки наконечника	—	—	—
9	Измерительное усилие	—	—	—
10	Ширина штрихов (после ремонта не проверяется)	+	—	—

Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм

1	Общий наружный осмотр	+	+	+
2	Плавность перемещения измерительного наконечника	+	+	+
3	Вариация показаний	+	+	—
4	Погрешность показаний	+	+	—
5	Зазор между стрелкой и шкалой	+	+	—
6	Соответствие показаний указателя оборотов положению стрелки индикатора	+	+	+
7	Направление штрихов шкалы	+	—	—
8	Положение конца стрелки относительно штрихов шкалы	+	—	—
9	Измерительное усилие	+	—	—
10	Диаметр втулки индикатора и диаметр отверстия ушка для крепления	+	—	—

* + данный элемент проверяется.
— данный элемент не проверяется.

Индикаторы рычажные с ценой деления 0,01 мм

№ по порядку	Поверяемые элементы	Виды поверок		
		проверка вновь изготавленных и отремонтированных	периодическая поверка	проверка при возврате с мест эксплуатации
1	Общий наружный осмотр	+	+	+
2	Величина перемещения стрелки индикатора	+	+	+
3	Крепление измерительного наконечника	+	+	+
4	Действие переключателя направления измерительного усилия	+	+	+
5	Погрешность показаний	+	+	—
6	Вариация показаний	+	+	—
7	Влияние посадочного зазора измерительного наконечника на погрешность показаний	+	+	—
8	Зазор между стрелкой и шкалой	+	+	—
9	Направление штрихов шкалы	+	+	—
10	Положение конца стрелки относительно штрихов шкалы	+	—	—
11	Измерительное усилие	+	—	—
12	Присоединительные размеры	+	—	—
13	Ширина штрихов и ширина конца стрелки (после ремонта не проверяется)	+	—	—

Индикаторы рычажно-зубчатые с ценой деления 0,01 мм (для микрометров)

1	Общий наружный осмотр	+	+	+
2	Перемещение стрелки	+	+	+
3	Погрешность показаний	+	+	—
4	Плоскость измерительной поверхности	+	+	—
5	Зазор между стрелкой и шкалой	+	+	—
6	Диаметр хвостовика	+	—	—
7	Измерительное усилие	+	—	—
8	Положение конца стрелки относительно штрихов шкалы	+	—	—
9	Ширина штрихов и ширина конца стрелки (после ремонта не проверяется)	+	—	—

Индикаторные нутромеры

1	Общий наружный осмотр	+	+	+
2	Плавность перемещения мостика	+	+	+
3	Погрешность показаний	+	+	—
4	Измерительное усилие	+	—	—
5	Усилие центрирующего мостика	+	+	—
6	Положение центрирующего мостика	+	—	—

Пассиметры с ценой деления 0,02 мм

№ по порядку	Поверяемые элементы	Виды поверок		
		проверка вновь из- готовлен- ных и от- ремонти- рованных	периоди- ческая проверка	проверка при возврате с мест эксплоа- тации
1	Общий наружный осмотр	+	+	+
2	Действие арретира	+	+	+
3	Погрешность показаний	+	+	-
4	Влияние арретирования на погрешность показаний	+	+	-
5	Плоскостность измерительных поверхностей	+	+	-
6	Параллельность измерительных поверхностей	+	+	-
7	Мертвый ход зубчатой передачи	+	+	-
8	Измерительное усилие	+	-	-
9	Ширина штрихов (после ремонта не поверяется)	+	-	-
10	Зазор между стрелкой и шкалой	+	-	-

Микрометры рычажные с ценой деления 0,002 мм

1	Общий наружный осмотр	+	+	+
2	Установка в нулевое положение	+	+	+
3	Плавность перемещения микрометрического винта	+	+	+
4	Действие тормозного приспособления	+	+	+
5	Действие арретира	+	+	+
6	Погрешность показаний	+	+	-
7	Влияние арретирования на погрешность показаний	+	+	-
8	Установочная мера	+	+	-
9	Мертвый ход зубчатой передачи	+	+	-
10	Расстояние между стрелкой и шкалой	+	+	-
11	Плоскостность измерительных поверхностей	+	-	-
12	Параллельность измерительных поверхностей	+	-	-
13	Расстояние между нулевой риской и краем барабана	+	-	-

№ по порядку	Поверяемые элементы	Виды поверок		
		проверка вновь из- готовлен- ных и от- ремонти- рованных	периоди- ческая проверка	проверка при возврате с мест эксплоа- тации
14	Зазор между стеблем и барабаном	+	-	-
15	Измерительное усилие	+	-	-
16	Толщина скоса барабана	+	-	-
17	Ширина штрихов (после ремонта не поверяется)	+	-	-

Пассиметры				
1	Общий наружный осмотр	+	+	+
2	Действие арретира	+	+	+
3	Погрешность показаний	+	+	-
4	Влияние арретирования на погрешность показаний	+	+	-
5	Измерительное усилие	+	-	-
6	Ширина штрихов	+	-	-
7	Положение стрелки	+	+	-
8	Зазор между стрелкой и шкалой	+	+	-