

12

# Милливольтметр для измерения и регулирования температуры Ш4540/1

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

АЖУ2.821.103 ГО

*Изменение.*

и 9006-83

(М17 стр. 9)

8.3. Масса грузового места брутто не превышает 30 кг.  
масса нетто не превышает 8 кг.

8.4. В каждый ящик вкладывается упаковочный лист с содержащий следующие сведения:  
товарный знак предприятия-изготовителя;  
наименование прибора и количество;  
дата упаковки;  
подпись или штамп ответственного за упаковку и №  
штамп ОТК.

## 9. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. В целях надежной работы прибора и безопасности обслуживающего персонала необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, установленные на данном объекте.

9.2. Прибор имеет зажим заземления, обозначенный знаком  $\perp$ , обеспечивающий надежный электрический контакт с корпусом.

## 10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

10.1. Подготовить для прибора вырез в щите в соответствии с габаритно-установочным чертежом (см. приложение 1).

10.2. Установить прибор для его использования можно при наличии пломбы завода-изготовителя.

10.3. Отклонение прибора от рабочего положения не должно превышать  $1^\circ$ .

10.4. Разарретировать прибор вращением оси, расположенной на задней колодке прибора.

10.5. Заземлить зажим, обозначенный знаком  $\perp$ , изолированным медным проводом диаметром не менее 2 мм.

10.6. Крепить прибор к щиту при помощи двух держателей, входящих в состав прибора.

10.7. Произвести подгонку сопротивлений линий связи при трехпроводной схеме соединения ТС следующим образом:

закоротить зажимы в головке ТС;

снять с колодки ХТ резисторы для подгонки сопротивления линии связи R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub> (см. приложение 4);

с помощью моста постоянного тока измерить сопротивление линии между зажимами 2 и 3; 2 и 7; 3 и 7 колодки ХТ.

Величины измеренных сопротивлений условно обозначить соответственно через R<sub>(2,3)</sub>; R<sub>(2,7)</sub>; R<sub>(3,7)</sub>; подогнать сопротивление резисторов R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub> с точностью  $\pm 0,01$  Ом до величины:

$$R_1 = 15 - \frac{1}{2} [R(3,7) + R(2,7) - R(2,3)];$$

$$R_2 = 15 - \frac{1}{2} [R(3,7) + R(2,3) - R(2,7)];$$

$$R_3 = 15 - \frac{1}{2} [R(2,7) + R(2,3) - R(3,7)];$$

снять перемычку с зажимов головки ТС; установить на место подогнанные резисторы.

10.8. Подключить прибор согласно схеме электрической соединений, (см. приложение 3).

10.9. Установить корректором указатель на начальную отметку.

10.10. Включить напряжение питания ~ 220 В.

## 11. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

11.1. При проведении поверки применяются следующие образцовые средства поверки: магазины сопротивлений класса точности не ниже 0,02, например, МСР-60М;

магазин сопротивлений класса точности не ниже 0,05, например, МСР-63;

вольтметр переменного тока класса точности не ниже 1, например, МО-62;

диапазоном измерения от 0 до 300 В, например, Э316; например, МО-62;

лабораторный автотрансформатор ~ 220 В, например,

ЛАТР-ЛМ.

11.2. Условия поверки

11.2.1. Проверку производить при соблюдении следующих условий:

температура окружающего воздуха ( $20 \pm 5$  °C);  
относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;

напряжение питания  $220 \pm 4,4$  В;

отсутствие выбросов, тряски, ударов, внешних электрических и магнитных полей (кроме магнитного поля Земли).

11.3. Проведение поверки

11.3.1. Проверить качество отделки и окраски, маркировки, а также наличие пломбы завода-изготовителя.

11.3.2. Определить основную погрешность прибора на всех числовых отметках шкалы по схеме электрической подключения (см. приложение 4) сличением показаний прибора с показаниями образцового магазина сопротивлений МС4.

Определение основной погрешности следует проводить по истечении 15 мин после включения питания.

Вычислить основную погрешность в процентах по формуле:

$$\gamma = \frac{R_t - R_0}{R_0} \cdot 100\%$$

где  $R_t$  — значение сопротивления, соответствующее поверяющей отметке шкалы по ГОСТ 6651-84, Ом;

$R_0$  — показание образцового магазина, соответствующее поверяющей отметке, Ом;

$R_h$  — нормирующее значение (см. п. 3.3.).

11.3.3. Определить вариацию одновременно с определением основной погрешности при плавном подволне указателя к поверяемой отметке сначала со стороны начальной, а затем — со стороны конечной отметки шкалы.

Вариация определяется как разность показаний образцового магазина, выраженная в процентах от нормирующего значения.

11.3.4. Определить дополнительную погрешность прибора, вызванную изменением положения от нормального на трех числовых отметках в начале, середине и конце шкалы измерением сопротивления, соответствующего проверяемым отметкам при нормальном положении прибора и при наклоне его на угол  $5^\circ$  во всех четырех направлениях.

Дополнительная погрешность определяется как наибольшая разность показаний образцового магазина при нормальном и наклонном положении прибора, выраженная в процентах от нормирующего значения.

## 12. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

12.1. Периодически, не реже одного раза в год, необходимо проводить проверку технического состояния прибора, его параметров.

Перечень основных параметров технического состояния приведен в табл. 3.

Таблица 3

Содержание работы и методика их проведения	Технические требования	
1. Определение основной погрешности (п.11.3.2)	Предел допускаемой основной погрешности должен быть равен $\pm 1,0\%$ от нормированного значения	
2. Определение вариации (п.11.3.3)	Вариация показаний должна быть не более $\pm 1,0\%$ от нормирующего значения	
3. Определение допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением положения прибора (п.11.3.4)	Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением положения прибора должен быть равен $\pm 0,5\%$ от нормирующего значения	
4. Неправильные показания прибора	<p>1. Указатель прибора не отклоняется от начальной отметки.</p> <p>2. Указатель прибора забывает в конец шкалы</p> <p>3. Неустойчивые показания прибора</p> <p>Обрыв в цепи ТС или в линии связи</p> <p>Глухой контакт в соединительных проводах</p> <p>Неправильно подогнаны катушки сопротивлений линии связи</p>	<p>1. Проверить и устранить</p> <p>2. Заменить прибор</p> <p>Проверить и устранить</p> <p>Проверить все контакты и места соединений</p> <p>Проверить и устранить</p>