Микрометр рычажный с ценой деления 0,001 мм

THER MENT

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МУЗ-034-02021-84

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытании в Томокой областия в 34012. Томская область, г. Томск, ул. Косарава, д. 17в

Ленинградский инструментальный завод

A. Co.

Градский инструментальный завов

этом на выступающую часть микрометрического винта черт. 4 по ГОСТ 8.411-81) н. между измерительной поверхностью подвижной пятки и насадки поместить концевые меры. мерения от 50 до 100 мм определяют по методике, изложенной в п. 4.14.1. При приспособление с дополнительной пяткой (см. Одновременно с определением погрешности отсчетного устройства микмикрометра справочнон приложение необходимо

метках (не менее 10 раз в каждом положении). После каждого аррегирования следует выполнить отсчитывание показаний. Разность между нанбольшам й нания стрелки) пятки при трех положеннях стрелки: в середние шкалы и в двух крайних ее от именьшим показаниями принимают за размах показаний (для каждого положе рометра необходимо определить размах показаний арретированием подвижног

шкалы ±30 делений ±1,0 MKM 4.14.4. Предел допускаемой погрешности отсчетного устройства кады ±30 делений— ±0,7 мкм, а на участке шкалы более ±33 шкалы более ±30 на участке делений

азмах показаний отсчетного устройства — не более 0,3 деления.

устройства длины 4 го разряда при вертикальном и горизонтальном положениях отсчетного показаний микрометра с действительными значениями образцовых концевых мер рической головки и отсчетного устройства. Погрешность определяют в нескольких точках шкал микрометрической головки и отсчетного устройства сравнением 4.15. Погрешность микрометра определяют как сумму погрешностей микромет

Поверяемый микрометр устанавливают в стойку.

ния 25 мм используют концевые меры длины номинальными размерами 5,12 10.24; 15.36; 21,50 и 25,00 мм. 4.15.1. При опеделении погрешности микрометров с верхним пределом измере-

рического винта и отсчетного устройства. условии, что поверкой будет равномерно охвачен диапазон измерения микромет Погрешность микрометров допускается определять в любых других точках при

минальный размер установочной меры (плоскопаравлельной концевой меры дли ния более 25 мм применяют блоки концевых мер номинальными рA+5,12 мм; A+10,24 мм; A+15,36 мм; A+21,50 мм; A+26,00 мм,  $\Gamma$ де 4.15.2. При определении погрешности микрометров с верхним пределом измере номинальными размерами

4.15.3. Погрешность микрометров определяют дважды при установках началь-ных показаний отсчетного устройства, равных ±0,03 мм. При определении погрешности микрометрическую головку следует установить

тановку показаний отсчетного устройства (±0,03 мм) на показание, соответствующее размеру концевых мер, учитывая

начальную ус-

верке по концевым мерам номинальных размеров 5,12; 10,24; 15,36 мм н т. д. В первый паз по микрометрической головке следует установить показания 5,09; первый раз по микрометрической головке следует Отсчет следует снимать по шкале отсчетного устройства. Например, при про

ных точках шкалы и не должны превышать ±25 мкм. 10,21; 15,33 мм н т. д., а во второй — 5,15; 10,27; 15,39 мм н т. д. Разность между показаннями микрометров и действительными значениями поверен-

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

поверке или записью в 5.1. Положительные результаты поверки следует оформлять свидетельством о паспорте результатов и даты поверки (при этом запись

ловерки после ремонта. жлеймо, или записать в наспорте о непригодности микрометров. Необходимо такнулировать свидетельство о поверке (при поверке после ремонта) или погасить менению не допускают. В этом случае в обязательном порядке необходимо андолжна быть удостоверена клеймом). 5.2. Микрометры, прошедшие поверку с отрицательными результатами, к приповеряемого микрометра, извещение о непригодности и изъятии из не подлежащего ремонту, или о проведении повторной обращения и

> методы и средства их первичной и периодической поверок. Настоящие методические указання распространяются на ные с ценой деления 0,001 мм типа MPII по TV 2-034-207ŝ микрометры рычаж-H устанавливают

### I. OHEPAUMH HOBEPKH

таблице При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные

<b>د</b> ي				
	- Alexandra (	and read		мер (концевых мер длины)
				5240
				ны) от номинальных размеров и от-
				тановочных мер (концевых мер дли-
Д2	Ĭij as	Да	4	Определение отклонений ллины vc-
		-		вижной пятки микрометра
	annu(au			сти микрометрического винта и под-
Her	Her	#a	4.10	Определение отклонения от соосно-
				(концевых мер длины)
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			микрометра и установочных мер
				ности измерительных поверхностей
Да	Да	Да	4.9	Определение отклонения от плоскост-
				Markey I Macca Ho I Oct 2000-60)
				- E
				ельных поверхностен микромен
incl	ļ	2	¥.O	Определение шероховатости измери-
TOT	α Ξ	22 23	<b>a</b>	
нет	其名	Да	4.7	Определение измерительного усилия
				метра
101	È	) D	*0	Проверка нулевой установки микро-
цот	الا ور	31 0	ħ.	
				шкалой
ESS GGG	)= B	Да	A 51	Определение высоты расположения
	mhusir			Оараоана микрометра
				до верха торца конической части
		)	;	ределение расстояния от
нет	DA Jun	<u> </u>		no composition
	·			хов шкал на стебле и барабане
				льного штр
				Š
нет	нет	Да	4.3	Определение ширины штрихов и ши-
Ä	Aa	):	2	Опробование
3	a a	3 .	<b>.</b>	
70 Jed	A a	E S	<b>A</b>	Внешний осмотр
хран.		пр-ва		
тации и	ремонте	æ.	•	
эксплуа-		выпуске	пункта	Наименование операции
		эпс	Howen	
проведения		Обязательность		de la companya de la

		70
		-b.
		7.
		-Jest
		1
		-
		133
		-
		16.
		W.
		377
		2.5
		-
		0
		×
		- 6
		2
		-
i		*
	:	
		177
		7"
		164
		244
		17
		4
		22
		HHI
		77

	Howen	Обязате	Обязательность проведения операции при:	юведения и:
паименование онерации	мункта	выпуске из про-ва	ремонте	эксплуа- тацин и хранен.
Определение изменения показаний	4.12	да	да	нет
микрометров при нажиме на измери- тельные стержни в направлении, пер- пендекулярном к оси стержня				
Определение отклонений от парал- лельности измерительных поверхно- стей микрометра	prost Cu	23	10	)J
Определение погрешности и разма- ха показаний отсчетного устройства микрометров	*14	in a	)a w	Да
Определение погрешности микро-	. <u>*</u> .	) D	la an	Да

#### 2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны применяться спедующие средства повер-

2.1.2. Мера установочная или концевая мера длины 1 класса по ГОСТ 9038-83 2.1.1. Циферблатные настольные весы с ценой деления 5 г по ГОСТ 23676-79.

2.1.3. Универсальный измерительный микроскоп по ГОСТ 14968-69 или инстружентальный микроскоп по ГОСТ 8074-82.

2.1.4. Щуп толщиной 0,45 мм по ГОСТ 882-75

Стойка типа С-П ГОСТ 10197-70.

Кронштейн (см. справочное приложение, черт. 1 по ГОСТ 8.411-81).

2.1.7. Образцы шероховатости поверхности по ГОСТ 9378-75 с параметрами

2.1.8. Пластина стеклянная вижняя 2-го класса по ГОСТ 2923-75.

Опероховатости Ra < 0,04 мгм. 21.8. Пластина стеклянная в 21.9. Приспособление (см. с 21.10. Образуювые плосковые просковые 2.1.10. Образцовые плоскопараллельные концевые меры длины 3-го, 2.1.9. Приспособление (см. справочное приложение, черт. 2 по ГОСТ 8.411-81). 4-ro.pa3

2.1.11. Контактный интерферометр типа ИКНГ или горизонтальный оптиметр тю ГОСТ 5405-75 с оптикатором типа 01П. ГОСТ 10593-74 или измерительной уружинной головкой типа 01ИГП ГОСТ 6933-81.

погрешностью не более 0,10 Н 2.1.12. Граммометр с ценой деления 0,10 Н, диапазоном измерения 0,05-3 H.

2.1.13. Стеклянные плоскопараллельные пластины по ГОСТ 1121-75.

тчерт. 4 по ГОСТ 8.411-81) 2.1.14 Приспособление с дополнительной пяткой (см. справочное приложение

2.1.15. Стойки для микрометров

4.11.3. Допускаемое отклонение длины установочных мер от их номинальных размеров не должно превышать ±0,5 мкм. Цопуск параллельности измерительных поверхностей установочных мер — 0,5 мкм.

мер длины и отклонения от параллельности концевых мер длины (1 класса по ГОСТ 9038-83) — по ГОСТ 8.306-78. Методы и средства поверки отклонения длины плоскопараллельных концевых

значений ±0,75 мкм и отклонения от параллельности измерительных поверхнои 75 мм, находящихся в эксплуатации, допускаются отклонения от номинальных У установочных мер (плоскопараплельных концевых мер длины) размером 50

пределом измерения 25 мм и более устанавливают установочную меру (плоскоправлении, перпендикулярном к оси стержия с усилием 1 Н, микрометр устанавпараллельную концевую меру длины). рительные стержни микрометрической головки и отсчетного устройства в напивают на показание, 4.12. Для определения изменения показаний микрометров при нажиме на измеблизкое к нулевому. При этом в микрометры с MHHXX

ние показаний отсчетного устройства, которое не должно превышать 1/2 деления. но перпендекулярных направлениях. При этом наблюдают каждый К намерительным стержням микрометра около измерительных поверхностей шупом граммометра прикладывают усилие I Н последовательно в двух взаимраз измене-

0,3 MKM. ределяют общее число интерференционных полос, наблюдаемых на ббеих измерительных поверхностях. Одна полоса сбответствует обилонению от параллельности отсчетного устройства должна находиться над нулевым целением шкалы) и оппластину помещают между язмерительными поверхностями микрометра (стренка значение, соответствующее 1/4 оборота микрометрического винта. лельным пластинам, рабочие размеры которых отличаются друг от друга определяют интерференционным методом по четырем стеклянным плоскопарал-4.13. Отклочение от параллельности измерительных поверхностей микрометров Стеклянную

четырех положений микрометрического винта (по каждой стеклянной пластине); для микрометров с диапазоном измерений 0-25 и 25-50 мм — 0,9 мкм, а для микрометров с диапазоном измерений 50-75 и 75-100 мм — 1,2 мкм. Допуск параллельности измерательных поверхностей микрометра в каждом из

ряда при вертикальном и горизонтальном положениях отсчетного устройства. скольких отметках шкалы при помощи образновых концевых мер длины 3-го раз-4.14. Погрешность отсчетного устройства ж размах показаний определяют в не-

измерения 25 мм определяют в последовательности, изложенной ниже 4.14.1. Погрешность отсчетного устройства микрометра с верхним пределом

устроиства на поверяемом участке шкалы действительных размеров концевых мер длины равна погрешности отсчетного устройства. Разность между показанием отсчетного устройства н точках минусовой части шкалы. При этом отсчеты снимают по шкале отсчетного поверки отсчетного устройства в точках плюсовой части шкалы и концевые меры размерами 1,06; 1,05; 1,04; 1,02 и 1,00 мм для поверки отсчетного устройства в рометрический винт. После этого, удалив меру размером 1,07 мм, последовательно помещают на ее место меры размерами 1,08; 1,09; 1,10; 1,12; и 1,14 мм для левое деление шкалы. В этом положении необходимо стопором закрепить микроностями. Вращая барабан устанавливани стрелку отсчетного устройства на ну-Копцевую меру размером 1,07 мм помещают между измерительными поверх-

но с разностью размеров, обеспечивающей поверку на тех же отметках шкалы:  $\pm 0.01;\ \pm 0.02;\ \pm 0.03;\ \pm 0.05$  и  $\pm 0.07$  ми Допускается применять концевые меры длины других номинальных размеров,

4.14.2. Погрешность отсчетного устройства микрометров с верхним пределом из-

тальный оптиметр с измерительной пружинной головкой или оптикатором.

определяют одновременно с отклонениями длины установочных мер от номи-Отклонения от парадлельности измерительных поверхностей установочных мер

приблизительно в одной плоскости, и закрепляют на столе. Образновая мера прибора так, чтобы измерительные поверхности сравниваемых мер находились наконечников. Установочную и образцовую меры устанавливают рядом на столе должна соприкасаться со столом узкой нерабочей поверхностью. 4.11.1. Установочные меры измеряют при помощи сферических измерительных

поворотах меры вокруг горизонтальной и вертикальной осей. поверхностей по линии измерения, добиваясь наименьших показаний прибора при Перемещая стол, устанавливают образцовую меру серединами измерительных

Прибор устанавливают на нулевое показание, арретируют измерительный наконечинк и снимают отсчет Он. Все отсчеты снимают до десятых долей деле-

«d»,«е», равномерно расположенных по окружности на расстоянии 0,7-1 мм от края измерительной поверхности, затем повторный отсчет Ок по образцовой мере проводят аналогично вышеуказанному. отсчеты по установочной мере в средней точке «с» и в четырех точках «а», «в» Измерительный наконечник отводят арретиром и перемещениями стола вводят между наконечниками установочную меру. Установку ее по линии намерения,

счетов превышает указанные значения, измерения повторяют. Разность отсчетов Он и Ок не должна превышать 0,1 мкм. Если разность от

числяют в последовательности, указанной ниже 4.11. 2. Отклонение длины установочной меры от номинального значения вы-

Вычисляют средний отсчет но образновой мере Оср. по формуле Он ТОк

$$Ocp = \frac{OH + C}{2}$$

Из отсчетов «а», «в», «с», «Дэ «е» с учетом знаков выбирают два ший и наименьший) и вычисляют соответственно две разности (наиболь-

### CTICX N A CTIC

между этими отсчетами и отсчетом Оср. За отклонение длины меры от номинального значения принимают наибольшее по абсолютному значению  $\triangle LN$ , вычисленное по формулам:

## ALM = AL DOD + C max

### $\Delta L N = \Delta L O \phi + \epsilon min$

rze △Lo6p номинального значения, мкм. отклонение срединной длины образцовой концевой меры длины от

«c», «d» н «e» Отклонение от параллельности намерительных поверхностей установочных мер определяют как разность между наибольшим и наименьшим из отсчетов «а», «в»,

# УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕИ

- 3.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условня: температура помещения, в котором проводят поверку, от 15°С до 25°С; относительная влажность не более 80% изменение температуры помещения в течение 1 часа — не более 0,3°C
- в рабочее состояние в соответствии с технической документацией на них и держаны в помещенин, где проводят поверку, на металлической плите не нее і ч или в открытых футлярах не менее 3 ч. 3.2. Перед поверкой микрометр и средства поверки должны быть приведены
- концевые меры длины при помощи теплоизолирующей (полотняной) салфетки. 3.3. При поверке микрометр следует брать за теплоизоляционные накладки, а
- ное устройство пружинной измерительной головкой или оптикатором.

  Пля поверки установочных мер по п. 4.11 измерительные наконечники привона цену деления 0,1 мкм или у горизонтального оптиметра заменяют измеритель-3.4. Для поверки установочных мер контактный интерферометр настранвают

дят в рабочее положение регулировочными винтами пиноли интерферометра и

### проведение поверки

#### 4.1. Внешинй осмотр.

следующим требованиям: При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие микрометра

диапазоны измерения микрометров для моделей 02021, 02121, 02221, 02321 должны быть соответственно: 0-25 мм, 25-50 мм, 50-75 мм, 75-100 мм;

измерительные поверхности микрометров должны быть оснащены твердым

ционные свойства; на наружных поверхностях микрометров и установочной меры не должно быть следов коррозии и механических повреждений, влияющих на их эксплуата-

подвижной пятки, микрометрического винта и измерительных поверхностей установочных мер, должны иметь антикоррознонное покрытие; наружные поверхности микрометров и установочных мер, за исключением

скоба микрометра и установочные меры (за исключением случая применения концевых мер длины 1 класса по ГОСТ 9038-83). номинальной длиной 50 и 75 мм должны иметь теплоизоляцию;

стекло отсчетного устройства должно быть чистым и прозрачным и не должно иметь дефектов, препятствующих отсчету показаний;

поверхности, на которых нанесены штрихи и цифры, не должны быть блести-

штрихи и цифры должны быть контрастинми;

четкими штрихами и цифрами; лицевая сторона шкалы отсчетного устройства должна быть светлого тена, с

каждое десятое — оцифровано; наждое пятое деление шкалы должно быть отмечено удлиненным штрахом, а

должны быть удлинены и оцифрованы; начальные штрахи на шкалах и штрихи, соответствующие миллиметру на шкале стебля и каждому пятому делению на каждому пятому

кромка конической части барабана микрометра должна быть ровной, без за

микрометры с верхним пределом измерения: 59 мм и более должны снабжаться установочными мерами или концевыми мерами длины 1 класса по ГОСТ 9038-83;

комплектность микрометра должна быть проверена сличением с паспортом установочные меры длины должны быть с двумя плоскими поверхностями;

4.2. Опробование.

При опробовании проверяют взаимодействие частей микрометра пятки микрометра должны перемещаться легко и плавно;

измерительный механизм микрометра должен работать плавно, без скачков и

треоуемом положении; стопорное устройство должно надежно закреплять микрометрический винт

шкалы не менее, чем на 0,3 и не более, чем на 0,8 их длины. конец стрелки отсчетного устройства должен перекрывать короткие штрихи

микроскопе. На каждой шкале измеряют ширину не менее трех штрихов, равно-мерно расположенных по длине шкалы. Ширину продольного штриха на стебле измеряют также на трех участках, равномерно расположенных по его длине. шкал на стебле и барабане измеряют на универсальном или инструментальном находящейся над штрихами шкалы, ширину продольного штриха и штрихов 4.3. Ширину штрихов шкалы отсчетного устройства и ширину части стрелки

на быть в пределах 0,15-0,20 мм. Ширина продольного штриха шкал на стебле и барабане должна быть равна 0,2±0,05 мм. Разность по ширине продольного штриха на стебле и штрихов на барабане не должна превышать 0,06 мм. Разность по ширине поперечных штрихов на стебле не должна превышать 0,05 мм шать 0,05 мм. Ширина части стрелки, находящейся над штрихами шкалы, Пирина штрихов шкалы отсчетного устройства должна быть в пределах 0,15-0,25 мм. Разность по ширине отдельных штрихов шкалы не должна превы-五0万米-

каждом из четырех положений барабана кромка барабана не должна быть вы оборота) барабана. Щуп накладывают на стебель над продольным штрихом. В ра определяют шупом толшиной 0,45 мм в четырех положениях (через четверть 4.4. Расстояние от стебля до верха торца конической части барабана микромет

изменению показаний при наклоне шкалы 4.5. Высоту расположения стрелки над шкалой микрометров определяют по

зительно на 45° и, не меняя положення головы, наблюдают изменение показания. Изменение показания по шкале отсчетного устройства не должно превышать 0,5 делення шкалы. В этом случае высота расположеняя стрелки не должна прества. Затем микрометр поворачивают вокруг оси, параллельной стремке, прибливышать 0,5 мм. микрометр устанавливают на нулевое показание по шкале отсчетного устрой

4.6. Нулевую установку микрометра проверяют при контакте поверхностей пятки и микрометрического винта между собой (у нижним пределом измерения 0) или с установочной мерой (у нижним пределом измерения 25 мм и более). нзмерительных микрометров с микрометров

барабана совмещают с продольным штрихом стебля. При этом начальный штрих шкалы стебля должен быть виден полностью. Отсчетное устройство устанавливают на нулевое показание в нулевой штрих

стебля определяют по шкале барабана, подводя торец барабана к ближайнему лом измерения 0 определяют расстояние от торца конической части барабада до ния 25 мм и более удаляют установочную меру. У микрометров с нижним предекраю начального штриха. При этом из микрометров с нижним пределом намере-Расстояние от торца конической части барабана до начального штриха шкалы

> шего штряха не должно превышать 0,1 мм. новке микрометра расстояние от торца конической части барабана до ближай любого ближайшего (не начального) штриха шкалы стебля. При нулевой уста-

4.7. Измерительное усилие микрометра и его колебание определяют при помощи, пиферблатных весов при контакте измерительной поверхности подвижной пятки с шариком, закрепленным (например пластилином) на площадке весов При этом микрометр закрепляют в стойке при помощи кронштейна (см. справочное приложение, черт. 1 по ГОСТ 8.411-81).

части шкалы и отсунтывают показание несов. Затем при совмещении стрелки с крайним делением плюсовой части шкалы отсчитывают второе показание весов. Большее из двух показаний весов определяет измерительное усилие микрометра Опускают микрометр до совмещения стрелки с крайним делением минусовой стрелки с

Разность двух показаний весов равна значению колебания измерительного уси

Измерительное усилие, Н: 6±1.

4.8. Пероховатость измерительных поверхностей микрометра и установочных Колебание измерительного усилия. Н. не более 1

мер определяют сравнением с соответствующими образцами шероховатости Шероховатость измерительных поверхностей микрометра и установочных мер-- Ra < 0.04 мкм по ГОСТ 2789-73.

Методы и средства поверки шероховатости измерительных поверхностей плос-копараллельных концевых мер длины (1 класс по ГОСТ 9038-83) — по ГОСТ 8:306-78. 4.9. Отклонение от плоскостности измерительных поверхностей микрометра и

отклонение от плоскостности по числу наблюдаемых интерференционных колец лянной плоской пластины. установочных мер определяют интерференционным методом при Стеклянную пластину накладывают на поверяемую поверхность и опредсляют помощи стек-

Допуск плоскостности измерительных поверхностей микрометров с днапазона-ми измерений 0-25 и 25-50 мм — яве интерференционные полосы, для микро-метров с днапазонами измерений 50-75 и 75-100 мм — три интерференционные (nonoc)

Допуск плоскостности установочных мер — 0,45 мкм.

Методы и средства поверки отклонения от плоскостности измерительных поверхностей плоскопараллельных концевых мер длины— по ГОСТ 8.306.78.

4.10. Отклонение от соосности микрометрического винта и подвижной пятки микрометра с верхним предслом измерения до 50 мм определяют при помощи приспособления (см. справочное приложение, черт. 2 по ГОСТ 8.411-81).

микрометров с верхним пределом измерения соответственно 25 или 50 мм. между измерительными поверхностями микрометра превышает 20 или 40 Микрометрический винт устанавливают в положение, при котором расстояние

На цилиндрической поверхности микрометрического винта закрепляют гайкой приспособление. Вращением барабана микрометра надвигают приспособление на водиную пятку. Подвижная пятка микрометра должна войти в отверстие при-

Попуск соосности микрометрического винта и пятки микрометра — 0,05 мм.

концевые меры длины 3-го разряда, горизонтальный интерферометр или горизонветствующих размеров. Для поверки установочных мер применяют образцовые ют сличением установочных мер с образновыми концевыми мерами длины соот 4.11. Отклонение длины установочных мер от номинального значения определя