


**Приложение
к Руководству по эксплуатации
ДШЕК.412239.003 РЭ**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор—
Главный конструктор
ЗАО "АЛТЕК"

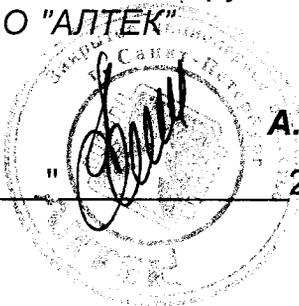


А.Т.Казаченко

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ВНИИОФИ,
Руководитель ГЦИ СИ

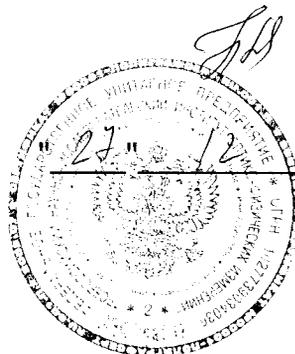

Н.П.Муравская

20 г.

**Дефектоскоп
"PELENG 307"
УДЗ-307ВД**

**Методика поверки
ДШЕК.412239.003 ИЗ**

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Операции поверки | 5 |
| 2 | Средства поверки | 7 |
| 3 | Требования к квалификации поверителей | 10 |
| 4 | Требования безопасности..... | 10 |
| 5 | Условия поверки | 10 |
| 6 | Подготовка к поверке..... | 11 |
| 7 | Проведение поверки..... | 11 |
| | 7.1 Общие положения..... | 11 |
| | 7.2 Внешний осмотр..... | 13 |
| | 7.3 Опробование ультразвукового канала..... | 14 |
| | 7.4 Определение метрологических характеристик ультразвукового канала..... | 15 |
| | 7.5 Опробование вихретокового канала | 44 |
| | 7.6 Определение метрологических характеристик вихретокового канала | 44 |
| 8 | Оформление результатов поверки | 48 |
| | Приложение А Форма протокола поверки дефектоскопа "PELENG 307" УДЗ-307ВД | 49 |
| | Приложение Б Схема подключения электрическая для проверки амплитуды, длительности и частоты заполнения зондирующих импульсов дефектоскопа | 53 |
| | Приложение В Схема подключения электрическая для проверки основной абсолютной погрешности измерения отношений амплитуд сигналов на входе приемника дефектоскопа и временных интервалов | 54 |
| | Приложение Г Значения параметров поверочных настроек | 55 |
| | Приложение Д Схема принципиальная электрическая эквивалента нагрузки №4 ДШЕК.43418.004 | 59 |
| | Приложение Е Схема принципиальная электрическая эквивалента нагрузки №5 ДШЕК.43418.005 | 60 |
| | Приложение Ж Схема принципиальная электрическая эквивалента нагрузки №6 ДШЕК.43418.006 | 61 |
| | Приложение И Схема принципиальная электрическая эквивалента нагрузки №3 ДШЕК.43418.003 | 62 |
| | Приложение К Схема подключения электрическая для проверки амплитуды и частоты вихретокового канала дефектоскопа . | 63 |
| | Приложение Л Схема принципиальная электрическая кабеля №17 ДШЕК.68611.017 | 64 |

Настоящая Методика поверки устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки (далее – поверка) дефектоскопа "PELENG 307" УДЗ-307ВД (далее – дефектоскоп) с целью подтверждения его основных метрологических характеристик.

Периодичность поверки один раз в 12 месяцев.

Дефектоскоп предназначен для ультразвукового контроля основного металла и сварных соединений листовых элементов, труб, котлов и других конструкций, измерения толщины изделий из металла и других материалов, а также для вихретокового контроля конструкций из электропроводящих материалов.

Дефектоскоп является одноканальным прибором ультразвукового и вихретокового контроля. В ультразвуковом канале применяется контактный способ ввода ультразвуковых колебаний (УЗК).

Дефектоскоп может использоваться при монтаже, эксплуатации и ремонте в строительстве, машиностроении, энергетике, металлургической промышленности, на транспорте и в других отраслях.

Дефектоскоп, кроме универсальной версии программного обеспечения (ПО), может иметь в своем составе специализированное ПО, позволяющее использовать дефектоскоп в определенных областях промышленности.

По согласованию с Заказчиком в комплект дефектоскопа могут входить различные пьезоэлектрические и вихретоковые преобразователи (ПЭП и ВТП) в зависимости от типоразмеров контролируемых изделий и задач, выполняемых при контроле.

В ряде случаев дефектоскоп может поставляться с блокировкой работы вихретокового канала и без вихретоковых преобразователей (ВТП), то есть как ультразвуковой дефектоскоп. В этих случаях поверка вихретокового канала не производится (см. также п. 1.9).

В дефектоскоп введен специальный режим "*Поверка*". Данный режим позволяет осуществить проведение поверки с использованием *поверочных настроек*, занесенных в память дефектоскопа. Поверочные настройки имеют отдельную нумерацию и расположены изолированно от настроек, используемых для проведения контроля.

При поставке дефектоскопа в его памяти имеется необходимый минимум поверочных настроек для наиболее распространенных преобразователей. Расширенный перечень (включая необходимый минимум) настроек приведен в приложении Г. Там же приведены параметры поверочных настроек.

Поверочные настройки, установленные предприятием-изготовителем, защищены от удаления. Дополнительные поверочные настройки могут быть впоследствии откорректированы или удалены (при совпадении шифра оператора в момент создания настроек и шифра оператора в момент их сохранения в откорректированном виде или удаления).

На поверку дефектоскоп должен поставляться в комплекте, указанном в таблице 0.1.

Таблица 0.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блок электронный | ДШЕК.412231.009 | 1 | |
| Сетевой адаптер и зарядное устройство (САЗУ) для дефектоскопа | ДШЕК.436611.002 | 1 | |
| Комплект инструмента и принадлежностей | ДШЕК.412924.003 | 1 | Комплект формируется по желанию Заказчика. Перечень входящего в него оборудования приведен в п. 4.2 Паспорта |
| Комплект эксплуатационной документации | ДШЕК.410226.003 | 1 | Руководство по эксплуатации, Паспорт, Методика поверки |
| <p><i>Примечания:</i></p> <p>1 По согласованию с организацией, осуществляющей поверку дефектоскопа, указанный выше комплект может быть представлен в неполном объеме, за исключением БЭ и преобразователей.</p> <p>2 Все предоставляемое на поверку оборудование должно быть расконсервировано и подготовлено к проведению поверки в соответствии с РЭ ДШЕК.412239.003 РЭ.</p> | | | |

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 Поверка дефектоскопа должна осуществляться органами Государственной метрологической службы или другими уполномоченными организациями, аккредитованными Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии ("Ростехрегулированием") в установленном порядке на право проведения поверочных работ.

1.2 Операции поверки дефектоскопа приведены в таблице 1.1. Все указанные операции должны выполняться как при первичной, так и при периодической поверке.

1.3 При поверке комбинированные ПЭП типа П131 должны рассматриваться как совокупность отдельных ПЭП, для которых операции поверки приведены в настоящей Методике.

Например, поверка ПЭП П131-2,5-(0+40) должна осуществляться в два этапа – в соответствии с методиками поверки для ПЭП П111-2,5 и П121-2,5-40.

1.4 Дефектоскоп поверяется только с плоскими ПЭП, тип которых указан в таблице 7.4, и накладными ВТП.

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование операции | Номер пункта Методики поверки |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Внешний осмотр | 7.2 |
| Поверка ультразвукового канала | | |
| 2 | Опробование | 7.3 |
| 3 | Определение амплитуды, длительности и частоты заполнения зондирующих импульсов | 7.4.1 |
| 4 | Определение основной абсолютной погрешности измерения отношений сигналов на входе приемника | 7.4.2 |
| 5 | Определение основной абсолютной погрешности измерения временных интервалов | 7.4.3 |
| 6 | Определение точки выхода луча наклонных ПЭП и ее отклонения | 7.4.4 |
| 7 | Определение угла ввода наклонных ПЭП и его отклонения | 7.4.5 |
| 8 | Определение основной абсолютной погрешности измерения координат отражателя | 7.4.6 |
| 9 | Определение основной и дополнительных абсолютных погрешностей измерения толщины | 7.4.7 |
| 10 | Проверка диапазона зоны контроля, условной чувствительности и запаса чувствительности | 7.4.8 |
| 11 | Определение основной абсолютной погрешности измерения эквивалентной площади отражателя | 7.4.9 |
| Поверка вихретокового канала | | |
| 12 | Опробование | 7.5 |
| 13 | Определение амплитуды и частоты колебаний задающего генератора | 7.6.1 |
| 14 | Проверка чувствительности | 7.6.2 |
| 15 | Определение основной абсолютной погрешности измерения глубины дефекта | 7.6.3 |

1.5 В случае получения отрицательного результата при проведении одной из операций поверка дефектоскопа прекращается и результат поверки считается отрицательным.

1.6 В случае получения отрицательного результата при проведении поверки из-за неисправности преобразователя следует:

а) исключить неисправный преобразователь из предоставленного на поверку комплекта;

б) заменить неисправный преобразователь на аналогичный, предварительно затребовав его у организации (предприятия), предоставившей дефектоскоп на поверку;

в) повторить необходимые этапы поверки.

1.7 Если при проведении поверки хотя бы одну из описанных в разделе 7 операций по каким-либо причинам выполнить не удалось, то необходимо выяснить причину, устранить ее и повторить указанную операцию.

1.8 Если в комплекте, предоставленном на поверку нет ни одного ПЭП, то поверка ультразвукового канала (пп. 2–11 таблицы 1.1) не проводится, о чем делается запись в протоколе поверки и свидетельстве о поверке или разделе 15 Паспорта.

1.9 Если в дефектоскопе заводом-изготовителем заблокирована работа вихретокового канала или в комплекте, предоставленном на поверку нет ни одного ВТП, то поверка вихретокового канала (пп. 12–15 таблицы 1.1) не проводится, о чем делается запись в протоколе поверки и свидетельстве о поверке или разделе 15 Паспорта.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства измерений и вспомогательные средства, указанные в таблице 2.1.

2.2 Средства поверки должны быть поверены в соответствии с ПР 50.2.006-94.

Таблица 2.1

| Наименование | Тип | Используемые параметры | Погрешность | Примечание |
|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Осциллограф универсальный | С1-64 | Диапазон рабочих частот – от 0 до 50 МГц; амплитуда входного напряжения от 0,01 до 160 В (с делителем 1:10); значения временных интервалов – от 20 нс до 0,8 с | ±5 % | |
| Генератор сигналов высокочастотный | Г4-158 | Диапазон рабочих частот – от 0,01 до 100 МГц | | |
| Генератор импульсов | Г5-82 | Длительность импульсов – от 0,1 до $5 \cdot 10^6$ мкс | | |
| Эквивалент нагрузки № 4 ДШЕК.431418.004 | | Сопротивление 100 Ом; емкость 3300 пФ | | Согласно приложению Д |
| Эквивалент нагрузки № 5 ДШЕК.431418.005 | | Сопротивление 100 Ом; емкость 1800 пФ | | Согласно приложению Е |
| Эквивалент нагрузки № 6 ДШЕК.431418.006 | | Сопротивление 20 Ом; емкость 240 пФ | | Согласно приложению Ж |
| Нагрузка № 3 ДШЕК.431418.003 | | Сопротивление 50 Ом | | Согласно приложению И. Допускается замена на ЦЮ5.439.004-03 |
| Контрольный образец из комплекта КОУ-2 | СО-2 | Высота 59 мм; боковые цилиндрические отверстия диаметром 2 и 6 мм | | |
| Контрольный образец из комплекта КОУ | СО-3 | Радиус цилиндрической поверхности 55 мм | | |
| Комплект государственных стандартных образцов ТУ25-06-81 | КМД4-0-Х | Плоскостные отверстия диаметром 1,2; 1,6 и 3,2 мм | | |
| Комплект государственных стандартных образцов АЮМ5.170.008 | КМД2-0-Х | Боковое цилиндрическое отверстие диаметром 1,6 мм | | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| Комплект стандартных образцов эквивалентной ультразвуковой толщины ТУ50-289-81 | КУСОТ-180 (ГСО 2217-81; ГСО 2218-81; ГСО 2219-81; ГСО 2220-81) | Плоскопараллельные образцы толщиной 0,8; 2; 3; 10; 100 и 300 мм. Образцы шероховатые RZ 160 и 320 мкм толщиной 3; 10 и 100 мм. Образец криволинейный 3-R10 толщиной 3 мм радиусом 10 мм. Образец непараллельный 3° (1 мм на 20 мм) максимальной толщиной 20 мм | | |
| Линейка измерительная ГОСТ 427-75 | | Предел измерений – 500 мм | ±0,5 мм | |
| Штангенциркуль ГОСТ 166-89 | ШЦ-II-250-0,05 | Диапазон измерения 0–250 мм | ±0,05 мм | Допускается замена на штангенциркули типов Т-1, I, II или III |
| Кабель №5 ДШЕК.685611.005 | СР-50 – СР-50 | | | |
| Кабель №3 ДШЕК.685611.003 | СР-50 – ЛЕМО00 | | | |
| Тройник ВР0.364.013ТУ | СР-50-95 ФВ | | | |
| Комплект образцов | КСОП - 70 | Пропилы глубиной 0,3, 0,5 и 1,0 мм | | |
| Примечание – Для проведения поверки допускается использование других средств поверки, обеспечивающих необходимую точность измерений | | | | |

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К поверке дефектоскопа допускаются физические лица, прошедшие специальную подготовку и обладающие знаниями и навыками, необходимыми для проведения работ по поверке средств неразрушающего контроля и аттестованные в соответствии с ПР 50.2.012-94 в качестве поверителей.

3.2 Перед проведением поверки поверителю необходимо ознакомиться с Руководством по эксплуатации (РЭ) на дефектоскоп ДШЕК.412239.003 РЭ.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При подготовке и проведении поверки должно быть обеспечено соблюдение требований безопасности работы и эксплуатации для оборудования и персонала, проводящего поверку, в соответствии с приведенными требованиями безопасности в нормативной и эксплуатационной документации на средства поверки.

4.2 К работе по поверке дефектоскопа должны допускаться лица, прошедшие обучение и инструктаж по правилам безопасности труда.

4.3 Поверку производить только после ознакомления и изучения инструкций по эксплуатации средств поверки.

4.4 При проведении поверки должны соблюдаться требования ГОСТ 12.3.019-80.

4.5 Освещенность рабочего места поверителя должна соответствовать требованиям стандартных норм СН 245-71.

4.6 При проведении поверки согласно разделу 7 все контрольно-измерительные приборы с электрическим питанием от сети переменного тока должны быть заземлены.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 Операции поверки дефектоскопа должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 23667-85:

- температура окружающего воздуха (293 ± 5) К $[(20 \pm 5) \text{ } ^\circ\text{C}]$;
- относительная влажность воздуха (65 ± 15) %;
- атмосферное давление (100 ± 4) кПа $[(750 \pm 30)$ мм рт. ст.].

5.2 Номинальное напряжение сети переменного тока 220 В. Допускаемое отклонение $\pm 10\%$. Номинальная частота сети переменного тока 50 Гц. Допускаемое отклонение $\pm 0,5$ Гц.

5.3 Внешние электрические и магнитные поля должны находиться в пределах, не влияющих на работу дефектоскопа и средств поверки.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Перед проведением поверки выполнить следующие подготовительные операции:

а) выдержать (перед включением) дефектоскоп в нормальных климатических условиях по ГОСТ 23667-85 не менее 2 ч;

б) выдержать средства поверки в нормальных климатических условиях не менее 1 ч или в течение времени, указанного в их РЭ;

в) подготовить средства поверки к работе в соответствии с их РЭ.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Общие положения

7.1.1 Под словами **"включить дефектоскоп"** в тексте настоящей Методики следует понимать выполнение следующих операций:

а) подсоединить САЗУ к сети переменного тока 220 В 50 Гц;

б) подсоединить кабель САЗУ к разъему "12V==0,8A" на коммутационной панели БЭ;

в) нажать кнопку 

г) убедиться, что на экране дефектоскопа по истечении времени подготовки дефектоскопа к работе (не более 17 с) индицируется поле для ввода фамилии оператора;

д) нажать функциональную кнопку "Отменить", после чего на экране появится А-развертка.

7.1.2 Под словами **"вызвать меню"** в тексте настоящей Методики следует понимать выполнение следующих операций:

а) нажать кнопку ; при этом в строке подписей кнопок в нижней части экрана появится список названий различных меню; если в списке меню

отсутствует требуемое название, то с помощью кнопок  и  добиться его появления;

б) нажать функциональную кнопку, соответствующую требуемому названию, после чего на экране появится меню, имеющее это название.

7.1.3 Под словами **"войти в режим "Поверка"** в тексте настоящей Методики следует понимать выполнение следующих операций:

а) вызвать меню "РЕЖИМЫ";

б) используя кнопки  и , перейти в пункт меню "ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ" и нажать кнопку ; убедиться, что на экране индицируется одноименное меню;

в) с помощью кнопки  или  установить в пункте "Поверка" символ .

7.1.4 Под словами **"вызвать настройку с номером n"** в тексте настоящей Методики следует понимать выполнение следующих операций:

а) нажать кнопку  , после чего на экране появится меню "ЗАПИСИ"; убедиться, что выделен пункт меню "Настройки" (если это не так, то с помощью кнопок  и  выделить этот пункт);

б) нажать кнопку ; после чего на экране появится список настроек;

в) с помощью кнопок  и  выделить необходимую настройку с номером *n*.

Примечание – Вместо выполнения п. в) разрешается нажать кнопку , после чего ввести в цифровом режиме требуемый номер настройки и вновь нажать кнопку .

г) нажать функциональную кнопку "Вызов".

7.1.5 Под словами **"выключить дефектоскоп"** в тексте настоящей Методики следует понимать выполнение следующих операций:

а) нажать кнопку .

б) отсоединить кабель САЗУ от разъема "12V==0,8A" на коммутационной панели БЭ;

в) отсоединить САЗУ от сети переменного тока 220 В 50 Гц.

7.1.6 Для уточнения **максимума амплитуды эхо-сигнала** при поверке ультразвукового канала необходимо использовать режим работы дефектоскопа "ОГИБАЮЩАЯ", включение/отключение которого осуществляется путем нажатия на кнопку .

Примечание – В режиме "ОГИБАЮЩАЯ":

- автоматическая измерительная метка устанавливается против вершины сигнала огибающей (а не против вершины текущего сигнала);

• для уточнения максимума отраженного сигнала возможно использование кнопок  и . При этом вместе с изменением усиления осуществляется автоматический перезапуск режима "ОГИБАЮЩАЯ".

7.1.7 Перед установкой ПЭП на образец поверхность последнего следует смочить контактирующей жидкостью. В качестве контактирующей жидкости могут использоваться жидкие среды повышенной вязкости, обеспечивающие эффективное смачивание контактирующей поверхности образца и не содержащие механических примесей (например, минеральное масло "Индустриальное-30А" по ГОСТ 20799-88).

7.2 Внешний осмотр

7.2.1 При проведении внешнего осмотра установить соответствие дефектоскопа следующим требованиям:

- комплектность дефектоскопа – согласно таблице 0.1;
- отсутствие явных механических повреждений предоставленного на поверку оборудования;
- исправность органов управления, а также элементов индикации и коммутации;
- наличие маркировки на передней панели БЭ:
 - наименование предприятия-изготовителя – "АЛТЕК";
 - условное обозначение дефектоскопа – "PELENG 307";
- наличие маркировки на шильдике БЭ:
 - наименование предприятия-изготовителя – "АЛТЕК";
 - условное обозначение дефектоскопа – "PELENG 307";
 - тип дефектоскопа – "УДЗ-307ВД";
 - знак утверждения типа средств измерений;
 - обозначение степени защиты – "IP53";
 - десятичный номер технических условий – "ДШЕК.412239.003 ТУ";
 - заводской номер;
- наличие маркировки на ПЭП:
 - условное обозначение ПЭП;
 - дата изготовления;
 - заводской номер;
- наличие маркировки на ВТП:
 - условное обозначение ВТП;
 - дата изготовления;
 - заводской номер.

7.3 Опробование ультразвукового канала

7.3.1 Опробование ультразвукового канала дефектоскопа производится в следующей последовательности:

- а) включить дефектоскоп;
- б) убедиться, что в окне индицируется заставка с приветствием дефектоскопа;
- в) считать из приветствия и проверить номер версии и заводской номер дефектоскопа;
- г) войти в меню "ИНДИКАТОРЫ";
- д) убедиться, что в пункте "Звук" установлен символ ; если это не так, с помощью кнопок  и  выделить названный пункт и с помощью кнопки  или  установить в нем символ ;
- е) войти в режим "Поверка" и вызвать настройку с номером 134;
- ж) подключить ПЭП П121-2,5-50 к разъему  на коммутационной панели БЭ;
- и) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) так, чтобы точка выхода луча ПЭП оказалась ориентировочно у отметки "50" по шкале "α°". Выявить отверстие диаметром 6 мм на глубине 44 мм, при необходимости изменяя усиление кнопками  и . Перемещая ПЭП в небольших пределах, добиться максимума амплитуды эхо-сигнала от отверстия в образце СО-3Р (СО-2);
- к) изменяя усиление кнопками  и , добиться положения вершины эхо-сигнала (по вертикали) на пороге автоматической сигнализации дефектов (АСД). При этом автоматическая измерительная метка должна располагаться против вершины эхо-сигнала, а значение измеренной амплитуды N (относительно порога АСД) должно быть максимально близко к нулю, что индицируется показанием величины "N" в измерительной строке (если показание "N" в измерительной строке отсутствует, то следует один или два раза нажать кнопку 
- л) увеличить усиление кнопкой  так, чтобы амплитуда N отраженного сигнала превышала порог АСД на 5 дБ (значение "N" в измерительной строке). Убедиться, что срабатывает звуковая сигнализация;
- м) снять ПЭП с образца;
- н) удалить контактирующую жидкость с ПЭП и образца;
- п) выключить дефектоскоп.

7.4 Определение метрологических характеристик ультразвукового канала

7.4.1 Определение¹⁾ амплитуды, длительности и частоты заполнения зондирующих импульсов

7.4.1.1 Определение амплитуды, длительности и частоты заполнения зондирующих импульсов производится в следующей последовательности:

- а) собрать схему согласно приложению Б;
- б) установить на осциллографе: синхронизация – внутренняя, развертка – ждущая, усиление – 5 В/дел.;
- в) включить дефектоскоп;
- г) войти в режим "Поверка" и вызвать настройку с номером 130 (частота 2,5 МГц);
- д) установить на осциллографе длительность развертки в соответствии с таблицей 7.1;

Таблица 7.1

| Номинальное значение частоты, МГц | Номер настройки | Эквивалент нагрузки | Длительность развертки осциллографа, мкс/дел. | Допустимые значения | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | U_{MAX} , В, не менее | τ_0 , мкс, не более | Δf , МГц |
| 0,40 | 050 | № 4 (приложение Д) | 1,0 | 105 | 5,5 | $\pm 0,04$ |
| 0,62 | 070 | | 1,0 | | 3,8 | $\pm 0,06$ |
| 1,25 | 090 | № 5 (приложение Е) | 0,5 | | 2,1 | $\pm 0,12$ |
| 1,82 | 110 | | | | 1,7 | $\pm 0,18$ |
| 2,00 | 125 | | 0,2 | | 1,5 | $\pm 0,20$ |
| 2,50 | 130 | | | | 1,3 | $\pm 0,25$ |
| 4,00 | 150 | | | | 1,0 | $\pm 0,40$ |
| 5,00 | 160 | | | | 0,9 | $\pm 0,50$ |
| 10,00 | 190 | № 6 (приложение Ж) | 0,1 | | 0,7 | $\pm 1,00$ |

Обозначения:
 U_{MAX} – амплитуда зондирующих импульсов;
 τ_0 – длительность зондирующих импульсов;
 Δf – отклонение фактического значения частоты от номинального.

е) измерить по осциллографу амплитуду U_{MAX} , В, зондирующих импульсов (рисунок 7.2);

ж) измерить длительность τ_0 , мкс, зондирующих импульсов на уровне $0,3U_{MAX}$ (см. рисунок 7.2);

и) измерить по осциллографу временной интервал τ , мкс, между первым и вторым максимумами зондирующего импульса (см. рисунок 7.2);

¹⁾ Определение амплитуды и длительности производится для режима высокой амплитуды зондирующего импульса

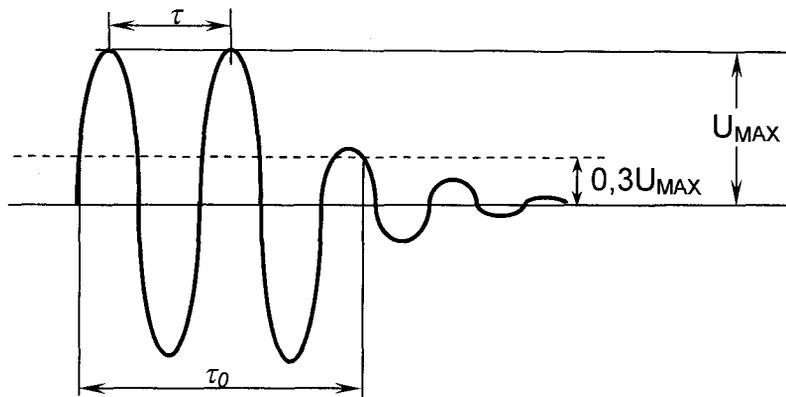


Рисунок 7.2

к) вычислить частоту f_{ϕ} , МГц, заполнения зондирующих импульсов:

$$f_{\phi} = 1/\tau;$$

л) вычислить отклонение Δf , МГц, фактического значения частоты f_{ϕ} заполнения зондирующих импульсов от номинального значения f_H :

$$\Delta f = f_{\phi} - f_H;$$

м) заменить эквивалент нагрузки (при необходимости), вызвать настройку согласно таблице 7.1 и выполнить пп. д)–л) для других значений частот;

н) выключить дефектоскоп.

Измеренные в п. е) значения амплитуды U_{MAX} зондирующих импульсов должны быть не менее значений, указанных в таблице 7.1.

Измеренные в п. ж) значения длительности τ_0 зондирующих импульсов должны быть не более значений, указанных в таблице 7.1.

Рассчитанные в п. л) значения отклонения Δf частоты заполнения зондирующих импульсов должны быть не более значений, указанных в таблице 7.1.

7.4.2 Определение основной абсолютной погрешности измерения отношений сигналов на входе приемника

7.4.2.1 Определение основной абсолютной погрешности измерения отношений амплитуд сигналов с использованием регулировки усиления производится в следующей последовательности:

а) собрать схему согласно приложению В;

б) установить:

на генераторе импульсов Г5-82: синхронизация – внешняя; длительность импульса – 2 мкс; задержка импульса – 10 мкс;

на высокочастотном генераторе Г4-158: модуляция – внешняя; частота – 2,5 МГц; ослабление – 20 дБ;

в) включить дефектоскоп;

г) войти в режим "Поверка" и вызвать настройку с номером 130;

д) используя кнопки   и  , установить усиление дефектоскопа 20 дБ;

е) изменяя ослабление генератора Г4-158, выставить амплитуду сигнала на экране дефектоскопа, равную половине высоты А-развертки. Зафиксировать значение ослабления $N_{ПР1}$, дБ;

ж) используя кнопку  , установить значение усиления дефектоскопа, равное 30 дБ;

и) изменяя ослабление генератора Г4-158, выставить амплитуду сигнала на экране дефектоскопа, равную половине высоты А-развертки. Зафиксировать значение ослабления $N_{ПР2}$, дБ, на генераторе Г4-158;

к) вычислить основную абсолютную погрешность $\Delta N_{УС}$, дБ, измерения отношений амплитуд сигналов с использованием регулировки усиления:

$$\Delta N_{УС} = N_{ПР2} - N_{ПР1} - 10,$$

л) выполнить пп. ж)–к) для других значений усиления дефектоскопа 40; 50; 60 и 70 дБ;

м) выключить дефектоскоп.

Рассчитанные в п. к) значения абсолютной погрешности $\Delta N_{УС}$ измерения отношений амплитуд сигналов должны быть в пределах ± 1 дБ.

7.4.2.2 Определение основной абсолютной погрешности измерения отношений амплитуд сигналов *относительно порога АСД (для индицируемого значения "N")* производится в следующей последовательности:

а) выполнить пп. 7.4.2.1,а)–7.4.2.1,д);

б) изменяя ослабление генератора Г4-158, выставить амплитуду сигнала на экране дефектоскопа, равную половине высоты А-развертки. Зафиксировать значение ослабления $N_{ПР0}$, дБ. Убедиться, что автоматическая метка расположена в зоне сигнала, а показание "N" в измерительной строке равно нулю;

в) уменьшить ослабление генератора Г4-158 (увеличить амплитуду сигнала на экране дефектоскопа) на 5 дБ. Зафиксировать значение $N_{Д.1}$, дБ, равное показанию "N" в измерительной строке (если показание "N" в измерительной строке отсутствует, то следует один или два раза нажать кнопку );

г) вычислить основную абсолютную погрешность $\Delta N_{Инд}$, дБ, измерения отношений амплитуд сигналов относительно порога АСД:

$$\Delta N_{Инд} = N_{Д.1} - 5;$$

д) восстановить значение ослабления генератора Г4-158 $N_{ПР0}$, а затем увеличить ослабление (уменьшить амплитуду сигнала на экране дефектоскопа)

на 10 дБ. Зафиксировать значение $N_{д.2}$, дБ, равное показанию "N" в измерительной строке;

е) вычислить основную абсолютную погрешность $\Delta N_{инд}$, дБ, измерения отношений амплитуд сигналов относительно порога АСД:

$$\Delta N_{инд} = N_{д.2} + 10;$$

ж) выключить дефектоскоп.

Рассчитанные в пп. г) и е) значения абсолютной погрешности $\Delta N_{инд}$ должны быть в пределах $\Delta N_{инд.и}$, указанных в таблице 7.2.

Таблица 7.2

| Значение ослабления генератора Г4-158 по отношению к величине $N_{гр.0}$, дБ | 5 | 0 | -10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|
| Допустимое значение основной абсолютной погрешности измерения отношений амплитуд сигналов относительно порога АСД $\Delta N_{инд.и} = \pm 20 \lg(1 - 4 \cdot 10^{-0,05N/P})$, дБ, где P – высота порога по высоте А-развертки, %. При $P = 50\%$: $\Delta N_{инд.и} = \pm 20 \lg(1 - 0,08 \cdot 10^{-0,05N})$ | $\pm 0,4$ | – | $\pm 2,5$ |
| Примечание – Если определение основной абсолютной погрешности измерения отношений сигналов на входе приемника невозможно из-за недостаточной амплитуды выходного сигнала используемого генератора, то допускается определять погрешность не для всего диапазона усиления дефектоскопа, а только для части диапазона. | | | |

7.4.3 Определение основной абсолютной погрешности измерения временных интервалов

7.4.3.1 Определение основной абсолютной погрешности измерения временных интервалов производится в следующей последовательности:

а) собрать схему согласно приложению В;

б) установить:

на генераторе импульсов Г5-82: синхронизация – внешняя; длительность импульса – 2 мкс; задержка импульса $T_{и}$ – 250 мкс;

на высокочастотном генераторе Г4-158: модуляция – внешняя; частота – 2,5 МГц; ослабление – 20 дБ;

в) включить дефектоскоп;

г) войти в режим "Поверка" и вызвать настройку с номером 143;

д) используя кнопки   и  , установить усиление дефектоскопа 20 дБ;

е) изменяя ослабление генератора Г4-158, выставить амплитуду сигнала на экране дефектоскопа, ориентировочно равную половине высоты А-развертки;

ж) если в левой позиции измерительной строки индицируется буква "R" или "Y", то один или два раза нажать кнопку **YRT**, пока не будет выведена буква "T" (время распространения УЗК);

и) убедиться, что автоматическая измерительная метка располагается против вершины эхо-сигнала;

к) считать показание "T"= T , мкс, в измерительной строке;

л) определить величину δ , обусловленную внутренними задержками дефектоскопа и генераторов:

$$\delta = T - T_{и};$$

м) последовательно установить на генераторе Г5-82 задержку $T_{и}$, равную 10 и 500 мкс. Для каждого значения $T_{и}$ выполнить пп. и) и к);

н) рассчитать значения ΔT , мкс, абсолютной погрешности для измеренных значений T :

$$\Delta T = T - T_{и} - \delta;$$

п) выключить дефектоскоп.

Рассчитанные в п. н) значения ΔT должны быть в пределах значений $\Delta T_{н}$, указанных в таблице 7.3.

Таблица 7.3

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| Действительное значение задержки сигнала $T_{и}$, мкс | 10 | 250 | 500 |
| Допустимое значение абсолютной погрешности $\Delta T_{н}$, мкс, измерения значения T : $\Delta T_{н} = \pm(0,2 + 0,01 T)$ | $\pm 0,3$ | – | $\pm 5,2$ |

7.4.4 Определение точки выхода луча наклонных ПЭП и ее отклонения¹⁾

7.4.4.1 Определение отклонения точки выхода луча наклонных ПЭП и ее отклонения производится в следующей последовательности:

а) включить дефектоскоп;

б) подключить ПЭП к разъему "" (для совмещенных ПЭП) или к разъемам "" и "" (для раздельно-совмещенного (РС) ПЭП) на коммутационной панели БЭ дефектоскопа;

в) войти в режим "Поверка" и вызвать настройку с номером, указанным в таблице 7.4²⁾ для используемого ПЭП;

¹⁾ Для ПЭП с номинальным значением угла ввода 90° определение отклонения точки выхода луча не производится

²⁾ Здесь и далее – при отсутствии требуемой настройки выполнить рекомендации приложения И

Таблица 7.4

| Условное обозначение ПЭП | Номер настройки | Условное обозначение образца | Отраженный сигнал | Диапазон зоны контроля по глубине залегания $Y_{MIN} / Y_{MAX}, \text{мм}$ | Глубина залегания отражателя $Y, \text{мм}$ | Номинальное значение рабочей условной чувствительности $M_{РАБ}$ (номинальное значение усиления), дБ, для | |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | | | | | | Y_{MAX} | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| П111-0,4 | 051 | МД-4-0-X-14 | Первый донный | - | 190 | - | 27 |
| П111-0,62 | 071 | | | - | 190 | - | 43 |
| П111-1,25 | 091 | МД4-0-X-18 МД4-0-X-19 | От отверстия $\varnothing, 2 \text{ мм}$ | 15/180 | - | 18 | - |
| П112-1,25 | 090 | МД4-0-X-11 МД4-0-X-13 | От отверстия $\varnothing, 6 \text{ мм}$ | 2/30 | - | 32 | - |
| П111-1,8 | 111 | МД4-0-X-18 МД4-0-X-19 | От отверстия $\varnothing, 2 \text{ мм}$ | 15/180 | - | 10 | - |
| П112-1,8 | 110 | МД4-0-X-11 МД4-0-X-13 | От отверстия $\varnothing, 6 \text{ мм}$ | 2/30 | - | 22 | - |
| П111-2,5 | 131 | МД4-0-X-18 МД4-0-X-19 | От отверстия $\varnothing, 2 \text{ мм}$ | 15/180 | - | 13 | - |
| П112-2,5 | 130 | МД4-0-X-11 МД4-0-X-13 | От отверстия $\varnothing, 6 \text{ мм}$ | 2/30 | - | 23 | - |
| П111-5,0 | 161 | МД4-0-X-21 МД4-0-X-10 | От отверстия $\varnothing, 2 \text{ мм}$ | 10/70 | - | 36 | - |
| П112-5,0 | 160 | МД4-0-X-11 МД4-0-X-13 | От отверстия $\varnothing, 6 \text{ мм}$ | 2/30 | - | 40 | - |
| П111-10,0 | 191 | МД4-0-X-21 МД4-0-X-08 | От отверстия $\varnothing, 2 \text{ мм}$ | 10/25 | - | 42 | - |
| П112-10,0 | 190 | МД4-0-X-04 МД4-0-X-22 | От отверстия $\varnothing, 2 \text{ мм}$ | 1/15 | - | 63 | - |

Продолжение таблицы 7.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------|-----|-----------------|--------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| П121-0,4-40 | 052 | СО-3Р (СО-2) | От нижнего двугранного угла | - | 59 | - | 17 |
| П121-0,4-50 | 054 | | | - | 59 | - | 17 |
| П121-0,62-40 | 072 | | | - | 59 | - | 29 |
| П121-0,62-50 | 074 | | | - | 59 | - | 33 |
| П121-1,25-40 | 092 | МД2-0-Х-1 | От отверстия \varnothing , 6 мм | 40/50 | - | 26 | - |
| П122-1,25-40 | 102 | | | 5/50 | - | 38 | - |
| П121-1,25-50 | 094 | | | 15/50 | - | 28 | - |
| П121-1,25-65 | 096 | | | 10/50 | - | 41 | - |
| П121-1,8-40 | 112 | | | 15/50 | - | 22 | - |
| П122-1,8-40 | 122 | | | 1/50 | - | 36 | - |
| П121-1,8-50 | 114 | | | 15/50 | - | 32 | - |
| П121-1,8-65 | 116 | | | 10/50 | - | 38 | - |
| П121-2,5-18 | 142 | | | 20/50 | - | 10 | - |
| П121-2,5-40 | 132 | | | 20/50 | - | 21 | - |
| П121-2,5-45 (41/49) | 133 | | | 10/50 | - | 23 | - |
| П121-2,5-50 | 134 | | | 10/50 | - | 23 | - |
| П121-2,5-58 (60) | 135 | 5/45 | - | 29 | - | | |
| П121-2,5-65 | 136 | 5/45 | - | 33 | - | | |
| П121-2,5-70 | 137 | 5/40 | - | 33 | - | | |
| П121-5,0-40 | 162 | 10/50 | - | 52 | - | | |
| П121-5,0-50 | 164 | 5/50 | - | 58 | - | | |
| П121-5,0-65 | 166 | 5/40 | - | 68 | - | | |
| П122-5,0-70 | 172 | 2/35 | - | 68 | - | | |
| П121-5,0-70 | 167 | 2/35 | - | 68 | - | | |
| П121-5,0-75 (74, 73) | 168 | 2/25 | - | 68 | - | | |
| П121-0,4-90 | 059 | СО-3Р (СО-2) | От верхнего двугранного угла | - | L _{со} – L _{лэп} , где L _{со} – длина контактной поверхности стандартного образца (для СО-3Р L _{со} = 200 мм; для СО-2 L _{со} = 210 мм); L _{лэп} – длина корпуса ПЭП | - | 31 |
| П121-0,62-90 | 079 | | | - | | 25 | |
| П121-1,25-90 | 099 | | | - | | 16 | |
| П121-2,5-90 | 139 | | | - | | 23 | |
| П121-5-90 | 169 | | | - | | 55 | |

г) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-3) со стороны шкалы "20-0-20" ("α°") так, чтобы имеющаяся точка выхода луча ПЭП оказалась ориентировочно у отметки "0" по шкале "20-0-20" образца (рисунок 7.3). Перемещая ПЭП, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала от цилиндрической фокусирующей поверхности. Изменяя усиление кнопками  , установить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки по высоте А-развертки;

д) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ", для чего нажать кнопку  (подробнее – см. п. 7.1.5);

е) перемещая ПЭП в небольших пределах, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала: установить ПЭП в положение, при котором текущий сигнал расположен в том же месте по длине развертки экрана, что и максимум огибающей;

ж) не сдвигая ПЭП, нанести на его корпус риску (положение фактической точки выхода луча ПЭП) против деления "0" по шкале "20-0-20" образца СО-3Р (СО-3) и определить отклонение точки выхода луча в миллиметрах по шкале "20-0-20" образца СО-3Р (СО-3) как расстояние между вновь нанесенной и имеющейся на корпусе ПЭП рисками;

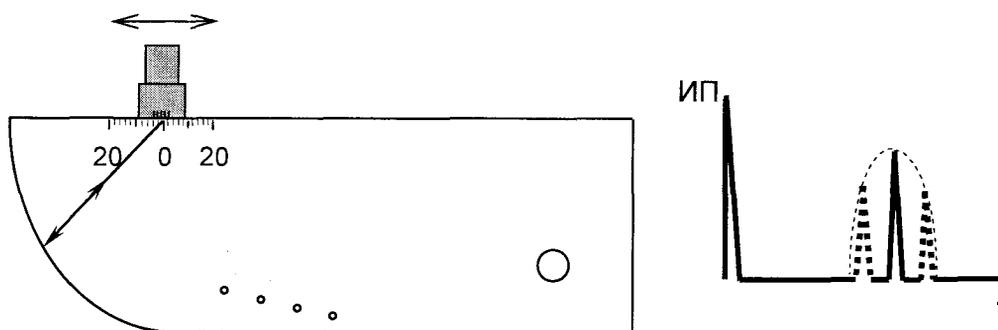


Рисунок 7.3

- и) снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП;
- к) повторить пп. б)–и) для других наклонных ПЭП;
- л) удалить контактирующую жидкость с образца;
- м) выключить дефектоскоп.

Измеренные в п. ж) значения отклонения точки выхода луча должны быть не более ± 1 мм для ПЭП с номинальным значением угла ввода до 60° и $\pm 2,0$ мм для ПЭП с номинальным значением угла ввода 60° и выше.

7.4.5 Определение угла ввода наклонных ПЭП и его отклонения¹⁾

7.4.5.1 Определение отклонения угла ввода наклонных ПЭП на частоту выше 1 МГц производится в следующей последовательности:

а) включить дефектоскоп;

б) подключить ПЭП к разъему "↔" (для совмещенных ПЭП) или к разъемам "→" и "←" (для РС-ПЭП) на коммутационной панели БЭ дефектоскопа;

в) вызвать настройку с номером, указанным в таблице 7.4, для используемого ПЭП;

г) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) в соответствии с рисунком 7.4 (для углов ввода до 70°) или в соответствии с рисунком 7.5 (для углов ввода от 60 до 80°)²⁾. При этом точка выхода луча должна оказаться у отметки по шкале "α°" образца СО-3Р (СО-2), соответствующей номинальному значению угла α_n , град, ввода ПЭП (указанному в маркировке ПЭП). Перемещая ПЭП, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала от отверстия диаметром 6 мм на глубине соответственно 44 и 15 мм. Изменяя усиление кнопками  и , установить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки по высоте А-развертки;

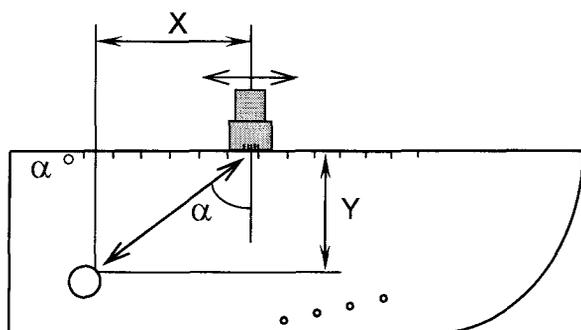


Рисунок 7.4


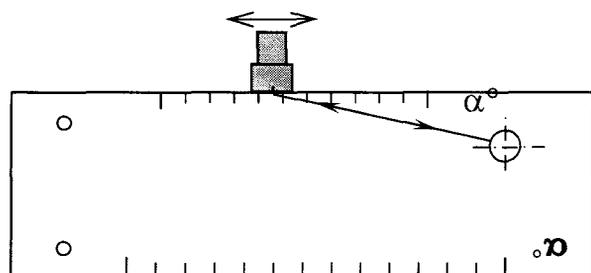


Рисунок 7.5

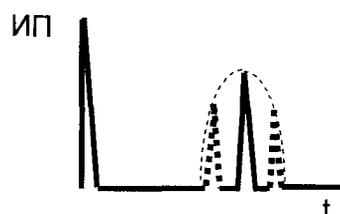

¹⁾ Для ПЭП с номинальным значением угла ввода 90° определение угла ввода и его отклонения не производится

²⁾ Определение отклонения угла ввода для углов выше 70° возможно только при использовании образца СО-2

д) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ", для чего нажать кнопку **ОГИБ.**  (подробнее – см. п. 7.1.5);

е) перемещая ПЭП в небольших пределах, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала: установить ПЭП в положение, при котором текущий сигнал расположен в том же месте развертки экрана, что и максимум огибающей;

ж) не сдвигая ПЭП, для фактической точки выхода луча определить фактическое значение угла α_{ϕ} , град, ввода по шкале образца СО-3Р (СО-2);

и) снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП;

к) рассчитать значение отклонения $\Delta\alpha$, град, фактического угла ввода α_{ϕ} от номинального угла ввода $\alpha_{н}$:

$$\Delta\alpha = \alpha_{\phi} - \alpha_{н};$$

л) повторить пп. б)–к) для других наклонных ПЭП;

м) удалить контактирующую жидкость с образца;

н) выключить дефектоскоп.

Рассчитанные в п. к) значения отклонения угла ввода $\Delta\alpha$ должны быть в пределах $\pm 1,5^{\circ}$ для ПЭП с номинальным значением угла $\alpha_{н}$ ввода до 60° и $\pm 2,0^{\circ}$ для ПЭП с номинальным значением угла $\alpha_{н}$ ввода 60° и выше.

7.4.5.2 Определение отклонения угла ввода наклонных ПЭП на частоту ниже 1 МГц производится в следующей последовательности:

а) выполнить пп. 7.4.5.1,а)–7.4.5.1,в);

б) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) и, перемещая ПЭП, уточнить максимум эхо-сигнала от двугранного угла на глубине 59 мм (рисунок 7.6). Изменяя усиление кнопками  **6** и  **7**, установить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки по высоте А-развертки;

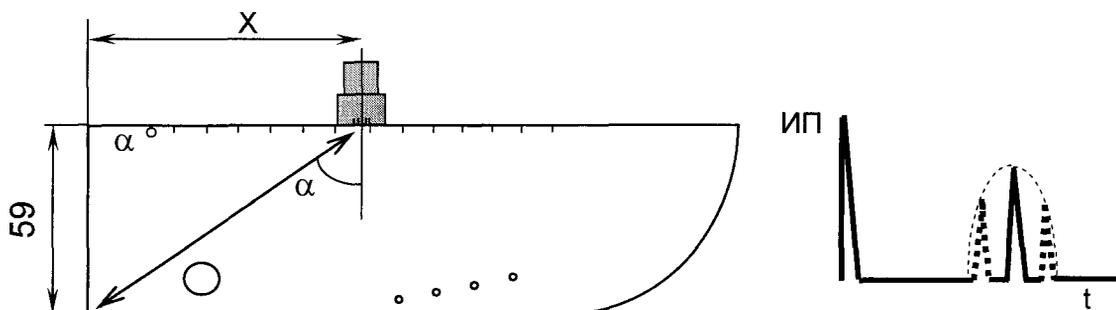


Рисунок 7.6

в) выполнить пп. 7.4.5.1,д) и 7.4.5.1,е);

г) не сдвигая ПЭП, определить измерительной линейкой расстояние X, мм (см. рисунок 7.6), от левой боковой поверхности образца СО-3Р (СО-2) до фактической точки выхода луча ПЭП. Выполнить п. 7.4.5.1,и);

д) вычислить фактическое значение угла ввода по формуле:

$$\alpha_{\phi} = \arctg (X/59);$$

е) выполнить пп. 7.4.5.1,к);

ж) повторить пп. 7.4.5.1,а)–7.4.5.1,в) и 7.4.5.2,б)–7.4.5.2,е) для других наклонных ПЭП;

и) выполнить пп. 7.4.5.1,м) и 7.4.5.1,н).

Рассчитанные значения отклонения $\Delta\alpha$ угла ввода должны быть в пределах $\pm 1,5^\circ$ (для ПЭП с номинальным значением угла α_H ввода до 60°) и $\pm 2,0^\circ$ (для ПЭП с номинальным значением α_H угла ввода 60° и выше).

7.4.6 Определение основной абсолютной погрешности измерения координат отражателя

7.4.6.1 Определение основной абсолютной погрешности измерения координат отражателя для прямых ПЭП производится в следующей последовательности:

а) включить дефектоскоп;

б) подключить ПЭП П1111-2,5 к разъему "↔" на коммутационной панели БЭ;

в) вызвать настройку с номером 131;

г) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны шкалы " α " в зоне отсутствия внутренних отражателей (рисунок 7.7). Притирая ПЭП, уточнить максимум первого донного сигнала. Изменяя усиление кнопками  и , установить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки по высоте А-развертки. Убедиться, что автоматическая измерительная метка расположена против вершины первого донного сигнала. В процессе уточнения максимума сигнала включить режим "ОГИБАЮЩАЯ".

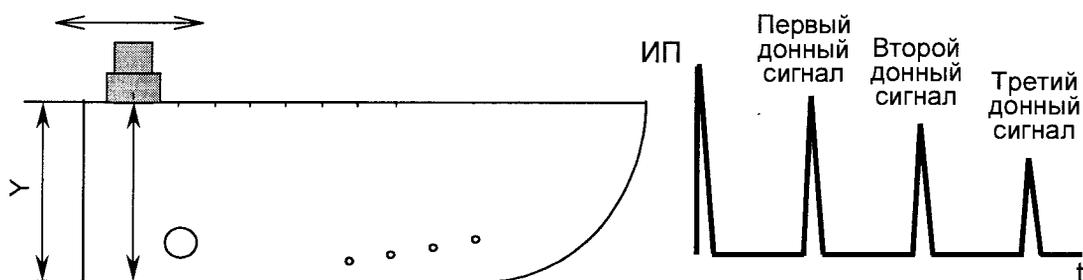


Рисунок 7.7

Примечание – Если автоматическая измерительная метка расположена против других сигналов (шумов), то для исключения данного явления необходимо увеличить (переместить вправо) начало зоны временной селекции. Для этого:

- вызвать меню "ЗОНА ВС1";
- откорректировать (сместить влево по экрану) начало зоны ВС1 функцио-

нальной кнопкой "Начало –" ("Начало +") (можно сделать это также с помощью кнопки  () , предварительно выделив пункт меню "Начало");

- нажать кнопку  , после чего дефектоскоп перейдет в полноэкранный режим работы;

д) вызвать меню "ПЭП";

е) не сдвигая ПЭП, выделить пункт меню "Истинная дальность"; если после значения, индицируемого в этом пункте, выведена буква "R" или "T", то нажать кнопку  один или два раза, пока не будет выведена буква "Y" (глубина залегания в миллиметрах);

ж) нажать кнопку  , затем ввести с использованием цифровых кнопок значение "59", равное высоте образца СО-3Р (СО-2): 59 мм. Далее вновь нажать кнопку  ;

и) нажать функциональную кнопку "Измерение", после чего в верхней части экрана появится дополнительное окно;

к) последовательно с помощью функциональных кнопок "Метка ←" и "Метка →" установить ручную измерительную метку против вершины второго и третьего донного сигнала в образце СО-3Р (СО-2). Для каждого случая считать показание "Y", мм, в дополнительном окне;

л) снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП и образца;

м) рассчитать значения ΔY , мм, абсолютной погрешности для измеренных значений координаты Y:

$$\Delta Y = Y - Y_{и},$$

где $Y_{и}$ – действительные значения координаты из таблицы 7.5, мм;

н) выключить дефектоскоп.

Рассчитанные в п. м) значения ΔY должны быть в пределах значений $\Delta Y_{н}$, указанных в таблице 7.5.

Таблица 7.5

| Параметры | Донный сигнал | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | первый | второй | третий |
| Действительное значение координаты $Y_{и}$, мм | 59,0 | 118,0 | 177,0 |
| Допустимое значение абсолютной погрешности $\Delta Y_{н}$, мм, измерения координаты Y: $\Delta Y_{н} = \pm(0,5+0,01 Y_{и})$ | – | $\pm 1,7$ | $\pm 2,3$ |

7.4.6.2 Определение основной абсолютной погрешности измерения координат отражателя для наклонных ПЭП производится в следующей последовательности:

а) включить дефектоскоп;

б) подключить ПЭП П121-2,5-50 к разъему  на коммутационной панели БЭ;

в) вызвать настройку с номером 134;

- г) вызвать меню "ПЭП";
 д) выделить пункт меню "УГОЛ ВВОДА";
 е) кнопками  и  установить фактическое значение угла ввода α_{ϕ} (определенное в п. 7.4.5);

ж) установить ПЭП на поверхность образца МД2-0-Х-1, расположив его фактическую точку выхода луча (определенную в п. 7.4.4) на расстоянии L от левой боковой плоскости образца (рисунок 7.8). Расстояние L выбрать из таблицы 7.6 для $Y_{и} = 5$ мм и фактического угла ввода α_{ϕ} (определенного в п. 7.4.5) и отмерить измерительной линейкой;

и) с помощью кнопок  и  установить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки по высоте А-развертки;

к) добиться, чтобы автоматическая измерительная метка располагалась против вершины эхо-сигнала. Для этого:

- вызвать меню "ЗОНА ВС1";
- откорректировать (сместить влево по экрану) начало зоны ВС1 функциональной кнопкой "Начало –" ("Начало +") (можно сделать это также с помощью кнопки  (), предварительно выделив пункт меню "Начало");

л) выделить пункт меню "Истинная дальность". Если после значения в этом пункте меню индицируется буква "R" или "T", то один или два раза нажать кнопку , пока не будет выведена буква "Y" (глубина залегания в миллиметрах);

м) не сдвигая ПЭП, нажать кнопку  и далее с использованием цифровых кнопок ввести значение "5". Далее вновь нажать кнопку ;

н) снять ПЭП с образца;

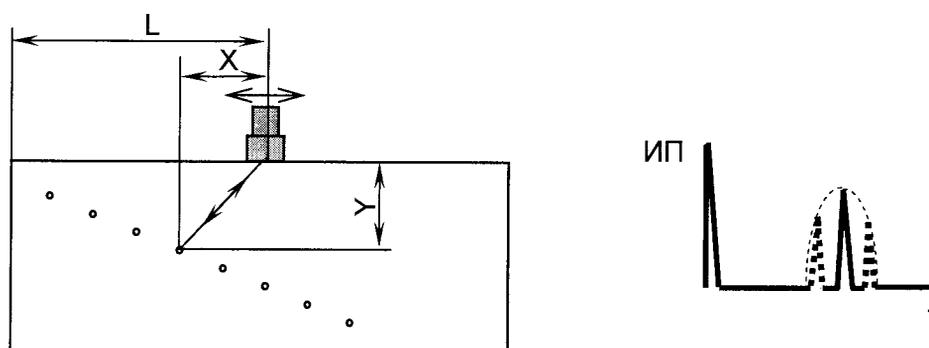


Рисунок 7.8

п) вызвать меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ";

р) установить ПЭП на поверхность образца МД2-0-Х-1, расположив его фактическую точку выхода луча на расстоянии L от левой боковой поверхности образца для $Y_{и} = 50$ мм и угла ввода α_{ϕ} в соответствии с таблицей 7.6 (см. рисунок 7.8). С помощью кнопок  и  установить амплитуду эхо-

сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки по высоте А-развертки;

с) убедиться, что автоматическая измерительная метка располагается против вершины эхо-сигнала.

При невыполнении указанного условия:

- вызвать меню "ЗОНА ВС1";
- используя кнопки  и , выделить пункт меню "Начало" и откорректировать (сместить вправо) начало зоны ВС1 кнопкой  ();

- вновь вызвать меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ".

т) выделить пункт меню "Скорость";

у) не сдвигая ПЭП, с помощью кнопок  и  добиться, чтобы индицируемое в верхней части экрана дефектоскопа значение "Y" наиболее близко соответствовало 50 мм;

ф) выполнять пп. ж)–у) до тех пор, пока значения "Y" станут соответственно равны 5 и 50 мм;

х) нажать кнопку , после чего меню исчезнет с экрана;

ц) нажать функциональную кнопку "Измерение", после чего в верхней части экрана появится дополнительное окно;

ч) переместить ПЭП, расположив его фактическую точку выхода луча на расстоянии L для $Y_{и} = 10$ мм в соответствии с таблицей 7.6. С помощью кнопок  и  установить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки по высоте А-развертки;

ш) с помощью функциональных кнопок "Метка ←" и "Метка →" установить ручную измерительную метку против вершины отраженного сигнала;

щ) считать значения "X" и "Y" в дополнительном окне;

ъ) снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП;

ы) рассчитать значения ΔX и ΔY , мм, абсолютных погрешностей измерения координат X и Y :

$$\Delta X = X - X_{и} \quad \text{и} \quad \Delta Y = Y - Y_{и},$$

где $X_{и}$ и $Y_{и}$ – значения из таблицы 7.6, мм;

ь) повторить пп. ц)–ъ) для значений $Y_{и} = 25$ и $Y_{и} = 40$ мм;

э) удалить контактирующую жидкость с образца;

ю) выключить дефектоскоп.

Рассчитанные в п. ы) значения ΔX и ΔY должны быть в пределах соответствующих значений $\Delta X_{н}$ и $\Delta Y_{н}$ из таблицы 7.6.

Таблица 7.6

| Фактический угол ввода, $\alpha_{ф}$, град | Действительное значение координаты $Y_{и}$ (глубины расположения центра отверстия МД2-0-Х-1), мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------|--------------|---------------------|---------------------|-------|--------------|---------------------|---------------------|-------|--------------|---------------------|---------------------|-------|--------------|---------------------|---------------------|----|
| | 5 | | | | | 10 | | | | | 25 | | | | | 40 | | | | | 50 |
| | L, мм | $X_{и}$, мм | $\Delta X_{н}$, мм | $\Delta Y_{н}$, мм | L, мм | $X_{и}$, мм | $\Delta X_{н}$, мм | $\Delta Y_{н}$, мм | L, мм | $X_{и}$, мм | $\Delta X_{н}$, мм | $\Delta Y_{н}$, мм | L, мм | $X_{и}$, мм | $\Delta X_{н}$, мм | $\Delta Y_{н}$, мм | L, мм | $X_{и}$, мм | $\Delta X_{н}$, мм | $\Delta Y_{н}$, мм | |
| 48,5 | 85 | 105 | 11,3 | $\pm 1,3$ | 192 | 28,3 | $\pm 1,8$ | | 289 | 45,1 | $\pm 2,3$ | | 289 | 45,1 | $\pm 2,3$ | | 289 | 45,1 | $\pm 2,3$ | | |
| 49,0 | 86 | 106 | 11,5 | $\pm 1,3$ | 193 | 28,7 | $\pm 1,8$ | | 291 | 46,0 | $\pm 2,4$ | | 291 | 46,0 | $\pm 2,4$ | | 291 | 46,0 | $\pm 2,4$ | | |
| 50,0 | 86 | 106 | 11,9 | $\pm 1,3$ | 194 | 29,8 | $\pm 1,9$ | $\pm 1,3$ | 292 | 47,7 | $\pm 2,4$ | $\pm 1,8$ | 292 | 47,7 | $\pm 2,4$ | $\pm 2,2$ | 292 | 47,7 | $\pm 2,4$ | $\pm 2,2$ | |
| 51,0 | 86 | 106 | 12,3 | $\pm 1,4$ | 195 | 30,9 | $\pm 1,9$ | | 294 | 49,4 | $\pm 2,5$ | | 294 | 49,4 | $\pm 2,5$ | | 294 | 49,4 | $\pm 2,5$ | | |
| 51,5 | 87 | 107 | 12,6 | $\pm 1,4$ | 196 | 31,5 | $\pm 2,0$ | | 296 | 49,9 | $\pm 2,5$ | | 296 | 49,9 | $\pm 2,5$ | | 296 | 49,9 | $\pm 2,5$ | | |

Обозначения:
 L – расчетное расстояние от фактической точки выхода луча ПЭП до левой боковой поверхности образца;
 $X_{и}$ – действительное значение координаты X (расстояния от фактической точки выхода луча ПЭП до проекции центра отверстия на поверхность сканирования), мм;
 $\Delta X_{н}$ и $\Delta Y_{н}$ – соответственно допустимые значения абсолютных погрешностей измерения координат X и Y, мм:
 $\Delta X_{н} = \pm (1,0 + 0,03 X_{и})$ и $\Delta Y_{н} = \pm (1,0 + 0,03 Y_{и})$

7.4.7 Определение основной и дополнительных абсолютных погрешностей измерения толщины¹⁾

7.4.7.1 Определение основной абсолютной погрешности измерения толщины производится в следующей последовательности:

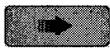
- а) включить дефектоскоп;
- б) подключить ПЭП согласно таблице 7.7 к разъему " (для совмещенных ПЭП) или к разъемам "" и " (для РС-ПЭП) на коммутационной панели БЭ;
- в) вызвать настройку в соответствии с таблицей 7.7;
- г) вызвать меню "НАСТРОЙКА ПО СО";
- д) выделить пункт меню "ОБРАЗЕЦ" и нажать кнопку , после чего на экране появится одноименное подменю;
- е) выделить пункт меню "Образец" и установить в нем положение "СО-2 Н59";
- ж) выйти из подменю "ОБРАЗЕЦ", для чего нажать кнопку ;
- и) включить режим "Настройка по СО", для чего выделить пункт "Вкл." и с помощью кнопки  или  установить в нем символ 

Таблица 7.7

| Тип ПЭП | Номер настройки | Толщина образца Y_i , мм | Погрешность аттестации образца, %, не более | Допустимая погрешность измерений ΔY_i , мм |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| П111-10-К4 | 205 | 3,00 | 0,7 | $\pm 0,10$ |
| | 205 | 10,00 | 0,3 | $\pm 0,10$ |
| П112-5-12/2 АБ-001 (П112-5-12/2-Б) | 176 | 100,00 | 0,03 | $\pm 0,15$ |
| | 177 | 300,00 | 0,015 | $\pm 0,25$ |

Примечания:

1 Для поверки используются стандартные образцы толщины из комплекта КУСОТ-180 (ГСО 2217-81) ТУ-289-81.

2 В четвертом столбце таблицы 7.7 указана погрешность аттестации образцов по эквивалентной ультразвуковой толщине и скорости распространения УЗК.

3 Значение ΔY_H определяется суммой значений основной погрешности измерения толщины Y и погрешности аттестации образца, определяемой следующим образом: $\Delta Y_H = \pm(0,07+0,0004Y)$.

- к) вызвать подменю "ПЭП";
- л) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны шкалы " α " в зоне отсутствия внутренних отражателей и получить первый донный сигнал (см. рисунок 7.6). Кнопками  и  добиться положения вершины сигнала в пределах от 1,5 до 7,5 клеток.

Примечание – Если амплитуда первого донного сигнала не достигает указанного уровня, то необходимо:

¹⁾ Операции пп. 7.4.7.2–7.4.7.5 выполняются только при первичной поверке

- вызвать меню "ГЕНЕРАТОР-ПРИЕМНИК";
 - выделить пункт "Амплитуда" и временно заменить состояние "низкая" на состояние "высокая";
 - нажать кнопку  и вновь выполнить п. к).
- После выполнения пп. к) – н) в пункте меню "Амплитуда" следует восстановить исходное состояние "низкая";

м) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ". Притирая ПЭП, уточнить максимум первого донного сигнала. Снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с образца;

н) выделить пункт "Истинная дальность". Если после значения в этом пункте меню индицируется буква "R" или "T", то один или два раза нажать кнопку , пока не будет выведена буква "Y" (глубина залегания в миллиметрах);

п) нажать кнопку  и далее с помощью цифровых кнопок установить в нем значение "59". По окончании ввода вновь нажать кнопку .

Примечание – В результате выполнения операций к) – п) установится необходимое значение параметра "Время ПЭП";

р) выключить режим "Настройка по СО", для чего вызвать меню "НАСТРОЙКА ПО СО", выделить пункт "Вкл." и с помощью кнопки  или  снять в нем символ .

с) вызвать меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ";

т) выделить пункт меню "Скорость". С помощью кнопок  и  или после нажатия кнопки  с помощью цифровых кнопок установить в нем значение скорости УЗК по аттестату для образца используемой толщины. Если использовались цифровые кнопки, то по окончании ввода требуемого значения необходимо повторно нажать кнопку .

у) вызвать меню "ТОЛЩ-МЕР";

ф) установить ПЭП на поверхность одного из образцов, указанных в таблице 7.7. Получить серию донных сигналов, отраженных от противоположной поверхности образца;

х) функциональными кнопками "Метка ←" и "Метка →" установить стробы ручных меток таким образом, чтобы первая ручная метка находилась по развертке напротив максимума первого донного сигнала, а вторая ручная метка – напротив максимума второго донного сигнала.

Примечание – В начале выполнения пп. ф) и х) возможно временное уменьшение усиления и исчезновение сигналов на экране. В этом случае необходимое усиление автоматически установится в течение 2–3 с;

ц) считать в измерительной строке измеренное значение толщины "Y".

Примечание – При размещении ПЭП П111-10-К4 на образце толщиной 3 мм и затруднении установки первой и второй ручных меток напротив соответственно максимумов первого и второго донного сигналов и(или) считывания значения "Y"

допускается кнопками  и  в пункте меню "Режим" (меню "РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЙ") заменить состояние "1 и 2" на "2 и 4". В этом случае первую и вторую ручные метки следует устанавливать соответственно напротив второго и четвертого донного сигналов;

ч) рассчитать значение абсолютной погрешности измерения толщины ΔY , мм, по формуле:

$$\Delta Y = Y - Y_{и},$$

где Y – значение толщины, определенное в п. ц), мм;

$Y_{и}$ – значение толщины, указанное в таблице 7.7, мм;

ш) удалить контактирующую жидкость с образца;

щ) выполнить пп. б)–ш) для других толщин образцов, указанных в таблице 7.7, и других ПЭП, предоставленных на поверку.

Примечание – Если при переходе к другой толщине образца номер настройки в соответствии с таблицей 7.7 не изменяется, то повторное выполнение операций г) – р) не требуется;

ъ) удалить контактирующую жидкость с ПЭП;

ы) выключить дефектоскоп.

Рассчитанные в п. ч) значения ΔY должны быть в пределах значений $\Delta Y_{и}$ из таблицы 7.7.

7.4.7.2 Определение дополнительной абсолютной погрешности измерения толщины со стороны шероховатой поверхности в диапазоне значений параметра шероховатости до 160 мкм производится в следующей последовательности:

а) включить дефектоскоп;

б) подключить ПЭП в соответствии с таблицей 7.8 к разъему  на коммутационной панели БЭ;

в) вызвать настройку в соответствии с таблицей 7.8;

Таблица 7.8

| Тип ПЭП | Толщина образца $Y_{и}$, мм | Номер настройки | Значение параметра шероховатости R_z , мкм, при установке ПЭП со стороны | | Предельное отклонение параметра шероховатости δR_z , % | Разнотолщинность образца, не более, мм | Максимальная разность толщин образца и образца-свидетеля, мм |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | шероховатой поверхности | гладкой поверхности | | | |
| П111-10-К4 | 3,00 | 205 | 160 | 320 | ±20 | 0,008 | 0,004 |
| П111-10-К4 | 10,00 | 205 | | | | | 0,005 |
| П112-5-12/2 АБ-001 (П112-5-12/2-Б) | 100,00 | 176 | | | | | 0,005 |

Примечание – Для поверки используются стандартные образцы толщины ГСО 2218-81 из комплекта КУСОТ-180 (ГСО 2217-81) ТУ-289-81.

г) выполнить пп. 7.4.7.1,г)–7.4.7.1,у);

д) установить ПЭП на поверхность соответствующего образца-свидетеля для одного из шероховатых образцов, указанных в таблице 7.8. Получить серию донных сигналов, отраженных от противоположной поверхности образца;

е) выполнить пп. 7.4.7.1,х) и 7.4.7.1,ц), определяя толщину образца-свидетеля Y_{O-C} , мм;

ж) установить ПЭП на соответствующий образцу-свидетелю образец шероховатый со стороны шероховатой поверхности. Получить серию донных сигналов, отраженных от противоположной поверхности образца.

Примечание – Для ПЭП типа П112-5-12/2 АБ-001 (П112-5-12/2-Б) акустический экран должен быть ориентирован перпендикулярно направлению линий выступов и впадин на образце;

и) выполнить пп. 7.4.7.1,х) и 7.4.7.1,ц);

к) повторить пп. ж) и и) еще четыре раза. Удалить контактирующую жидкость с образца. Определить среднее арифметическое из пяти измерений толщины шероховатого образца $Y_{ШЕР/ГЛ.СР}$, мм;

л) определить дополнительную погрешность $\Delta Y_{ДОП}$, мм, для чего вычислить разность между значениями толщины, определенными при выполнении пп. е) и к):

$$\Delta Y_{ДОП} = Y_{ШЕР/ГЛ.СР} - Y_{O-C}$$

м) выполнить операции б)–л) для образцов других толщин, указанных в таблице 7.6.

Примечание – Если при переходе к другой толщине тип ПЭП в соответствии с таблицей 7.8 не изменяется, то повторное выполнение пп. б) и г) не требуется;

н) удалить контактирующую жидкость с ПЭП;

п) выключить дефектоскоп.

Рассчитанные в п. л) значения $\Delta Y_{ДОП}$ для каждого значения толщины из таблицы 7.8 должны быть в пределах $\pm 0,2$ мм.

7.4.7.3 *Определение дополнительной абсолютной погрешности измерения толщины со стороны гладкой поверхности в диапазоне значений параметра шероховатости до 320 мкм производится в следующей последовательности:*

а) выполнить пп. 7.4.7.2,а)–7.4.7.2,в);

б) выполнить пп. 7.4.7.1,г)–7.4.7.1,у);

в) выполнить пп. 7.4.7.2,д), 7.4.7.1,х) и 7.4.6.1,ц), определяя толщину образца-свидетеля Y_{O-C} , мм;

г) установить ПЭП на соответствующий образцу-свидетелю шероховатый образец со стороны гладкой поверхности. Получить серию донных сигналов, отраженных от противоположной поверхности образца.

Примечание – Для ПЭП типа П112-5-12/2 АБ-001 (П112-5-12/2-Б) акустический экран должен быть ориентирован перпендикулярно направлению линий выстугов и впадин на образце;

д) выполнить пп. 7.4.7.1,х) и 7.4.7.1,ц);

е) повторить пп. г) и д) еще четыре раза. Удалить контактирующую жидкость с образца. Определить среднее арифметическое из пяти измерений толщины шероховатого образца $Y_{ГЛИШЕР.СР}$, мм;

ж) определить разность между толщиной образца-свидетеля и толщиной шероховатого образца, замеренной по впадинам, как значение параметра шероховатости R_z шероховатого образца, указанное в аттестате на образец; округлить это значение до десятых долей миллиметра;

и) определить дополнительную погрешность $\Delta Y_{ДОП}$, мм, по формуле:

$$\Delta Y_{ДОП} = R_z - (Y_{ГЛИШЕР.СР} - Y_{О-С});$$

к) выполнить операции б)–и) для образцов других толщин, указанных в таблице 7.7. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП.

Примечание – Если при переходе к другой толщине образца номер настройки в соответствии с таблицей 7.8 не изменяется, то повторное выполнение п. б) не требуется;

л) выключить дефектоскоп.

Рассчитанные в п. и) значения $\Delta Y_{ДОП}$ для каждого значения толщины из таблицы 7.8 должны быть в пределах $\pm 0,2$ мм.

7.4.7.4 Определение дополнительной абсолютной погрешности толщиномеров при радиусе кривизны поверхности изделия 10 мм и более производится в следующей последовательности:

а) включить дефектоскоп;

б) подключить ПЭП П111-10-К4 к разъему "↔" на коммутационной панели БЭ;

в) вызвать настройку 205;

г) выполнить пп. 7.4.7.1,г)–7.4.7.1,у);

д) установить ПЭП на поверхность образца-свидетеля для криволинейного образца 3-R10¹⁾ из комплекта ГСО 2219-81 образцов толщины КУСОТ-180. Получить серию донных сигналов, отраженных от противоположной поверхности образца;

е) выполнить пп. 7.4.7.1,х) и 7.4.7.1,ц), определяя толщину образца-свидетеля $Y_{О-С}$, мм;

ж) установить ПЭП на криволинейный образец со стороны выпуклой поверхности. Получить серию донных сигналов, отраженных от противоположной поверхности образца;

¹⁾ Разнотолщинность образца не более 0,01 мм; разность толщин образца и образца-свидетеля не более 0,004 мм

и) выполнить пп. 7.4.7.1,х) и 7.4.7.1,ц);

к) повторить пп. ж) и и) еще четыре раза. Удалить контактирующую жидкость с образца и ПЭП. Определить среднее арифметическое из пяти измерений толщины криволинейного образца $Y_{\text{КРИВ.СР}}$, мм;

л) определить дополнительную погрешность $\Delta Y_{\text{ДОП}}$, мм, для чего вычислить разность между значениями толщины, определенными при выполнении операций и) и д):

$$\Delta Y_{\text{ДОП}} = Y_{\text{КРИВ.СР}} - Y_{\text{О-С}};$$

м) выключить дефектоскоп.

Рассчитанное в п. л) значение $\Delta Y_{\text{ДОП}}$ должно быть в пределах $\pm 0,1$ мм.

7.4.7.5 Определение абсолютной погрешности измерения толщины при измерении толщины непараллельных образцов производится в следующей последовательности:

а) измерить с помощью штангенциркуля наибольший диаметр корпуса ПЭП;

б) выполнить пп. 7.4.7.4,а) – 7.4.7.4,в);

в) выполнить пп. 7.4.7.1,г)–7.4.7.1,у);

г) вычислить значения показаний по шкале непараллельного образца толщины L , мм, для значений $Y_{\text{И}}$ толщины 3,00; 7,00 и 15,00 мм по формуле:

$$L = 19,107 Y_{\text{И}} - D/2,$$

где $Y_{\text{И}}$ – значение толщины, мм;

D – размер ПЭП, определенный при выполнении п. а), мм.

Значения L следует округлять до первого знака после запятой;

д) установить на непараллельный образец толщины¹⁾ 2 из комплекта ГСО 2219-81 образцов толщины КУСОТ-180 (рисунок 7.9) нониус²⁾ 3 так, чтобы он свободно скользил по образцу;

е) передвинуть нониус 3 по образцу 2 до совмещения центральной риски нониуса с делением шкалы на образце, соответствующим целой части значения L для одного из значений толщины, указанных в п. д). Зафиксировать нониус винтами 5;

ж) установить движок 4 на нониус 3 и совместить деление движка, соответствующее дробной части значения L , с соответствующей рисккой нониуса (аналогично тому, как это делается при установке нониуса штангенциркуля). Зафиксировать движок винтом 6;

и) установить ПЭП 1 (см. рисунок 7.9) на поверхность образца 2 таким образом, чтобы боковая поверхность ПЭП касалась движка 4. Получить серию дон-

¹⁾ Непараллельность рабочих поверхностей образца на базе 100 мм – 5240 мкм; диапазон воспроизводимых толщин 0,2–20 мм

²⁾ Нонинус 3 и движок 4 входят в состав отсчетных механизмов комплекта непараллельных образцов толщины

ных сигналов, отраженных от противоположной поверхности образца;

- к) выполнить пп. 7.4.7.1,х) и 7.4.7.1,ц);
- л) ослабить винты 5 и 6 (см. рисунок 7.9);

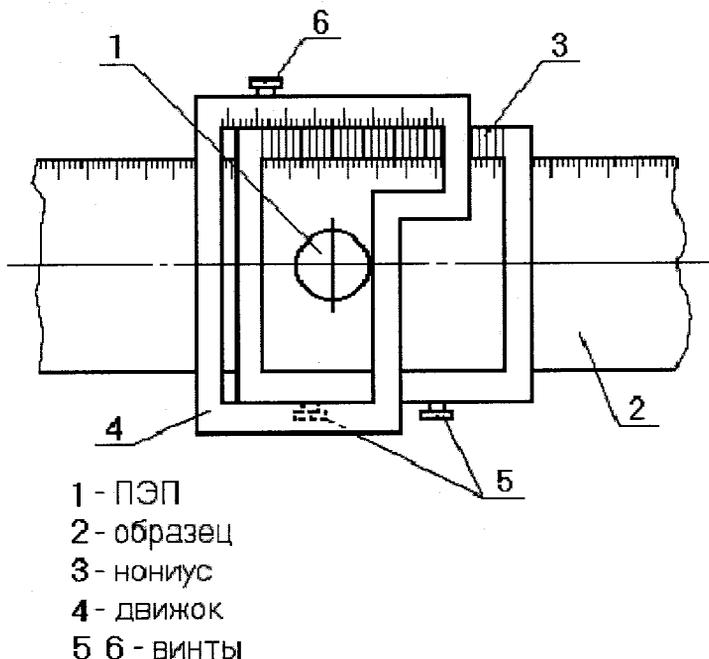


Рисунок 7.9

м) повторить пп. е)–л) еще четыре раза. Определить среднее арифметическое из пяти измерений $Y_{\text{НЕПАР.СР}}$, мм;

н) определить дополнительную погрешность ΔY , мм, для чего вычислить разность между значением толщины, определенным при выполнении п. м), и значением толщины, используемым в п. г):

$$\Delta Y = Y_{\text{НЕПАР.СР}} - Y_{\text{И}}$$

- п) ослабить винты 5 и 6 (см. рисунок 7.9);
- р) выполнить пп. д)–п) для всех значений толщины, указанных в п. г);
- с) удалить контактирующую жидкость с ПЭП и образца;
- т) выключить дефектоскоп.

Рассчитанные в п. н) значения ΔY для каждой из толщин, указанных в п. г), должны быть в пределах $\pm 0,3$ мм.

7.4.8 Проверка диапазона зоны контроля по глубине залегания, условной чувствительности и запаса чувствительности¹⁾

7.4.8.1 Проверка диапазона зоны контроля по глубине залегания, условной чувствительности, запаса чувствительности для ПЭП с номинальным значением угла ввода ниже 90° производится в следующей последовательности:

- а) включить дефектоскоп;

¹⁾ Для ПЭП с номинальным значением угла ввода 90° , а также для ПЭП на частоту ниже 1 МГц диапазон зоны контроля по глубине залегания и запас чувствительности не определяются

б) подключить ПЭП к разъему $\leftarrow \rightleftarrows$ (для совмещенных ПЭП) или к разъемам \rightarrow и $\leftarrow \rightleftarrows$ (для РС-ПЭП) на коммутационной панели БЭ;

в) вызвать настройку с номером, указанным в таблице 7.4 для используемого ПЭП; убедиться в индикации меню "НАСТРОЙКА";

г) установить ПЭП на поверхность образца с отражателем на глубине Y_{MAX} , выбранного в соответствии с таблицей 7.4. Перемещая ПЭП в небольших пределах по поверхности образца (притирая ПЭП), добиться максимальной амплитуды эхо-сигнала от требуемого отражателя (см. рисунки 7.8 и 7.10). Запомнить положение отраженного сигнала по длине развертки экрана дефектоскопа.

Примечание – Следует учитывать, что в ряде случаев при использовании образцов типа МД4-0-Х эхо-сигнал от цилиндрического отражателя расположен непосредственно за зондирующим или перед донным сигналом;

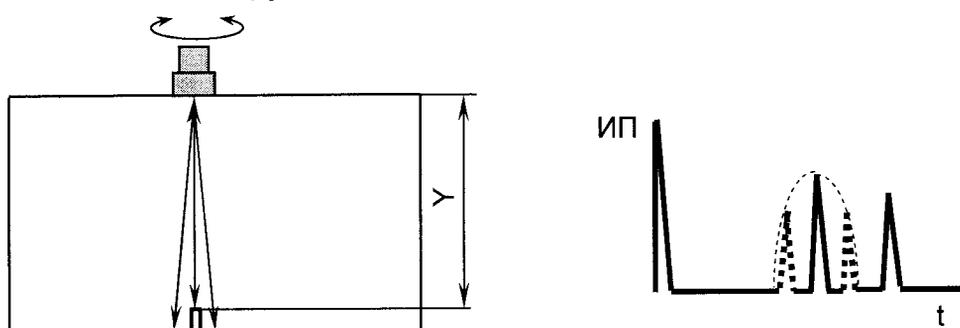


Рисунок 7.10

д) кнопками $\leftarrow \text{6}$ и $\rightarrow \text{7}$ выставить амплитуду эхо-сигнала, равную половине высоты А-развертки;

е) зафиксировать значение $M_{РАБ}$, дБ, рабочей условной чувствительности, равное значению усиления "▷", индицируемому в измерительной строке;

ж) сместить ПЭП на бездефектный участок. Кнопками $\leftarrow \text{6}$ и $\rightarrow \text{7}$ установить максимально возможное усиление так, чтобы уровень помех в месте расположения эхо-сигнала по длине развертки (п. д)) составлял две клетки по высоте А-развертки. Зафиксировать значение $M_{РЕАЛ}$, дБ, реальной чувствительности, равное значению усиления "▷", индицируемому в измерительной строке;

и) снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП;

к) рассчитать значение запаса чувствительности ΔM , дБ:

$$\Delta M = M_{РЕАЛ} - M_{РАБ};$$

л) установить кнопками $\leftarrow \text{6}$ и $\rightarrow \text{7}$ значение $M_{РАБ}$, дБ, рабочей условной чувствительности;

м) войти в меню "ВЫРАВНИВ. ЧУВСТ-СТИ";

н) войти в пункт "режим" и с помощью кнопок \leftarrow и \rightarrow установить в нем положение "ручное";

п) войти в подменю "ПАРАМЕТРЫ ВРЧ", для чего выделить соответствующий пункт и нажать кнопку **ВВОД**;

р) выделить пункт меню "Амплитуда";

с) установить ПЭП на поверхность образца с отражателем на глубине Y_{MIN} , выбранного в соответствии с таблицей 7.4. Перемещая ПЭП в небольших пределах по поверхности образца, добиться максимальной амплитуды эхо-сигнала от требуемого отражателя (см. рисунки 7.8 и 7.10). Используя кнопки **←** и **→**, выставить амплитуду сигнала наиболее близкую к половине высоты А-развертки;

т) выполнить пп. д)–к) для эхо-сигнала от отражателя, расположенного на глубине Y_{MIN} ;

у) повторить пп. б)–т) для всех предоставленных на поверку ПЭП;

ф) выключить дефектоскоп.

Измеренные в п. е) значения $M_{РАБ}$ рабочей условной чувствительности для Y_{MAX} должны отличаться от указанных в таблице 7.4 номинальных значений усиления не более, чем на ± 10 дБ для ПЭП типа П121-2,5-40 А-001 и П111-2,5-К12 А-001 и на ± 16 дБ для других типов ПЭП.

Рассчитанные в п. к) значения ΔM запаса чувствительности должны быть не менее 10 дБ (для наклонных ПЭП) и 6 дБ (для прямых ПЭП).

7.4.8.2 Определение условной чувствительности для ПЭП с номинальным значением угла ввода 90° производится в следующей последовательности:

а) выполнить пп. 7.4.8.1, а)–7.4.8.1, в);

б) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны шкалы " α° " так, чтобы задняя грань ПЭП располагалась у правой боковой поверхности образца (рисунок 7.11). При этом на поверхности образца в пределах расстояния Y контактирующая жидкость должна отсутствовать;

в) выполнить пп. 7.4.8.1, д) и 7.4.8.1, е);

г) повторить пп. 7.4.8.1, б), 7.4.8.1, в), 7.4.8.2, б), 7.4.8.1, д) и 7.4.8.1, е) для всех предоставленных на поверку ПЭП;

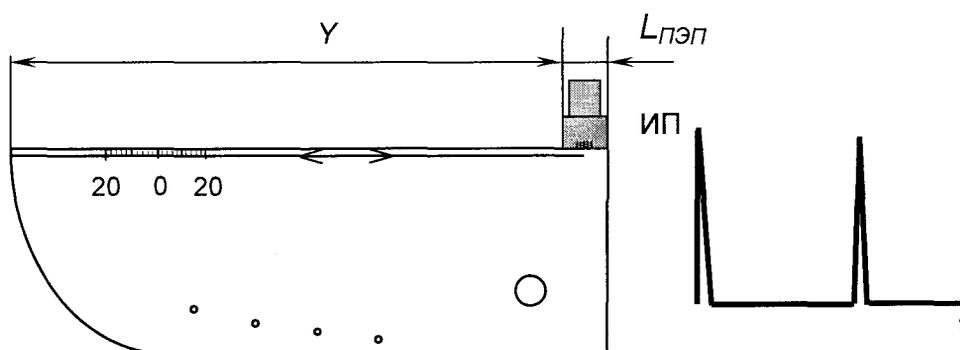


Рисунок 7.11

д) выключить дефектоскоп.

Измеренные значения $M_{РАБ}$ рабочей условной чувствительности должны отличаться от указанных в таблице 7.4 номинальных значений усиления не более, чем на ± 16 дБ.

7.4.9 Определение основной абсолютной погрешности измерения эквивалентной площади отражателя

7.4.9.1 Определение основной абсолютной погрешности измерения эквивалентной площади отражателя для прямых совмещенных ПЭП производится в следующей последовательности:

- а) включить дефектоскоп;
- б) подключить один из предоставленных на поверку и указанных в таблице 7.9 ПЭП к разъему "←" на коммутационной панели БЭ;
- в) вызвать настройку в соответствии с таблицей 7.9;

Таблица 7.9

| Условное обозначение ПЭП | Номер настройки |
|--------------------------|-----------------|
| П111-5-К6 | 179 |
| П111-2,5-К12 | 145 |

г) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны шкалы "α" в зоне отсутствия внутренних отражателей (см. рисунок 7.7). Получить первый донный сигнал и установить его высоту по экрану в пределах от 5 до 7 клеток;

д) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ", для чего нажать кнопку **ОГИБ.** ←. При тира ПЭП, уточнить максимум первого донного сигнала;

е) вызвать подменю "ПЭП";

ж) не сдвигая ПЭП, выделить пункт меню "Истинная дальность"; если после значения, индицируемого в этом пункте, выведена буква "R" или "T", то нажать кнопку **YRT** ← один или два раза, пока не будет выведена буква "Y" (глубина залегания в миллиметрах);

и) нажать кнопку **ВВОД** и далее с помощью цифровых кнопок установить в нем значение 59 мм. По окончании ввода вновь нажать кнопку **ВВОД**.

Примечание – В результате выполнения операций пп. г)–и) установится необходимое значение параметра "Время ПЭП";

к) нажать кнопку **МЕНЮ** ⊙, после чего произойдет выход из меню "ПЭП";

л) вызвать меню "ЧУВСТ-СТЬ";

м) установить ПЭП на поверхность образца в соответствии с таблицей 7.10 и рисунком 7.12. Получить донный сигнал и установить его высоту по экрану в пределах от 5 до 7 клеток;

Таблица 7.10

| Условное обозначение образца | Толщина образца, мм | Параметры плоскодонного отверстия в образце | | | Допустимая погрешность измерений ΔS , мм ² |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | Глубина залегания, мм | Диаметр, мм | Площадь торца S , мм ² | |
| МД4-0-Х-17 | 195 | 180 | 2,0 | 3,1 | $\pm 2,0$ |
| МД4-0-Х-19 | 195 | 180 | 3,2 | 8,0 | $\pm 2,7$ |
| МД4-0-Х-25 | 105 | 90 | 3,2 | 8,0 | $\pm 2,7$ |

Примечание – Значение $\Delta S = \pm(1,5 + 0,15S)$

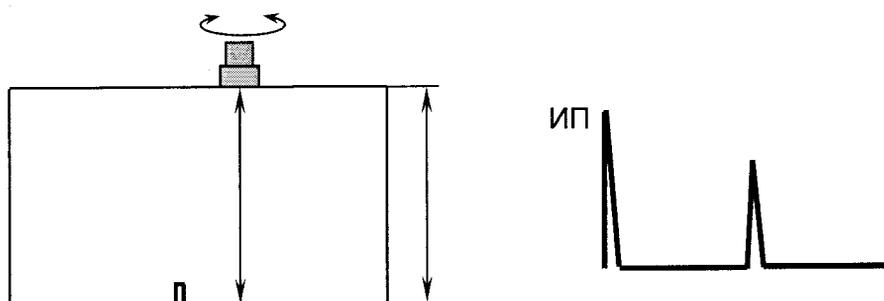


Рисунок 7.12

н) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ", для чего нажать кнопку **ОГИБ.** При-тирая ПЭП, уточнить максимум первого донного сигнала;

п) нажать функциональную кнопку "Настроить";

р) установить ПЭП на поверхность образца; получить эхо-сигнал от плоскодонного отверстия (см. рисунок 7.10) и установить высоту эхо-сигнала по экрану в пределах от 5 до 7 клеток;

с) нажать функциональную кнопку "Измер.", после чего на экране появится дополнительное окно;

т) с помощью функциональных кнопок "Метка ←" и "Метка →" передвинуть ручную метку таким образом, чтобы эхо-сигнал от отверстия оказался в стробе ручной метки;

у) притирая ПЭП, найти положение, при котором значение "Sэкв", индицируемое в дополнительном окне (значение эквивалентной площади, мм², определяемое с использованием ручной метки), будет наибольшим;

ф) рассчитать значение абсолютной погрешности ΔS , мм², определения эквивалентной площади по формуле:

$$\Delta S = S - S_{\text{ЭКВ}},$$

где S – значение площади торца плоскодонного отверстия, указанное в таблице 7.9, мм²,

$S_{\text{ЭКВ}}$ – значение, определенное в п. т), мм²;

- х) удалить контактирующую жидкость с образца;
- ц) выполнить операции пп. л)–ф) для каждого из образцов, указанных в таблице 7.10;
- ч) выполнить операции пп. б)–ц) для других ПЭП (из указанных в таблице 7.10), предоставленных на поверку;
- ш) выключить дефектоскоп.

Рассчитанные в п. ф) значения (для обоих типов ПЭП, указанных в таблице 7.9, и для всех образцов, указанных в таблице 7.10) не должны превышать значений ΔS из таблицы 7.10.

7.4.9.2 Определение основной абсолютной погрешности измерения эквивалентной площади отражателя для наклонных совмещенных ПЭП производится в следующей последовательности:

- а) включить дефектоскоп;
- б) подключить ПЭП П121-2,5-50 к разъему "↔" на коммутационной панели БЭ;
- в) вызвать настройку 146;
- г) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) (см. рисунок 7.3) со стороны шкалы "20-0-20" ("α°") так, чтобы точка выхода луча ПЭП соответствовала отметке "0" по шкале "20-0-20". Получить эхо-сигнал от цилиндрической фокусирующей поверхности и установить его высоту по экрану в пределах от 5 до 7 клеток;
- д) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ", для чего нажать кнопку **ОГИБ.** . Перемещая ПЭП по поверхности образца, уточнить максимум эхо-сигнала;
- е) уточнить положение точки выхода луча ПЭП; она должна соответствовать отметке "0" по шкале "20-0-20". Если местоположение точки выхода отличается от отмеченного на боковой поверхности ПЭП на 1 мм или более, отметить на боковой поверхности ПЭП истинное местоположение точки выхода; снять ПЭП с образца;
- ж) вызвать подменю "ПЭП";
- и) выделить пункт "Истинная дальность"; если после значения, индицируемого в этом пункте, выведена буква "Y" или "T", то нажать кнопку **YRT**  один или два раза, пока не будет выведена буква "R" (расстояние по лучу в миллиметрах);
- к) нажать кнопку  и далее с помощью цифровых кнопок установить в нем значение, равное радиусу цилиндрической фокусирующей поверхности в миллиметрах (для СО-3Р: "59"; для СО-3: "55"). По окончании ввода вновь нажать кнопку .

Примечание – В результате выполнения операций пп. д), ж) – к) установится необходимое значение параметра "Время ПЭП";

л) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) (см. рисунок 7.4) со стороны шкалы " α " так, чтобы точка выхода луча ПЭП соответствовала отметке "50";

м) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ", для чего нажать кнопку . Перемещая ПЭП поперек продольной оси образца, уточнить максимум эхо-сигнала;

н) установить ПЭП в положение, при котором текущий сигнал расположен в том же месте развертки экрана, что и максимум огибающей, и определить угол ввода по шкале " α " (с учетом фактического местоположения точки выхода луча ПЭП);

п) если угол ввода отличается от 50° в пределах $\pm 1,5^\circ$, необходимо откорректировать значение угла ввода. Для этого выделить пункт меню "УГОЛ ВВОДА" и, используя кнопки  и , установить фактическое значение угла ввода.

Примечание – Если угол ввода отличается от 50° более, чем на $\pm 1,5^\circ$, то ПЭП должен быть заменен другим ПЭП того же типа, после чего следует вновь выполнить операции пп. б)–п);

р) нажать кнопку , после чего произойдет выход из меню "ПЭП";

с) войти в меню "ЧУВСТ-ТЬ".

Примечание – При выполнении операций пп. н) – с) должен быть включен режим "ОГИБАЮЩАЯ";

т) нажать функциональную кнопку "Настроить";

у) установить ПЭП на поверхность образца МД2-0-Х-1 (см. рисунок 7.8). Получить эхо-сигнал от бокового отверстия диаметром 1,6 мм на глубине 45 мм и установить его высоту по экрану дефектоскопа в пределах от 5 до 7 клеток;

ф) нажать функциональную кнопку "Измер.", после чего на экране появится дополнительное окно;

х) функциональными кнопками "Метка ←" и "Метка →" передвинуть ручную метку таким образом, чтобы эхо-сигнал от отверстия оказался в стробе ручной метки;

ц) перемещая ПЭП в небольших пределах по поверхности образца, найти положение, при котором значение "Sэkv", индицируемое в дополнительном окне (значение эквивалентной площади, мм², в последней строке меню, определяемое с использованием ручной метки), будет наибольшим;

ч) рассчитать значение абсолютной погрешности ΔS , мм², измерения эквивалентной площади по формуле:

$$\Delta S = S - S_{\text{ЭКВ}},$$

где $S_{\text{ЭКВ}}$ – значение, определенное в п. ц), мм²,

S – расчетное значение эквивалентной площади отверстия, указанное в таблице 7.11, мм²;

ш) войти в меню "ПАРАМЕТРЫ АРД", после чего войти в подменю "ОПОРНЫЙ СИГНАЛ ОБОБЩ. АРД", для чего выделить одноименный пункт и нажать кнопку ;

щ) выделить пункт "Отраж-ль" и с помощью кнопок  и  установить в нем значение "фокусир.";

ъ) войти в меню "ЧУВСТ-ТЬ";

ы) произвести настройку чувствительности по цилиндрической поверхности образца СО-ЗР (СО-3), для чего выполнить операции пп. г), д) и т);

Таблица 7.11

| Операция (№ пункта) | Отражатель, используемый для получения опорного сигнала | Условное обозначение образца с боковым отверстием | Параметры бокового отверстия | | Расчетное значение эквивалентной площади S , мм ² , для угла ввода | | | | | Допустимая погрешность |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| | | | Глубина, мм | Диаметр, мм | 48,5° | 49,0° | 50,0° | 51,0° | 51,5° | |
| ф) | Боковое отверстие Ø6 мм в СО-ЗР (СО-2) | МД2-0-Х-1 | 45 | 1,6 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | ±1,8 |
| э) | Полукруг в СО-ЗР (СО-3) | СО-ЗР (СО-3) | 44 | 6 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | ±3,7 |
| Примечание – Значение $\Delta S = \pm(0,4S - 0,3)$ | | | | | | | | | | |

ь) измерить эквивалентную площадь " $S_{ЭКВ}$ " бокового отверстия в образце СО-ЗР (СО-2), для чего выполнить операции пп. л), м), ф), х) и ц);

э) рассчитать значение абсолютной погрешности ΔS , мм², определения эквивалентной площади по формуле:

$$\Delta S = S - S_{ЭКВ},$$

где $S_{ЭКВ}$ – значение эквивалентной площади, определенное в п. ь), мм²,

S – расчетное значение эквивалентной площади отверстия, указанное в таблице 7.11, мм²;


ю) удалить контактирующую жидкость с образцов;

я) выключить дефектоскоп.

Значения ΔS , рассчитанные в пп. ч) и э), не должны превышать по абсолютной величине значения ΔS из таблицы 7.11.

7.5 Опробование вихретокового канала

7.5.1 Опробование вихретокового канала дефектоскопа проводится в следующей последовательности:

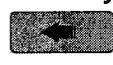- а) включить дефектоскоп;
- б) вызвать меню "ИНДИКАТОРЫ". Убедиться, что в пункте меню "Звук" установлен символ . При необходимости кнопками  или  установить символ ;
- в) вызвать настройку с номером 300;
- г) подключить ВТП ПН-7,5-АК-003 к разъему "ВТП";
- д) удерживая ВТП в воздухе на расстоянии не менее 15 см от поверхности образца, задать условие остановки развертки, для чего нажать кнопку ;
- е) несколько раз провести ВТП по поверхности образца СОП-В1 (ВСО-1) перпендикулярно искусственному дефекту глубиной 2 мм (шероховатость поверхности образца R_a 1,25). Убедиться, что при прохождении ВТП над искусственным дефектом на экране появляется сигнал. Снять ВТП с поверхности образца.

Примечание – При отрыве ВТП от образца возникающий у правого края экрана сигнал является помехой (из-за мгновенного изменения магнитной и электрической проницаемости) и не должен рассматриваться как сигнал от искусственного дефекта;

- ж) изменяя усиление кнопками  и , добиться положения вершины максимального сигнала от искусственного дефекта на пороге срабатывания АСД;
- и) увеличить усиление кнопкой  на 5 единиц;
- к) несколько раз провести ВТП по поверхности образца СОП-В1 (ВСО-1) перпендикулярно искусственному дефекту глубиной 2 мм. Убедиться, что срабатывает звуковая сигнализация;
- л) выключить дефектоскоп.

7.6 Определение метрологических характеристик вихретокового канала

7.6.1 Определение амплитуды и частоты сигнала задающего генератора вихретокового канала

7.6.1.1 Определение амплитуды и частоты сигнала задающего генератора вихретокового канала проводится в следующей последовательности:

- а) собрать схему согласно приложению Л;

б) установить на осциллографе С1-64: синхронизация – внутренняя; развертка – ждущая; усиление – 2 В/дел.; переключатель "режим работы каналов" – "I±II"; переключатель "канал II" – "–"; длительность развертки 10 мкс;

в) включить дефектоскоп;

г) вызвать настройку с номером 301 (частота сигнала задающего генератора 10 кГц);

д) измерить по осциллографу амплитуду U_{MAX} , В сигнала задающего генератора вихретокового канала;

е) измерить по осциллографу временной интервал τ , мкс, между первым и вторым максимумами сигнала задающего генератора вихретокового канала;

ж) вычислить частоту f_{ϕ} , кГц, заполнения сигнала задающего генератора вихретокового канала:

$$f_{\phi} = 1/\tau;$$

и) вычислить отклонение Δf , кГц, фактического значения частоты f_{ϕ} от номинального значения f_H :

$$\Delta f = f_{\phi} - f_H;$$

к) повторить пп. д)–и) для настройки с номером 302 (частота сигнала задающего генератора 100 кГц);

л) выключить дефектоскоп.

Измеренные в п. д) значения амплитуды U_{MAX} сигнала задающего генератора должны быть не менее 7,5 В.

Рассчитанные в п. и) значения отклонения Δf частоты сигнала задающего генератора вихретокового канала должны быть не более $\pm 1,0$ и ± 10 кГц соответственно для номинальных значений частоты 10 и 100 кГц.

7.6.2 Проверка чувствительности вихретокового канала

(минимальной глубины выявляемых поверхностных искусственных дефектов в СОП-В1 (ВСО-1))

7.6.2.1 Проверка чувствительности вихретокового канала проводится в следующей последовательности:

а) включить дефектоскоп;

б) вызвать настройку с номером 300;

в) меню "ОБЩЕЕ" и убедиться, что в пункте "Вид ВТП" индицируется требуемое значение в соответствии с таблицей 7.12; если это не так, то с помощью кнопок  и  выделить пункт "Вид ВТП" и кнопкой  или  установить в этом пункте необходимое значение;

Таблица 7.12

| Тип ВТП | Вид ВТП | Образец |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ПН-7,5-АК-003 | пассивный | СОП-В1 (ВСО-1) |
| ПН-15-АК-004 | пассивный | СОП-В1 (ВСО-1) |
| ПФ-ОН-4-Fe | активный | СОП-210.01 из комплекта мер моделей дефектов для вихретокового дефектоскопа |
| ПФ-ОН-4-Al | активный | СОП-210.02 из комплекта мер моделей дефектов для вихретокового дефектоскопа |
| ПФ-ОН-4-Ti | активный | СОП-210.03 из комплекта мер моделей дефектов для вихретокового дефектоскопа |
| ПФ-Г1-4-Fe | активный | СОП-210.01 из комплекта мер моделей дефектов для вихретокового дефектоскопа |
| ПФ-Г1-4-Al | активный | СОП-210.02 из комплекта мер моделей дефектов для вихретокового дефектоскопа |
| ПФ-Г1-4-Ti | активный | СОП-210.03 из комплекта мер моделей дефектов для вихретокового дефектоскопа |
| ПФ-Г2-4-Fe | активный | СОП-210.01 из комплекта мер моделей дефектов для вихретокового дефектоскопа |
| ПФ-Г2-4-Al | активный | СОП-210.02 из комплекта мер моделей дефектов для вихретокового дефектоскопа |
| ПФ-Г2-4-Ti | активный | СОП-210.03 из комплекта мер моделей дефектов для вихретокового дефектоскопа |
| ПФ-ОН-14-Fe | активный | СОП-211 из комплекта мер моделей дефектов для вихретокового дефектоскопа |
| ПФ-ОН-38-Fe | активный | СОП-212 из комплекта мер моделей дефектов для вихретокового дефектоскопа |

г) подключить ВТП к разъему "ВТП" на передней панели БЭ;

д) удерживая ВТП в воздухе на расстоянии не менее 15 см от поверхности образца, задать условие остановки развертки, для чего нажать кнопку ;

е) несколько раз провести ВТП по поверхности образца, указанного в таблице 7.12, перпендикулярно искусственному дефекту глубиной 0,5 мм. Убедиться, что при прохождении ВТП над искусственным дефектом на экране появляется сигнал. Снять ВТП с поверхности образца.

Примечание – При отрыве ВТП от образца возникающий у правого края экрана сигнал является помехой (из-за мгновенного изменения магнитной и электрической проницаемости) и не должен рассматриваться как сигнал от искусственного дефекта;

ж) изменяя усиление кнопками  и , добиться положения вершины максимального сигнала от искусственного дефекта на пороге срабатывания АСД;

- и) считать значение усиления \triangleright в измерительной строке;
- к) повторить пп. в) – и) для каждого из ВТП, представленных на поверку, Измеренное в п. и) значение усиления \triangleright должно быть не более 70 дБ.

7.6.3 Определение основной абсолютной погрешности измерения глубины дефекта

7.6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности измерения глубины дефекта с помощью вихретокового канала проводится в следующей последовательности:

- а) включить дефектоскоп;
- б) вызвать настройку с номером 300;
- в) подключить ВТП ПН-7,5-АК-003 к разъему "ВТП" на передней панели БЭ;
- г) удерживая ВТП в воздухе на расстоянии не менее 15 см от поверхности образца, провести определение условий остановки развертки, для чего нажать кнопку ;
- д) вызвать меню "БЕГУЩАЯ РАЗВЕРТКА";
- е) провести ВТП по поверхности образца СОП-В1 (ВСО-1) перпендикулярно искусственному дефекту глубиной 0,5 мм (шероховатость поверхности образца Ra 1,25), получить сигнал от него. Снять ВТП с поверхности образца. При этом на остановленной развертке сигнал от искусственного дефекта должен быть в пределах экрана (по ширине);
- ж) изменяя усиление кнопками  и , добиться, чтобы положение вершины максимального сигнала было выше порога срабатывания АСД, но не более 7 клеток по высоте экрана;
- и) с помощью кнопок  и  выделить пункт меню "Ист.глубина";
- к) нажать кнопку  и с помощью цифровых кнопок установить в пункте "Ист.глубина" значение 0,5 мм, после чего вновь нажать кнопку ;
- л) убедиться в индикации в верхней измерительной строке значения "Н" (глубина трещины). В противном случае один или два раза нажать кнопку ;
- м) убедиться, что в измерительной строке индицируется значение глубины "Н" (мм), равное значению, установленному в соответствии с п. к). В противном случае повторить пп. е) – к) еще один или два раза до тех пор, пока данное условие не будет выполнено;
- н) провести ВТП по поверхности образца СОП-В1 (ВСО-1) перпендикулярно искусственному дефекту глубиной 0,2 мм (шероховатость поверхности образца Ra 1,25) и получить сигнал от него. Снять ВТП с поверхности образца;
- п) считать в верхней измерительной строке значение "Н" = Н (мм);

р) рассчитать значение абсолютной погрешности измерения глубины ΔH , мм, по формуле:

$$\Delta H = H - H_{и},$$

где H – значение (мм), определенное в п. п);

$H_{и}$ – глубина искусственного дефекта в образце (мм);

Значение ΔH , рассчитанное в п. р), должно быть не более 0,16 мм по абсолютной величине, что соответствует формуле:

$$|\Delta H| \leq (0,1 + 0,3H).$$

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки заносят в протокол, форма которого приведена в приложении А.

8.2 Положительные результаты поверки оформляются в соответствии с ПР 50.2.006-94 путем выдачи Свидетельства о поверке установленного образца или записью результатов поверки в соответствующем разделе Паспорта ДШЕК.412239.003 ПС и (или) нанесением на средство измерения оттиска клейма.

8.3 Отрицательные результаты поверки оформляются путем выдачи извещения о непригодности средства измерения к дальнейшей эксплуатации или записью результатов поверки в разделе 15 Паспорта ДШЕК.412239.003 ПС и (или) гашением ранее нанесенного клейма с указанием параметров, по которым дефектоскоп не прошел поверку.

*Главный метролог
ЗАО "Алтек"*

С.Л.Молотков

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

**ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ
ДЕФЕКТΟΣКОПА «PELENG 307» УДЗ-307ВД**

Протокол № _____

поверки дефектоскопа "PELENG 307" УДЗ-307ВД ДШЕК.412239.003

заводской № _____ версия _____

изготовленного _____

принадлежащего _____

Условия поверки _____

Средства поверки _____

Результаты поверки

| № п/п | Проверяемые функции и поверяемые параметры дефектоскопа | Величина | | Выводы |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| | | требуемая | фактическая | |
| 1 | Внешний осмотр | — | — | |
| Поверка ультразвукового канала | | | | |
| 2 | Опробование | — | — | |
| 3а | Определение амплитуды зондирующих импульсов дефектоскопа, В, не менее: на частоте 0,40 МГц на частоте 0,62 МГц на частоте 1,25 МГц на частоте 1,80 МГц на частоте 2,50 МГц на частоте 5,00 МГц на частоте 10,00 МГц | 120 120 120 120 120 120 120 | | |
| 3б | Определение длительности зондирующих импульсов дефектоскопа, мкс: на частоте 0,40 МГц на частоте 0,62 МГц на частоте 1,25 МГц на частоте 1,80 МГц на частоте 2,50 МГц на частоте 5,00 МГц на частоте 10,00 МГц | не более 5,0 не более 3,3 не более 1,6 не более 1,2 не более 0,8 не более 0,4 не более 0,2 | | |
| 3в | Определение частоты заполнения зондирующих импульсов дефектоскопа, МГц: на частоте 0,40 МГц на частоте 0,62 МГц на частоте 1,25 МГц на частоте 1,80 МГц на частоте 2,50 МГц на частоте 5,00 МГц на частоте 10,00 МГц | 0,40±0,04 0,62±0,06 1,25±0,12 1,80±0,18 2,50±0,25 5,00±0,50 10,00±1,00 | | |

Продолжение таблицы

| № п/п | Проверяемые функции и поверяемые параметры дефектоскопа | Величина | | Выводы |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------|
| | | требуемая | фактическая | |
| 4а | Определение основной абсолютной погрешности измерения отношений, дБ, амплитуд сигналов на входе приемника с использованием регулировки усиления, дБ: | | | |
| | 30 | ± 1 | | |
| | 40 | ± 1 | | |
| | 50 | ± 1 | | |
| | 69 | ± 1 | | |
| | 70 | ± 1 | | |
| 80 | ± 1 | | | |
| 4б | Определение основной абсолютной погрешности измерения отношений, дБ, амплитуд сигналов на входе приемника относительно порога АСД: | | | |
| | 5 | $\pm 0,3$ | | |
| | -10 | $\pm 5,2$ | | |
| 5 | Определение основной абсолютной погрешности измерения временных интервалов, мкс: | | | |
| | 10,0 | $\pm 0,3$ | | |
| | 500,0 | $\pm 5,2$ | | |
| 6 | Определение точки выхода луча наклонных ПЭП и ее отклонения, мм: | | | |
| | П121- | не более ± 1 | | |
| | ... | | | |
| | П121- | не более ± 2 | | |
| ... | | | | |
| 7 | Определение угла ввода наклонных ПЭП и его отклонения, град: | | | |
| | П121- | $\pm 1,5^\circ$ ($\alpha_H < 60^\circ$) | | |
| | ... | | | |
| | П121- | $\pm 2^\circ$ ($\alpha_H \geq 60^\circ$) | | |
| ... | | | | |
| 8а | Определение основной абсолютной погрешности измерения глубины Y отражателя для прямых ПЭП, мм: | | | |
| | по второму донному сигналу | $\pm 1,7$ | | |
| | по третьему донному сигналу | $\pm 2,3$ | | |
| 8б | Определение основной абсолютной погрешности измерения координат отражателя для наклонных ПЭП, мм: | | | |
| | координата X | см. табл. 7.6 | | |
| | координата Y | см. табл. 7.6 | | |

Продолжение таблицы

| № п/п | Проверяемые функции и поверяемые параметры дефектоскопа | Величина | | Выводы |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------|
| | | требуемая | фактическая | |
| 9а | <p>Определение основной абсолютной погрешности измерения толщины, мм, не более, для толщины образцов:</p> <p>3,00 10,00 100,00 300,00</p> | <p>±0,10 ±0,10 ±0,15 ±0,25</p> | | |
| 9б | <p>Определение дополнительной абсолютной погрешности измерения толщины, мм, не более, при установке ПЭП со стороны шероховатой поверхности для толщин шероховатых образцов:</p> <p>3,00 10,00 100,00</p> | <p>±0,2 ±0,2 ±0,2</p> | | |
| 9в | <p>Определение дополнительной абсолютной погрешности измерения толщины, мм, не более, при установке ПЭП со стороны гладкой поверхности для толщин шероховатых образцов:</p> <p>3,00 10,00 100,00</p> | <p>±0,2 ±0,2 ±0,2</p> | | |
| 9г | <p>Определение дополнительной абсолютной погрешности измерения толщины, мм, не более, для цилиндрического образца с радиусом кривизны 10 мм</p> | <p>±0,1</p> | | |
| 9д | <p>Определение дополнительной абсолютной погрешности измерения толщины, мм, не более, для непараллельных образцов с углом 3°</p> | <p>±0,3</p> | | |
| 10а | <p>Проверка диапазона зоны контроля по глубине залегания, мм, для ПЭП:</p> <p>П111- ... П112- ... П121- ...</p> | <p>см.табл. 7.4 см.табл. 7.4 см.табл. 7.4</p> | | |
| 10б | <p>Проверка условной чувствительности, дБ, для ПЭП:</p> <p>П111- ... П112- ... П121- ...</p> | <p>см.табл. 7.4 см.табл. 7.4 см.табл. 7.4</p> | | |

Продолжение таблицы

| № п/п | Проверяемые функции и поверяемые параметры дефектоскопа | Величина | | Выводы |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------|
| | | требуемая | фактическая | |
| 10в | Проверка запаса чувствительности, дБ, мм, для ПЭП: П111- ... П112- ... П121- ... | 6 дБ 6 дБ 10 дБ | | |
| 11а | Определение абсолютной погрешности измерения эквивалентной площади 3,1 мм ² , мм ² , не более, для прямых ПЭП: П111-2,5 П111-5 | ±2,0 ±2,0 | | |
| 11б | Определение абсолютной погрешности измерения эквивалентной площади 8 мм ² , мм ² , не более, для прямых ПЭП: П111-2,5 П111-5 | ±2,7 ±2,7 | | |
| 11в | Определение абсолютной погрешности измерения эквивалентной площади, мм ² , не более, для наклонного ПЭП П121-2,5-50 для боковых отверстий: ∅ , 6 мм на глубине 45 мм ∅ мм на глубине 44 мм | ±1,8 ±3,7 | | |
| Поверка вихретокового канала | | | | |
| 12а | Определение амплитуды сигнала задающего генератора, В, не менее | 7,5 | | |
| 12б | Определение частоты сигнала задающего генератора вихретокового канала, кГц 10,0 100,0 | ±1,0 ±10,0 | | |
| 13 | Проверка чувствительности (усиления) вихретокового канала, не более, ед. | 70 | | |
| 14 | Определение основной абсолютной погрешности измерения глубины дефекта, мм | ±0,25 | | |

Заключение по результатам поверки _____


Поверитель _____
подпись И.О.Фамилия

Дата поверки “ _____ ” _____ 200__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ АМПЛИТУДЫ, ДЛИТЕЛЬНОСТИ И ЧАСТОТЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗОНДИРУЮЩИХ ИМПУЛЬСОВ ДЕФЕКТОСКОПА

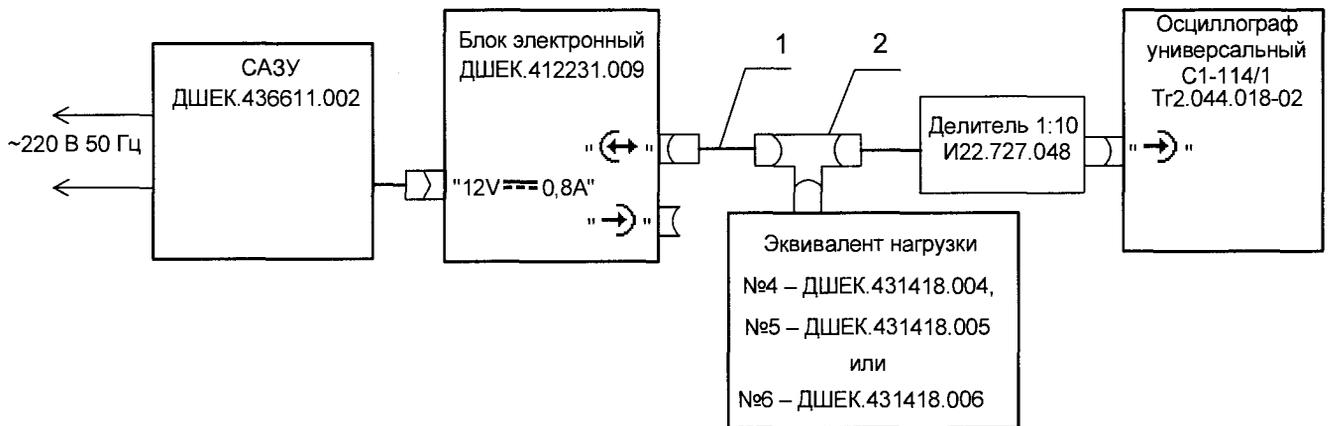


1 – кабель №3 ДШЕК.685611.003

2 – тройник СР50–95 ФВ 0.364.013 ТУ

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСНОВНОЙ АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ АМПЛИТУД СИГНАЛОВ НА ВХОДЕ ПРИЕМНИКА ДЕФЕКТОСКОПА И ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ

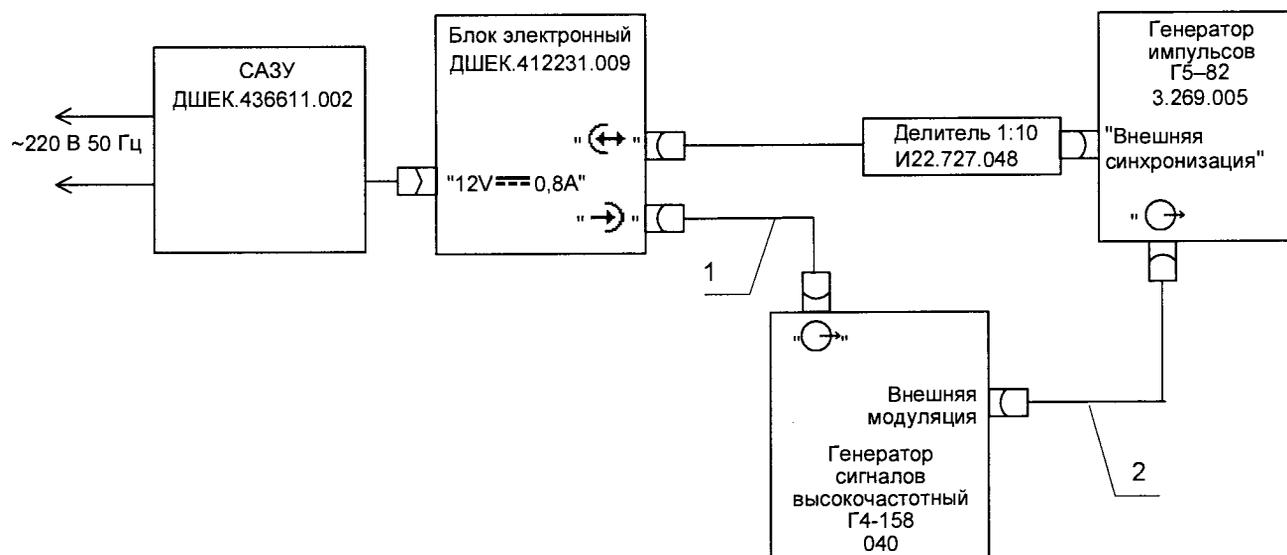

1 – кабель №3 ДШЕК.685611.003

2 – кабель №5 ДШЕК.685611.005

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРОЧНЫХ НАСТРОЕК

Таблица Г.1 – Значения параметров настроек для поверки ультразвукового канала

| Номер настройки | "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ" | "ГЕНЕРАТОР-ПРИЕМНИК" | | | "ПЭП" | | | "ЗОНА ВС1" | | "РАЗ-ВЕРТКА" | | "ПАРАМЕТРЫ АРД" | | | | | "ВЫРАВНИВ. ЧУВСТ-СТИ" | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------|--------------------|------------------|------------|----------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-------------|---------------------------|-------|---------|-------------|------------|-----------------|--|--|
| | | "Частота", МГц | "Схема экв ПЭП" | "Амплитуда" | "Периоды" | "Угол ввода", град | "Время ПЭП", мкс | "Форма" | "2а", мм | "2б", мм | "Начало", γ | "Конец", γ | "Тип развертки" | "Длипеньн.", Т | "Рожим АРД" | "Заке", мм ² | "Максимал. дальность", γ | От-раз-ль | ∅ от-раз-ль | ОПОРНЫЙ СИГНАЛ ОБОБЩ. АРД | "Тун" | "Рожим" | "Начало", γ | "Конец", γ | "ПАР-МЕТРЫ ВРЧ" | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
| 050 | 5900 | | разд. | | | 0 | 8,00 | | | | 30 | 250 | | | | | | | | | | 80 | 150 | | | | |
| 051 | | | | | | 0 | 8,00 | | | | 30 | 250 | | | | | | | | | | 80 | 150 | | | | |
| 052 | 3260 | 0,4 | совм. | | | 40 | 23,50 | | | | 50 | 120 | | | | | | | | | | 80 | 90 | | | | |
| 054 | | | | | | 50 | 23,50 | | | | 50 | 120 | | | | | | | | | | 80 | 90 | | | | |
| 059 | 2999 | | | выс. | 2 | 90 | 45,00 | * | * | * | 100 | 250 | 100 | * | - | * | * | * | * | | | 150 | 200 | | | | |
| 070 | 5900 | | разд. | | | 0 | 8,00 | | | | 30 | 195 | | | | | | | | | | 80 | 150 | | | | |
| 071 | | | | | | 0 | 8,00 | | | | 30 | 195 | | | | | | | | | | 80 | 150 | | | | |
| 072 | 3260 | 0,62 | совм. | | | 40 | 23,50 | | | | 50 | 120 | | | | | | | | | | 80 | 90 | | | | |
| 074 | | | | | | 50 | 23,50 | | | | 50 | 120 | | | | | | | | | | 80 | 90 | | | | |
| 079 | 2999 | | | | | 90 | 37,50 | | | | 100 | 250 | | | | | | | | | | 150 | 200 | | | | |

56 Продолжение таблицы Г.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-------------|------|--------|----|-------|------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|----|-----|-----|----------|----------|---------|-------|-----|----|----|-------|-------|------|----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-----|---------|---------|-------|-------|----------|----|----|-----|-----|
| 090 | 5900 | 1,25 | разд | выс. 2 | 0 | 8,00 | 3,60 | * | 10 | 40 | 10 | 40 | 100 % | - | * | * | 2,0 | 180 | дон.пов | * | откл. | * | 15 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 091 | 5900 | | разд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 8,00 | 3,60 | 10 | 40 | 100 % | - | * | * | 2,0 | 180 | дон.пов | * | откл. | * | 15 | 20 | | | |
| 092 | 3260 | | совм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 18,00 | 20 | 55 | 20 | 55 | 100 % | 100 | 250 | 100 % | - | * | * | 5,0 | 45 | бок.цил. | 6 | * | 30 | 40 |
| 094 | 3260 | | совм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 15,80 | 20 | 55 | 15 | 50 | 100 % | 100 | 250 | 100 % | - | * | * | 5,0 | 45 | бок.цил. | 6 | * | 30 | 40 |
| 096 | 2999 | | совм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | 12,00 | 15 | 50 | 100 | 250 | 100 % | 100 | 250 | 100 % | - | * | * | 5,0 | 45 | бок.цил. | 6 | * | 30 | 40 |
| 099 | 2999 | | совм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | 30,00 | 20 | 55 | 20 | 55 | 100 % | 100 | 250 | 100 % | - | * | * | 5,0 | 45 | бок.цил. | 6 | * | 150 | 200 |
| 102 | 3260 | РС | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 100 % | - | * | * | 2,0 | 180 | дон.пов | * | 30 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 5900 | 1,8 | разд | выс. 2 | 0 | 8,00 | 3,30 | * | 10 | 40 | 10 | 40 | 100 % | - | * | * | 2,0 | 180 | дон.пов | * | откл. | * | 15 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 5900 | | разд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 8,00 | 3,30 | 10 | 40 | 100 % | - | * | * | 2,0 | 180 | дон.пов | * | откл. | * | 15 | 20 | | | |
| 112 | 3260 | | совм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 11,00 | 20 | 55 | 20 | 55 | 100 % | 100 | 250 | 100 % | - | * | * | 5,0 | 45 | бок.цил. | 6 | * | 80 | 150 |
| 114 | 3260 | | совм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 11,00 | 15 | 50 | 15 | 50 | 100 % | 100 | 250 | 100 % | - | * | * | 5,0 | 45 | бок.цил. | 6 | * | 30 | 40 |
| 116 | 2999 | | совм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | 11,00 | 15 | 50 | 100 | 250 | 100 % | 100 | 250 | 100 % | - | * | * | 5,0 | 45 | бок.цил. | 6 | * | 25 | 40 |
| 119 | 2999 | | совм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | 30,00 | 20 | 55 | 20 | 55 | 100 % | 100 | 250 | 100 % | - | * | * | 5,0 | 45 | бок.цил. | 6 | * | 25 | 40 |
| 122 | 3260 | РС | 40 | 11,00 | 40 | 11,00 | 40 | 11,00 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 100 % | - | * | * | 2,0 | 180 | дон.пов | * | 30 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 5900 | 2,5 | разд | выс. 2 | 0 | 6,90 | 3,30 | * | 10 | 40 | 30 | 195 | 100 % | - | * | * | 2,0 | 180 | дон.пов | * | откл. | * | 15 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 5900 | | разд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 6,90 | 3,30 | 10 | 40 | 100 % | - | * | * | 2,0 | 180 | дон.пов | * | откл. | * | 15 | 20 | | | |
| 132 | 3260 | | совм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 10,00 | 30 | 55 | 30 | 55 | 100 % | 100 | 250 | 100 % | - | * | * | 5,0 | 45 | бок.цил. | 6 | * | 80 | 150 |
| 133 | 3260 | | совм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 10,00 | 15 | 55 | 15 | 55 | 100 % | 100 | 250 | 100 % | - | * | * | 5,0 | 45 | бок.цил. | 6 | * | 30 | 40 |
| 134 | 3260 | | совм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 10,00 | 15 | 50 | 15 | 50 | 100 % | 100 | 250 | 100 % | - | * | * | 5,0 | 45 | бок.цил. | 6 | * | 25 | 40 |
| 135 | 3260 | | совм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58/60 | 10,00 | 15 | 50 | 15 | 50 | 100 % | 100 | 250 | 100 % | - | * | * | 5,0 | 45 | бок.цил. | 6 | * | 150 | 200 |
| 136 | 2999 | совм | 65 | 10,00 | 10 | 50 | 10 | 50 | 100 % | 100 | 250 | 100 % | - | * | * | 5,0 | 45 | бок.цил. | 6 | * | 30 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | 2999 | совм | 70 | 10,00 | 10 | 50 | 100 | 250 | 100 % | 100 | 250 | 100 % | - | * | * | 5,0 | 45 | бок.цил. | 6 | * | 150 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | 2999 | совм | 90 | 30,00 | 30 | 60 | 30 | 60 | 100 % | 100 | 250 | 100 % | - | * | * | 5,0 | 45 | бок.цил. | 6 | * | 30 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 5900 | 2,5 | совм | выс. 2 | 0 | 0,00 | 3,10 | круг | 12 | 50 | 210 | 50 | 210 | 100 % | - | * | 2,0 | 180 | дон.пов | * | откл. | * | 15 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | 5900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 3,10 | круг | 12 | 50 | 210 | 100 % | - | * | * | 2,0 | 180 | дон.пов | * | откл. | * | 15 | 20 | | |
| 145 | 5900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 3,10 | круг | 12 | 50 | 210 | 100 % | - | * | * | 2,0 | 180 | дон.пов | * | откл. | * | 15 | 20 | | |
| 146 | 3260 | совм | 50 | 12,70 | 50 | 12,70 | 50 | 12,70 | 50 | 10 | 8 | 35 | 70 | 100 % | - | * | 5,0 | 45 | бок.цил. | 6 | * | 30 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы Г.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|-----|------|------|------|---------|---|----|-------|------|----|----|-----|-----|---------|-----|----|-----|-----|-----------|----|----|-----|-----|----|
| 160 | 5900 | | разд | | | 0 | 6,40 | | | | 10 | 40 | | | | | | | | | | 15 | 20 |
| 161 | | | | | | | 1,80 | | | | 30 | 195 | | | | | | | | | | 30 | 50 |
| 162 | | | | | | 40 | 7,60 | | | | 15 | 55 | | | | | | | | | | 25 | 40 |
| 164 | | | | | | 50 | 6,40 | | | | 10 | 50 | | | | | | | | | | 20 | 40 |
| 166 | 3260 | | совм | выс. 2 | | 65 | 5,10 | | | | 10 | 50 | 100% | * | | | | | | | 20 | 30 | |
| 167 | | | | | | 70 | 10,00 | * | | | 10 | 50 | | | | | * | | | | 15 | 25 | |
| 168 | | 5,0 | | | | 75 | 10,00 | | | | 10 | 50 | | | | | | | | | 10 | 15 | |
| 169 | 2999 | | | | | 90 | 20,00 | | | | 100 | 250 | | | | | | | | | 150 | 200 | |
| 172 | 3260 | | | | | 70 | 9,00 | | | | 10 | 50 | | | | | | | | | 15 | 25 | |
| 175 | | | | | | | 4,60 | | | | 250 | 300 | | | | | | | | | | | |
| 176 | | | РС | низк. 1 | | | 4,60 | | | | 250 | 300 | | 84 | | | | | | | | | |
| 177 | | | | | | | 4,60 | | | | 250 | 300 | | 228 | | | | | | | | | |
| 179 | 5900 | | совм | | | 0 | 2,10 | круг | 6 | | 50 | 210 | | | + | 2,0 | 180 | дон. пов. | | | | | |
| 190 | | | | | | | 6,00 | | | | 5 | 25 | | | | | | | | | | 7 | 10 |
| 191 | | | разд | выс. 2 | | | 1,50 | | | | 30 | 100 | | | | | | | | | | 15 | 20 |
| 196 | | | | | | 65 | 4,80 | | | | 10 | 45 | 100% | * | | | | | | | | 15 | 25 |
| 197 | 3260 | 10,0 | совм | | | 70 | 4,80 | * | * | | 10 | 40 | | | | | * | | | | | 12 | 20 |
| 198 | | | | | | 75 | 4,80 | | | | 10 | 30 | | | | | | | | | | 10 | 15 |
| 205 | 5900 | | | низк. 1 | | 0 | 1,50 | | | | 250 | 300 | руч-ная | 12 | | | | | | | | * | * |

Обозначения и примечания

* – значение параметра вводить не требуется, так как оно может быть любым (из-за того, что в данном режиме работы дефектоскопа не используется). Применяется установленное по умолчанию значение параметра;

** – значение параметра вводить не требуется, так как оно устанавливается автоматически и в таблице приведено для справки.

ЗНАЧЕНИЯ ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ВСЕХ ПОВЕРОЧНЫХ НАСТРОЕК

Меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ"

"Материал" – углер. ст

"Затухание" – 1,00 Нп/м

Меню "ГЕНЕРАТОР-ПРИЕМНИК"

"Частота синхронизации" – 1000 Гц

"Толщина" – 0 мм

Меню "ПЭП"

"Стрела" – 0 мм

Меню "ЗОНА ВС1"

"Метод" – эхо

"Порог 1" – 50 %

"Порог 2" – – (откл.)

"Порог 3" – – (откл.)

Меню "ЗОНА ВС2"

"Метод" – нет

Меню "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ"

"Индикация ВРЧ" – – (откл.)

Меню "ПОИСК"/"ЗАП. ОТЧЕТА ...ИЗМЕР."

ТОЛЩ."/ "РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЙ"

"У измер" – средн

"Режим" – 1 и 2

"Измерение" – по пику

"Радиосигнал" – – (откл.)

"Способ" – абсолют.

Меню "ПОИСК"/"СЕРВИС"

"Отсечка" – 0 %


Таблица Г.2 – Значения параметров настроек для поверки вихретокового канала

| Номер настройки | Меню "ВИХРЕТОК" | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|------------|----------|---------|------------|
| | "ЧАСТОТА", кГц | "ГЕНЕРАТОР", В | "Порог", % | "РЕЖИМ" | "МЕТОД" | "ИНВЕРСИЯ" |
| 300 | 70 | 8,3 | 50 | динамика | фазовый | + |
| 301 | 10 | | | | | |
| 302 | 100 | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТА НАГРУЗКИ №4 ДШЕК.431418.004

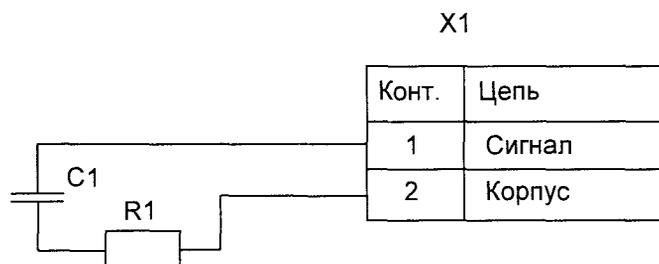


| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|------------------|------------------------------------|------|------------|
| C1 | Конденсатор К73-39-250В-3300пФ±10% | | |
| | РАЯЦ.673633.00 ТУ | 1 | |
| R1 | Резистор С2-33Н-0,25-100 Ом±10% | | |
| | ОЖО.467.093 ТУ | 1 | |
| X1 | Розетка СР-50-73ФВ ВРО.364.008 ТУ | 1 | |

ПРИЛОЖЕНИЕ E

(справочное)

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТА НАГРУЗКИ №5 ДШЕК.431418.005

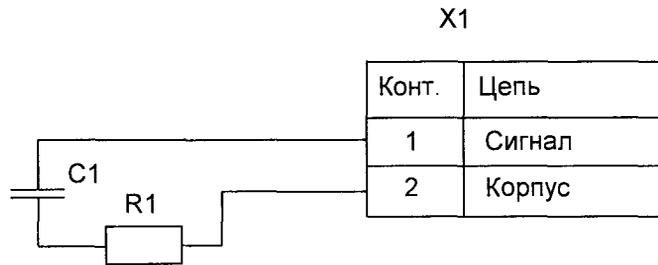


| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|------------------|------------------------------------|------|------------|
| C1 | Конденсатор К73-39-250В-1800пФ±10% | | |
| | РАЯЦ.673633.00 ТУ | 1 | |
| R1 | Резистор С2-33Н-0,25-100 Ом±10% | | |
| | ОЖО.467.093 ТУ | 1 | |
| X1 | Розетка СР-50-73ФВ ВРО.364.008 ТУ | 1 | |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(справочное)

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТА НАГРУЗКИ №6 ДШЕК.431418.006

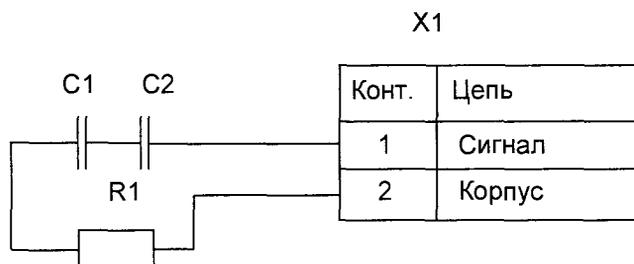


| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|------------------|-----------------------------------|------|------------|
| C1, C2 | Конденсатор К73-39-250В-470пФ±10% | | |
| | РАЯЦ.673633.00 ТУ | 2 | |
| R1 | Резистор С2-33Н-0,25-20 Ом±10% | | |
| | ОЖО.467.093 ТУ | 1 | |
| X1 | Розетка СР-50-73ФВ ВРО.364.008 ТУ | 1 | |

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(справочное)

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКИ №3 ДШЕК.431418.003

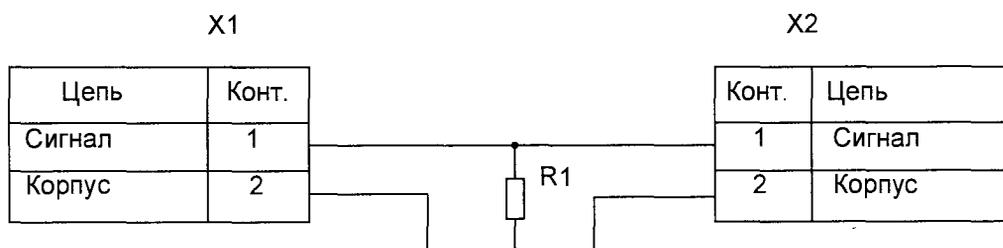


| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|------------------|---------------------------------------|------|------------|
| R1 | Резистор С2-33Н-0,125-50 Ом±10%-А-Д-В | | |
| | ОЖО.467.093 ТУ | 1 | |
| X1, X2 | Розетка СР-50-73ФВ ВРО.364.008 ТУ | 2 | |

ПРИЛОЖЕНИЕ К

(обязательное)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ АМПЛИТУДЫ И ЧАСТОТЫ ВИХРЕТОКОВОГО КАНАЛА ДЕФЕКТОСКОПА

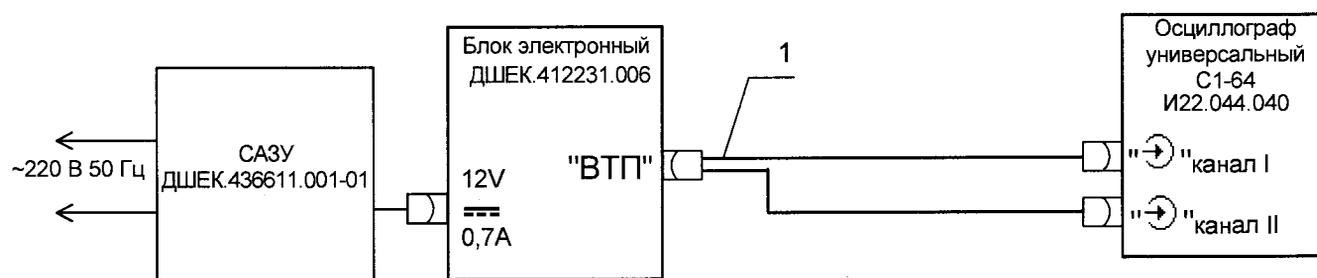



1 – кабель №17 ДШЕК.685611.017

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(справочное)

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАБЕЛЯ №17 ДШЕК.685611.017

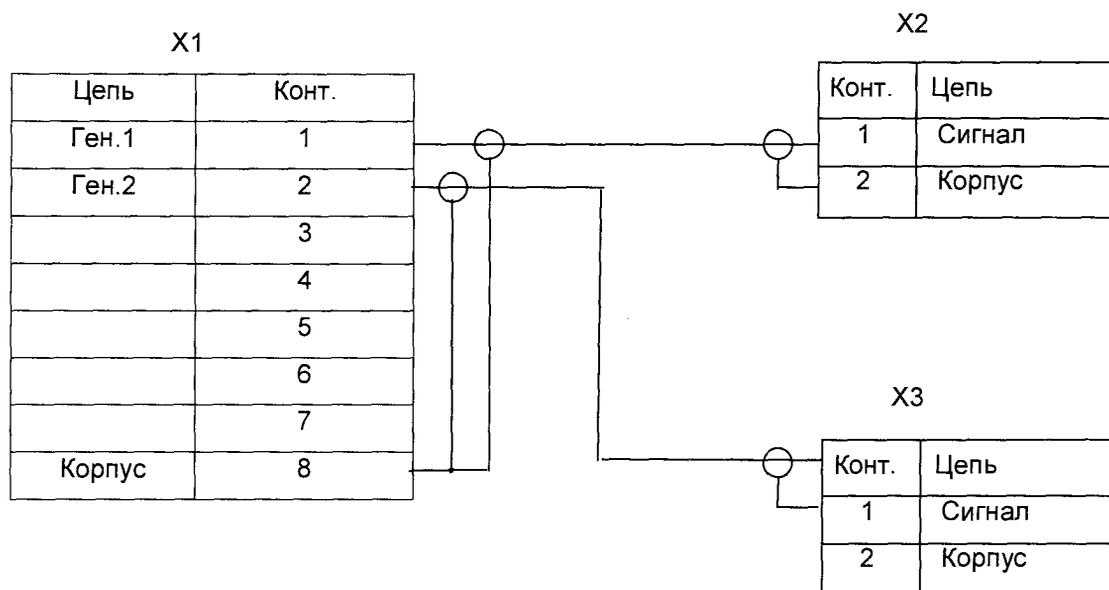
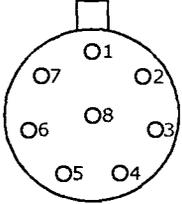
| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| X1 | Вилка Lemo FGG.1B308CLAD62Z | 1 |  |
| X2, X3 | Вилка CP-50-73ФВ PO.364.008 ТУ | 2 | |