

# ООО «Челэнергоприбор»

СОГЛАСОВАНО:

Директор  
ООО «Челэнергоприбор»



Волович Г.И.  
2011 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ГЦИ СИ,  
директор ФГУ Челябинский  
ЦЭМС



А. И. Михайлов  
2011 г.

## Приборы для испытаний аккумуляторных батарей подстанций толчковым током ТАБ-1

### МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

Челябинск  
2011 г.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗРАБОТАНА ООО «Челэнергоприбор», г. Челябинск, ФГУ «Челябинский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (ФГУ «Челябинский ЦСМ»), г. Челябинск

ИСПОЛНИТЕЛИ      Г.И.Волович, директор ООО «Челэнергоприбор»  
                          ФГУ «Челябинский ЦСМ»

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>
<b>2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....</b>	<b>4</b>
<b>3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ.....</b>	<b>4</b>
<b>4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ .....</b>	<b>5</b>
<b>5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>5</b>
<b>6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....</b>	<b>5</b>
<b>7 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ .....</b>	<b>5</b>
<b>8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.....</b>	<b>6</b>
8.1 Внешний осмотр, определение комплектности .....	6
8.2 Проверка электрической прочности изоляции .....	6
8.3 Опробование.....	6
8.4 Определение основной погрешности измерения напряжений .....	7
<b>9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.....</b>	<b>7</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А.....</b>	<b>8</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б .....</b>	<b>9</b>

---

# ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

## Прибор для испытаний аккумуляторных батарей подстанций толчковым током ТАБ-1 Методика поверки

---

Дата введения:

### 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая методика поверки распространяется на прибор для испытаний аккумуляторных батарей подстанций толчковым током ТАБ-1 (далее по тексту «прибор ТАБ-1» или «прибор») разработанный и выпускаемый предприятием ООО «Челэнергоприбор», г. Челябинск и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

По этой же методике выполняют калибровку прибора.

Рекомендуемый интервал между поверками – два года.

### 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности.

ПР 50.2.006-94 ГСОЕИ. Порядок проведения поверки средств измерений.

ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

МИ 1202-86. ГСОЕИ. Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие требования к методике поверки.

### 3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны выполняться операции, приведенные в таблице 1. При получении отрицательного результата по той или иной операции дальнейшая поверка прибора может не проводиться.

Таблица 1

Наименование операции	Пункт методики	Проведение операции при:	
		первой поверке	периодической поверке
Внешний осмотр, определение комплектности	8.1	Да	Да
Проверка электрической прочности изоляции	8.2	Да	Нет
Опробование	8.3	Да	Да
Определение основной погрешности измерения напряжения	8.4	Да	Да

## 4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки рекомендуется применять эталоны и вспомогательные средства, указанные в таблица 2.

Таблица 2

Пункты методики	Наименование средств поверки	Тип средства поверки, обозначение НТД на него и/или метрологические характеристики
8.3, 8.4	Вольтметр универсальный	B7-78/1, предел относительной погрешности измерения постоянного напряжения $\pm 0,05\%$ .
8.2	Установка для проверки электрической безопасности	GPI-826, выходное напряжение (0 – 5) кВ, погрешность $\pm (0,03U_{\text{инд}} + 3)$ В. Диапазон измеряемых сопротивлений изоляции (1 – 500) МОм, приведенная погрешность 5%.
8.4	Источник питания постоянного тока	GPR-30H10D, выходное напряжение от 0 до 300 В, ток нагрузки до 1 А.

Примечание – допускается применение эталонных СИ и испытательного оборудования, отличных от приведенных в таблице 2, при условии обеспечения требуемой точности измерений.

## 5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению поверки допускают лиц, аттестованных в установленном порядке в качестве поверителя средств измерений электрических величин, и изучивших документацию на прибор ТАБ-1 и настоящую методику.

Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь удостоверение на право работы на электроустановках с напряжением до 1000 В с группой допуска не ниже III.

## 6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При поверке прибора ТАБ-1 соблюдают требования электробезопасности по ГОСТ 12.3.019-80, ПОТ РМ-016-2001 и руководствуются «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Госэнергонадзором в 1997 г. с изменениями и дополнениями в соответствии с информационными письмами Главгосэнергонадзора.

## 7 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

7.1 При проведении поверки соблюдают нормальные условия, при которых нормирована основная погрешность поверяемого прибора ТАБ-1:

- Температура окружающей среды..... $(20 \pm 5)$  °C
- Относительная влажность воздуха, не более.....(30 – 80) %
- Атмосферное давление .....(84 – 106,7) кПа

7.2 Прибор ТАБ-1 перед поверкой должен находиться в климатических условиях, указанных в п. 7.1, не менее 4 ч.

## 8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 8.1 Внешний осмотр, определение комплектности

8.1.1 Представленный на поверку прибор ТАБ-1 должен быть укомплектован проводами для подключения к АБ с разъемами и зажимами типа «крокодил».

8.1.2 Извлечь прибор из укладочной тары, проверить его комплектность на соответствие руководству по эксплуатации.

8.1.3 Визуальным осмотром проверить наличие и четкость маркировочных надписей, убедиться в отсутствии внешних механических повреждений прибора и соединительных кабелей.

8.1.4 Прибор ТАБ-1 не должен иметь ни одной из перечисленных ниже неисправностей:

- неудовлетворительное крепление разъемов, токовых и потенциальных зажимов;
- повреждение изоляции внешних токоведущих частей прибора;
- грубые механические повреждения наружных частей прибора.

8.1.5 Провести пробное подключение всех кабелей, убедиться в исправности разъемов.

### 8.2 Проверка электрической прочности изоляции

8.2.1 Проверить электрическую прочность изоляции прибора. Для этого присоединить к разъемам кабели токовых и потенциальных зажимов. Соединить корпус прибора с нулевой клеммой пробойной установки, а соединенные вместе токовые и потенциальные зажимы – с клеммой высокого напряжения.

8.2.2 Включить пробойную установку и плавно поднять ее выходное напряжение до 1500 В. Через одну минуту плавно понизить напряжение до нуля. Во время испытания индикатор пробоя не должен срабатывать. Кроме того, следует визуально и на слух убедиться в отсутствии разрядов и перекрытия изоляции.

### 8.3 Опробование

При опробовании прибора ТАБ-1 проверяют его исправность и работоспособность, исправность и надежность крепления токовых и потенциальных зажимов. Перед опробованием прибор ТАБ-1 должен находиться во включенном состоянии в течение времени, указанного в руководстве по эксплуатации (РЭ).

Проверить работоспособность прибора. Для этого присоединить токовые и потенциальные зажимы прибора к выходным клеммам источника постоянного напряжения соответствующей полярности. Включить источник постоянного тока и установить на его выходе напряжение из интервала 110...150 В.

Включить прибор ТАБ-1 и, вращая рукоятку энкодера, установить ток 84 А. Убедиться, что индикатор показывает установленное значение тока и напряжение на выходе источника.

Нажать рукоятку энкодера. Примерно через 1 секунду на дисплее должны появиться результаты испытаний (значения напряжений в вольтах) в формате, представленном на рис. 1.

$U_{xx}$	$U_H$	$\Delta U$
XXX.X	XXX.X	XX.X

Рис. 1. Индикация дисплея после проведения испытания

Убедиться, что значение напряжения в третьем столбике равно разности значений первого и второго столбиков.

#### **8.4 Определение основной погрешности измерения напряжений**

8.4.1 Собрать схему на рис. 2, приложение А. Включить и прогреть все приборы в соответствии с их руководствами по эксплуатации.

8.4.2 Установить на выходе источника питания GPR-30H10D выходное напряжение 200 В.

8.4.3 Включить питание прибора ТАБ-1.

8.4.4 Повернуть рукоятку энкодера в любую сторону на небольшой угол. На дисплее прибора появятся предварительное значение испытательного тока и значение напряжения между потенциальными зондами.

8.4.5 Установить на выходе источника питания GPR-30H10D напряжения из ряда: 100, 140, 170, 200, 230 В, контролируя их с помощью вольтметра. Считать показания с дисплея прибора ТАБ-1.

8.4.6 Вычислить отклонения показаний прибора от значения эталона  $U_{\text{эт}}$

$$\Delta_j = |U_j - U_{\text{эт}}|$$

и погрешности, приведенные к конечному значению диапазона 240 В

$$\delta_j = \frac{\Delta_j}{240} \cdot 100\%.$$

8.4.7 Прибор считается выдержавшим испытания, если получившиеся значения приведенной погрешности, не превышают  $\pm 0,5\%$ .

8.4.8 Если основные погрешности измерений превышают значения по п. 8.4.7, проводят проверку всех блоков прибора и повторяют операции п.п. 8.4.5 и 8.4.6.

В случае повторного превышения основной погрешности, прибор считается непригодным к применению.

### **9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ**

9.1 Результаты поверки заносят в протокол поверки, форма которого приведена в рекомендуемом приложении Б. Протокол поверки хранят в течение одного межповерочного интервала.

9.2 Положительные результаты поверки оформляют свидетельством о поверке в соответствии с ПР 50.2.006-94, и делают в паспорте прибора ТАБ-1 отметку о годности к применению.

9.3 В случае отрицательных результатов поверки прибор ТАБ-1 признают непригодным к применению, свидетельство о предыдущей поверке аннулируют, старое поверительное клеймо гасят специальным знаком и выдают извещение о непригодности с указанием причин в соответствии с ПР 50.2.006-94 или делают соответствующую запись в эксплуатационной документации.

Директор ООО «Челэнергоприбор»

Г.И.Волович

## Приложение А

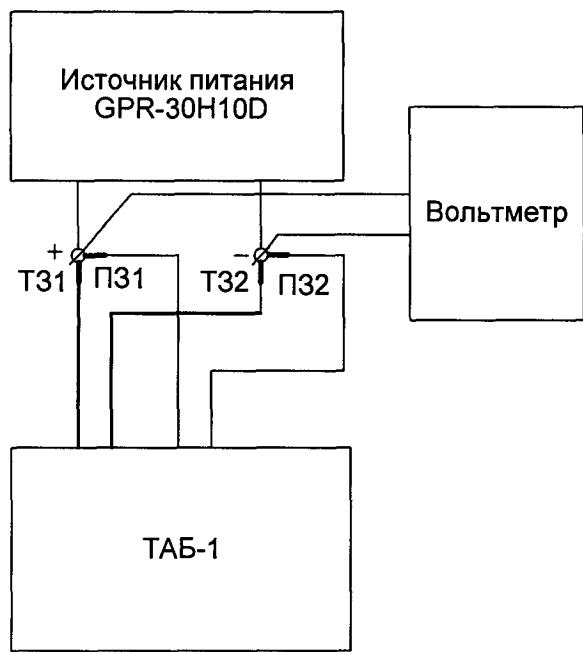


Рис. 2. Схема соединения приборов при определении погрешности.  
Т31 и Т32 – токовые зонды, ПЗ1 и ПЗ2 – потенциальные зонды

**Приложение Б**  
**(рекомендуемое)**

**ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ ПРИБОРА ТАБ-1**

Наименование и тип прибора \_\_\_\_\_

Принадлежит \_\_\_\_\_

Дата выпуска, зав. №\_\_\_\_\_

Эталоны:

1. \_\_\_\_\_  
(наименование, номер, тип, погрешность)
2. \_\_\_\_\_

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ**

1. Внешний осмотр \_\_\_\_\_
2. Опробование \_\_\_\_\_
3. Определение метрологических характеристик
  - 3.1. Определение основной погрешности измерения напряжения

Показание эталонного вольтметра					
Показание поверяемого прибора					
Основная погрешность, приведенная к конечному значению диапазона, %					

Заключение:

Прибор ТАБ-1 годен (не годен) к применению  
 Выдано свидетельство о поверке №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 Срок действия свидетельства до \_\_\_\_\_

Поверитель \_\_\_\_\_  
 «\_\_\_\_\_» 20 г. (Ф.И.О.)