

ЭКЗ. Шанохоловой Г.А.

2

М Е Т О Д И ЧЕ С КИЕ У КАЗ АНИЯ

СИГНАЛИЗАТОР СПТ-У2

Методы и средства проверки

АПИ2.840.047 Д5

Ми 672-84

Документ подготовлен  
для применения в Российской Федерации  
и за рубежом - ФЛ «VAPTEC»

Настоящие методические указания распространяются на сигнализатор СГТ-1У2 /далее – сигнализатор/, предназначенный для эпизодического контроля дозарыбоопасных концентраций метана / $\text{CH}_4$ / и пропан-бутановой смеси в воздухе на объектах газовых хозяйств, и на сигнализатор СГТ-2У2, предназначенный для контроля дозарыбоопасных концентраций в воздухе горючих газов, паров и их смесей, и устанавливают методы и средства их первичной и периодической поверки.

Принцип действия сигнализаторов – термохимический. Способ подачи контролируемой смеси на датчик – принудительный с помощью мехов резиновых.

Сигнализаторы являются автоматическими переносными однодионочными приборами.

Сигнализатор имеет звуковую с модуляцией и световую мигающую /красного цвета/ сигнализацию о достижении сигнальной концентрации.

Сигнализаторы имеют следующие метрологические параметры:

Сигнализаторы имеют следующие метрологические параметры:

- 1) диапазон сигнальных концентраций сигнализаторов СГТ-1У2, заданный в процентах от концентрации, соответствующих НКИВ смеси, ограничен:

нижней границей 18;  
верхней границей 29.

Диапазон сигнальных концентраций сигнализатора СГТ-2У2, заданный в процентах от концентраций, соответствующих НКИВ смеси, ограничен:

нижней границей – 10;  
верхней границей – 45;

- 2) предел допускаемой основной погрешности измерения сигнализаторов  $\pm 5\%$  НКИВ;
- 3) время выдачи сигнала сигнализаторов не более 15 с.

## I. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

I.1. При проведении поверки должны выполняться следующие операции:

- 1/ внешний осмотр – П. 4.1.;
- 2/ опробование – П. 4.2.;
- 3/ определение метрологических параметров – П. 4.3.

Таблица 2.2

Наименование	Стандарт или ТУ	Кол.
Вентиль точной регулировки АПИ4.4G3.008	ХВС.710.014 ТУ	1 шт
Ротаметр АПИ5.183.031	ГОСТ 5072-79	1 шт
Вольтметр В7-22А	ТУ64-1-466-72	1 шт
Секундомер СДПр-26-2	ТУ6-01-2-120-73	1 шт
Зажим мешинский		
Трубка поливинилхлоридная		

Приимечания: 1. Вид поверки - государственная.  
 2. Межпроверочный интервал - шесть месяцев.

1/ поверочные газовые смеси /ПС/ в баллонах под давлением согласно табл. 2.1;

## 2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

% НКПВ / объемная доля, %	Компонентный состав		
Номер стандартного образца по Госреестру	Тип сигнализатора	1	2
1 3905-87	СТГ-1М2	Метан-воздух	
2 3905-87	СТГ-2У2	Метан-воздух	
3 3905-87		Метан-воздух	
4 3905-87		Метан-воздух	

Приимечания: 1. При проведении поверки должны применяться следующие средства поверки:  
 1/ поверочные газовые смеси /ПС/ в баллонах под давлением согласно табл. 2.1;

## 3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:			
1/ температура окружающей среды /25 ± 10/ °C;			
2/ электрическое питание сигнализаторов от четырех аккумуляторов НКПЦ-3,5, напряжение батареи от 5,2 до 4,1 V. Допускается использовать источник стабилизированного напряжения Б5-7;			
3/ механические воздействия и внешние электрические и магнитные поля должны находиться в пределах, не влияющих на работу сигнализатора.			
3.2. Сообразуя установку для поверки сигнализатора согласно рисунку.			
3.3. Указания по технике безопасности приведены в справочном приложении I.			
Продолжение табл. 2.1			
% НКПВ / объемная доля, %	Предел допускаемого отклонения в ПС	Предел допускаемой погрешности аг-тестации	Количество ПС на одну поверхку, шт.(1)
1 Номинальное значение содержания метана в ПС			
1 14,8(0,78)	±1,1(0,06)	±0,7(0,04)	0,001(I)
2 21,2(1,12)	±1,1(0,06)	±0,7(0,04)	0,001(I)
3 7(0,37)	±1,1(0,06)	±0,7(0,04)	0,001(I)
4 16,0(0,85)	±1,1(0,06)	±0,7(0,04)	0,001(I)

Приимечания: 1. ПС выпускаются и поставляются по ТУ6-16-2956-87 предприятиями Сокольского (Балашинский кислородный завод, Центхгаз).  
 2. Допускается использовать ПС, изготовленные Смоленским ПО "Аналитприбор".

#### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

Мотор  
нem осмотре должно быть установлено соответ-  
ствующим требованиям:  
должен иметь неповрежденные пломбы;  
комплект поставки сигнализаторов должны  
базованиям руководства по эксплуатации  
изделия.

не должны иметь механических поврежде-  
ний, влияющих на их работоспособность.  
и е. Комплект поставки проверят только  
изделия.

сигнализаторы и прогревают в течение  
ль сигнализаторов. Должен светиться левый  
и /в дальнейшем - диод/ "  $\triangle 0 \square$ " . Правый  
"  $\square$ " не должен светиться. При необходи-  
мости левого красного диода вращением ре-  
глажасно требованиям АПМ2.840.047РЭ п. 6.4.  
установить нуль сигнализаторов, сигнали-  
поворке не допускаются.

т срабатывание сигнализации вращением ре-  
о часовой стрелке. При этом последовательно  
правый красный диод "  $\triangle 0 \square$ " , диоды,  
"  $\square$ " и последний зеленый диод "I".  
следний красный диод должна сработать свето-  
ализация. Вращением резистора "  $\triangle 0 \square$ "  
лки устанавливают нуль сигнализатора.  
едовательно не засветятся и не сработает  
лизатор к дальнейшей поверке не допускается.  
от работоспособность межов резиновых, для  
жимом трубку межов резиновых, затем сжимают  
ленко распрямляться. Если межи резиновые не  
т требования, то их необходимо заменить.  
линовые отсоединят от сигнализатора и при-  
рубку на сброс.

#### 4.3. Определение метрологических параметров

4.3.1. Проверку уровня срабатывания, диапазона сигнальных концентраций, основной погрешности и времени выдачи сигналов сигнализаторов производят путем поочередной подачи на датчик сигнализатора СИТ-2У2 ПС № 1 и ПС № 2, на датчик сигнализатора СИТ-2У2 ПС № 3 и ПС № 4. Расход ПС  $(0,016 \pm 0,0025) \text{ м}^3/\text{ч}$  ( $16 \pm 2,5$ ) 1/ч устанавливается вентилем точной регулировки и контролируется по ротаметру.

##### 4.3.2. Произведите следующие операции:

- 1) подсоедините к установке баллон с ПС № 1 или с ПС № 3;
- 2) подсоедините к клеммам "Ис" сигнализатора вольтметр В7-22А;

3) откройте вентиль на баллоне и установите расход ПС № 1 или ПС № 3. С момента изменения показаний вольтметра пропускать через датчик смесь в течение 1 мин.

Сигнализация не должна сработать. Диоды на боковой стенке не должны загореться, звуковая сигнализация не должна включаться. На передней панели часть люфтов может светиться не мигать.

4) закройте вентиль на баллоне и отсоедините от установки баллон с ПС № 1 или с ПС № 3;

5) подсоедините к установке баллон с ПС № 2 или с ПС № 4, подсоедините к клеммам "Ис" сигнализатора вольтметр В7-22А;

6) откройте вентиль на баллоне и установите расход ПС № 2 или ПС № 4;

7) с момента изменения показаний вольтметра включите секундомер;

8) сигнализатор должен сработать;

9) должна включиться звуковая сигнализация с модуляцией и сработать мигающая световая сигнализация диодов, расположенных на боковой стенке и передней панели обозначенных знаком "—".

Время выдачи сигналов не более 15 с.

9) закройте вентиль на баллоне.

4.3.3. Сигнализатор считает выдержками испытания, если при подаче ПС № 1 или ПС № 3 сигнализация не срабатывает, а при подаче ПС № 2 или ПС № 4 выдается световой и звуковой сигнал и время выдачи сигнала не превышает 15 с.

#### 5. ОБОРАЗЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. На сигнализаторы, удовлетворяющие требованиям настоящих методических указаний, наносят оттиск поверительного клейма и делают запись в АПИ2.840.047 РЭ.

5.2. Сигнализаторы, не удовлетворяющие требованиям настоящих методических указаний, к эксплуатации не допускаются, клеймы предыдущей поверки гасят и наносится справка о непригодности с указанием причин.

ПРИДОБЫТИЕ И  
СЛУЖЕВОЧНОЕ

#### УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Лица, производящие поверку сигнализаторов, должны пройти инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.

2. Требования безопасности при эксплуатации баллонов с ПС должны выполняться согласно "Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

3. Помещение, в котором производят поверку сигнализаторов, должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией и иметь огнетушитель и ящик с песком.

4. ПС не допускается сбрасывать в атмосферу рабочих помещений.