

№ 122

Методика поверки

 НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
“ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”

ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЕФОРМАЦИИ КЛЕЙКОВИНЫ

ИДК-3

Паспорт

ОТЕХ 100.000 ПС


Внесен в Государственный реестр средств измерений

Регистрационный № 15815-96

Сертификат № 2506

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

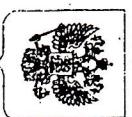

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ГОССТАНДАРТ РОССИИ)

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE OF MEASURING INSTRUMENTS

N 2506

Действителен до

"01." Января 2002 г.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	4
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	6
4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИБОРА	7
5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	10
6 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ	10
7 ПОРЯДОК РАБОТЫ	11
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
9 МЕТОДЫ ПОВЕРКИ	12
10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	19
11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	20
12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	21
13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	21
14 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	22
15 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ	23
16 СВЕДЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ	23
17 ОТМЕТКИ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ	24

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных ре-
зультатов испытаний утвержден тип ...Измеритель... перформанции

Клейковина ИДК-Э

наименование средства измерений

.....

НПФ "Объединенные технологии", г. Москва, 1.....

наименование предприятия-изготовителя

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под
N 15815-96

и допущен к применению в Российской Федерации.

Описание типа средств измерений приведено в приложении к настоящему
сертификату.

Заместитель Председателя Госстандарта России
Госстандарта России

Л.К. Исаев

"II" декабря 1996.

Продлен до
" " 199 г.

Заместитель Председателя
Госстандарта России

" " 199 г.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Россия 121609 Москва
ОГРН 1155011000000
г. (095) 415 54 54

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Измеритель деформации клейковины ИДК-3 (в дальнем-прибор) предназначен для определения качества клейковины зерна пшеницы и пшеничной муки хлебопекарного и макаронного помола по величине ее деформации под воздействием нагрузки определенной величины в течение заданного интервала времени.

1.2. Показатель качества клейковины включен в товарную классификацию зерна пшеницы ГОСТ 9353 "Пшеница. Требования при заготовках и поставках", ГОСТ 9252 "Пшеница. Технические условия", а также в классификацию муки ГОСТ 26574 "Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия". Метод определения качества клейковины приведен в ГОСТ 13586.1 "Зерно. Метод определения количества и качества клейковины в пшенице", ГОСТ 27839 "Мука пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины".

1.3. Измеритель деформации клейковины ИДК-3 определяет качество клейковины в условных единицах прибора (усл.ед.). С помощью полученного значения в условных единицах можно определить группу качества клейковины в соответствии с таблицей 1.

1.4. Область применения прибора: в лабораториях хлебоприемных предприятий, элеваторов, мукомольных заводов, лабораториях государственной хлебной инспекции, сортостыльательных селекционных станций, а также других предприятий, деятельность которых требует оценки качества пшеницы и выработанной из нее продукции.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Пределы измерения деформации клейковины от 10,55 мм до 0 мм; или от 0 до 150,7 условных единиц.

2.2. Погрешность измерения деформации.

Таблица 1. Градации значений в условных единицах ИДК для различных групп качества клейковины муки и зерна

Группа качества клейковины	Характеристика	Показания прибора в условных единицах			
		Зерно	Мука хлебопекарная	Макаронная мука высшего и 1-го сорта	мягкой
I	Хорошая	45 - 75	55 - 75	55 - 75	50 - 80
II	Удовлетворительная слабая	80 - 100		80 - 100	85 - 105
III	Удовлетворительная крепкая	20 - 40	35 - 50	40 - 50	-
III	Неудовлетворительная крепкая	0 - 15	0 - 30	0 - 30	-
III	Неудовлетворительная слабая	105 и более	105 и более	105 и более	105 и более

2.2.1. Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности не более $\pm 0,06$ мм ($\pm 0,8$ усл.ед.) во всем диапазоне измерений деформации.

2.2.2. Пределы допускаемой абсолютной дополнительной погрешности измерений при отклонении напряжения сети от минимального значения в пределах от 187 В до 242 В не более $\pm 0,06$ мм ($\pm 0,8$ усл.ед.) во всем диапазоне измерений.

2.2.3. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, вызванной отклонением температуры окружающей среды от нормальной в пределах от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$, не более $\pm 0,06$ мм ($\pm 0,8$ усл.ед.) во всем диапазоне измерений.

2.3. Величина хода груза 20 мм.

2.3.1. Допустимое отклонение величины хода груза не более + 1 мм.

2.4. Величина деформирующей нагрузки 120 г (1,176 Н).

2.4.1. Допускаемое отклонение величины деформирующей нагрузки от - 5г до +2г (от -4,90·10⁻² Н до +1,96·10⁻² Н).

2.5. Время воздействия деформирующей нагрузки на образец 30 секунд.

2.5.1. Пределы допускаемого отклонения времени воздействия нагрузок не более ± 1,5 сек.

2.6. Время непрерывной работы прибора 8 часов.

2.7. Разброс результатов измерения величины деформации за 8 часов непрерывной работы не должен превышать ± 0,06 мм (или ± 0,8 усл.ед.).

2.8. Масса прибора не более 1,7 кг.

2.9. Габаритные размеры не более:

(длина × ширина × высота) - 200 × 110 × 240 мм.

2.10. Электропитание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 (⁺²²₋₃₃)В и частотой 50 (± 1) Гц или 60 (± 1) Гц.

2.11. Максимальная потребляемая мощность прибора не более 20 В·А, номинальная - не более 9 В·А.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплект поставки прибора представлен в таблице 2.

Таблица 2

№ пп	Наименование изделия, документа	Обозначение	Количество, шт.	Приме- чание
1	2	3	4	5
1	Прибор-измеритель деформации клейко- вины ИДК-3	0ТЕХ 100.000	1	

1	2	3	4	5
2	Вставка плавкая (предохранитель)	ВП1-1-0,5А	2	
	Опора	ОТЕХ 107.001	1	
	Подставка	ОТЕХ 107.002	1	

Сетевой шнур			1	Длина шнура 2 м
Паспорт	ОТЕХ 100.000	1		
Упаковочная коробка	ПС	1		
Прокладка из поролона		1		

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИБОРА

4.1. Конструктивное исполнение. Прибор, изображенный на рис. 1, состоит из блока управления и измерительного цилиндра. В нижней части цилиндра расположена подвижная тарированная нагрузка весом в 120 г, выполненная в виде цилиндра диаметром 35 мм, величина хода которого составляет 20 мм. Измерительный цилиндр и деформирующая нагрузка выполнены из металла.

Блок электронного управления имеет пластмассовый корпус, в верхней левой части которого расположена кнопка "ПУСК", на лицевой стороне блока находятся индикаторы условных единиц ИДК, рядом расположены три светодиода, указывающие на режимы работы прибора, а в правом верхнем углу лицевой панели находится светодиод, указывающий на включение сети. В задней части корпуса блока электронного управления (рис.2) расположены сетевой разъем и выключатель питания. Гнездо предохранителя находится снизу под основанием прибора.


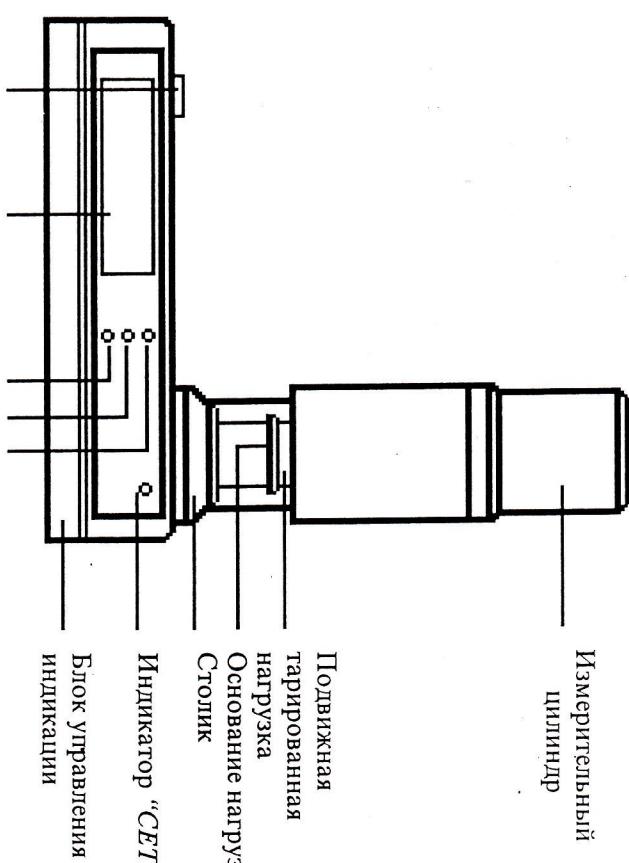


Рис. 1. Лицевая панель ИДК-3

Кнопка "ПУСК" усл. ед. ИДК
Индикатор "СЕТЬ"
Индикаторы: 1- "Готовность";
2- "ПУСК";
3- "РЕЗУЛЬТАТ";

Рис.2. Задняя панель ИДК-3.

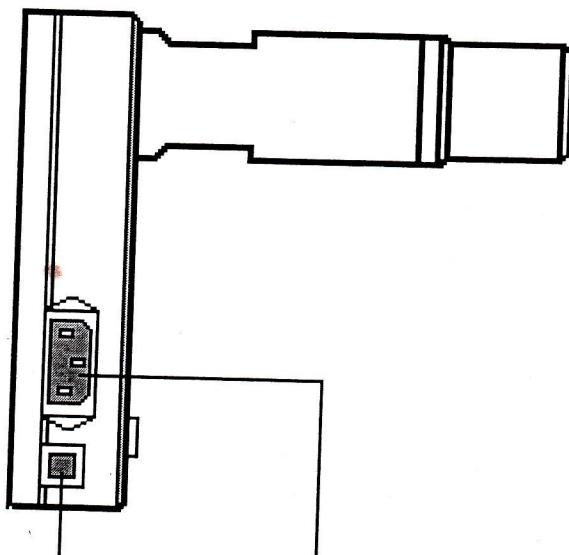

Прибор обеспечивает линейную зависимость значения числа ИДК от размера деформированного образца клейковины. Эта зависимость представлена следующим соотношением:

$$N = \frac{10,55 - L}{0,07};$$

где: N - число условных единиц ИДК;

L - размер деформированного образца, мм.
Например, при $L = 2,15$ мм N будет равно 120 условных единиц, а при $L = 0$ $N = 150,7$.

Вертикальное перемещение тарированной нагрузки обеспечивается электродвигателем, расположенным в измерительном цилиндре. Удержание тарированной нагрузки на высоте 20 мм осуществляется путем подачи напряжения на электромагнит, расположенный в измерительном цилиндре, создающий электромагнитное поле достаточной величины для удержания

4.2. Принцип работы прибора заключается в измерении деформации образца клейковины пшеницы, на который воздействовали тарированным грузом в течение заданного отрезка времени. В соответствии с ГОСТ 13586.1, ГОСТ 27839, реализация положения которого обеспечивается прибором, предусматривается изменение числа ИДК от 0 до 150,7 при изменении величины деформации образца клейковины от 10,55 мм до 0 мм, т.е. изменению размера на каждые 0,07 мм соответствует 1 условная единица ИДК.

нагрузки. При снятии напряжения с электромагнита тарированная нагрузка свободно падает с высоты 20 мм на испытуемый образец. Через 30 сек произойдет включение электродвигателя и начнется подъем нагрузки. Время подъема до высоты 20 мм не превышает 1,5 сек. Измерительное устройство, расположенные в измерительном цилиндре, формирует сигналы, соответствующие величине деформации образца клейковины. При достижении тарированной нагрузкой высоты 20 мм произойдет отключение электродвигателя и одновременное включение электромагнита, в магнитном поле которого будет удерживаться тарированная нагрузка. Управление электродвигателем и электромагнитом, а также обработка сигналов измерительного устройства осуществляется блоком управления и индикации. Режимы работы прибора индицируются тремя светодиодами: 1-ый светодиод определяет режим готовности к работе, 2-ой светодиод - режим считываивания результата с индикаторов условных единиц ИДК.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К работе с прибором допускаются лица, знакомые с настоящим Паспортом и правилами эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

5.2. Запрещается проводить ремонт прибора, не отключив его от сети питания.

6. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

6.1. После пребывания прибора при температуре ниже 0° С необходимо перед включением прибора выдержать его при комнатной температуре не менее 6-ти часов.

6.2. Прибор должен быть установлен в помещении с температурой окружающей среды от + 10° до + 35° С, относительной влажностью воздуха до 80 % при температуре 25° С и атмосферном давлении от 9,7 · 10⁴ Па до 10,6 · 10⁴ Па.

6.3. Стол, на котором устанавливается прибор, должен быть достаточно прочным, не испытывающим резких ударов и вибраций.

6.4. Необходимо освободить тарированную нагрузку от прокладки из поролона.

6.5. Протереть мягкой тканью, смоченной в воде, полированную поверхность столика и тарированной нагрузки, затем протереть сухой мягкой тканью указанные поверхности. После этого опустить тарированную нагрузку на столик.

6.6. Подключить сетевой шнур в соответствующее гнездо прибора (см. рис. 2).

6.7. Включить вилку прибора в розетку сети. Розетка должна иметь заземление.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА С ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ ПОРОЛОНА МЕЖДУ ТАРИРОВАННОЙ НАГРУЗКОЙ И СТОЛИКОМ!

7.1. Включить тумблер "СЕТЬ" на задней стороне блока управления и индикации (см. рис. 2). Загорится светодиод "СЕТЬ". На табло появится значение "000,0".

7.2. Тарированная нагрузка должна находиться в нижнем положении.

7.3. Через 5 минут после включения тумблера "СЕТЬ" нажать кнопку "ПУСК", расположенную на крышке блока управления.

7.4. Убедиться, что начал мигать светодиод "ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ".

7.5. Через 30 сек произойдет подъем тарированной нагрузки на высоту 20 мм, загорится светодиод "РЕЗУЛЬТАТ" и светодиод "ГОТОВНОСТЬ". На табло появится значение калибровочного числа для данного прибора.

7.6. Убедиться, что полученное значение числа отличается от 150,7 на величину, не превышающую $\pm 0,8$ усл. ед.

7.7. Подготовить образец клейковины и положить его строго в центр столика.

7.8. Нажать кнопку "ПУСК".

7.9. Убедиться, что произошло падение тарированной нагрузки на испытуемый образец и начал мигать светодиод "ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ". На табло при этом должно быть значение "000,0".

7.10. Через 30 секунд произойдет подъем тарированной нагрузки, на табло появится результат измерения, загорится светодиод "РЕЗУЛЬТАТ" и светодиод "ГОТОВНОСТЬ". Считать подготовления на табло.

7.11. Снять испытуемый образец клейковины со столика и подготовить новый образец.

7.12. Повторить пп. 7.7 - 7.10 для нового образца клейковины.

7.12. По окончании работы удалить остатки клейковины со столика и тарированной нагрузки мягкой влажной тканью, затем выключить тумблер "СЕТЬ".

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. В процессе эксплуатации прибора необходимо периодически удалять налипшую клейковину и другие механические частицы протиранием мягкой влажной тканью полированных поверхностей столика и тарированной нагрузки.

9. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

9.1. Настоящий раздел Паспорта устанавливает методику первичной и периодической поверки, а также при выпуске из ремонта измерителя деформации клейковины ИДК-3. Технические характеристики приведены в разделе 2 настоящего Паспорта.

Проверка прибора проводится органами Государственной метрологической службы на территории, а также метрологическими службами юридических лиц, аккредитованных в установленном порядке на право поверки измерителей деформации клейковины. Межповерочный интервал - 1 год.

9.2.1. При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице 3.

Таблица 3

Наименование операции	Номер пункта раздела паспорта	Наименование средств поверки, вспомогательного оборудования:	Обязательность проведения операций при		
			выпуске из производства	выпуске после ремонта	эксплуатации и хранения
Внешний осмотр	2	3	4	5	6
Подготовка к поверке	9.3	Мегаомметр М1101. Регулируемый автотрансформатор АОСН-0,5кВт.	Да	Да	Да
Опробование	9.4.2	Ампервольт-метр П4311-0-300 В. Термометр с ценой деления 1 °C	Да	Да	Да
Опробование	9.5.1	Секундомер СДСпр-1-2. Вольтметр Э59 класса 1,0	Да	Да	Да

1	2	3	4	5	6
Определение пределов измерения и основной погрешности измерения деформации	9.5.2	Меры длины - концевые прокопараллельные З-Н1 ГОСТ 9038. Вольтметр Э59 класса 1,0	Да	Да	Да
Определение величины и допускаемого отклонения величины деформирующей нагрузки	9.5.3	Весы ВЛКТ-500г-М ГОСТ 24104 Подставка ОТЕХ 107.002 Опора ОТЕХ 107.001	Да	Да	Да
Определение величины и допускаемого отклонения величины хода деформирующей нагрузки	9.5.5	Штангенциркуль ШЦ-1-250-0,1	Да	Да	Да

9.2.2. Применяемые для поверки средства измерений должны быть поверены и иметь поверительное клеймо или свидетельство о поверке.

9.2.3. Допускается применять другие средства поверки, не указанные в таблице, но обеспечивающие контроль метрологических характеристик измерителя деформации клейковины с требуемой точностью.

9.3. Условия поверки, подготовка к ней.

Проверка проводится в нормальных условиях по ГОСТ

8.395:

- питание от сети переменного тока частотой 50 ± 1 Гц или 60 ± 1 Гц, напряжением $220 \pm 4,4$ В;
- температура $20^\circ \pm 5^\circ$ С;
- атмосферное давление $730 \div 795$ мм рт. Ст.;
- относительная влажность $30 \div 80\%$.

Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

1) проверить электрическое сопротивление изоляции мегомметром с напряжением 500 В подключив его между зажимами, закрепленными штырями сетевой вилки и клеммой заземления приведенным тумблере "СЕТЬ". Сопротивление электрической изоляции должно быть не менее 20 МОм;

2) подключить прибор к сети через автотрансформатор типа АОСН мощностью не менее 0,5 кВт. Параллельно вторичной цепи автотрансформатора подключить вольтметр переменного тока класса не ниже 1,0 с пределом измерения 300 В;

3) гладательно очистить от механических частиц и протереть влажной тканью полированное основание тарированной нагрузки и столик, на который кладется испытуемый образец.

9.4. Проведение поверки.

9.4.1. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора ИДК-3 следующим требованиям:

1) комплектность прибора должна соответствовать разделу 3 настоящего Паспорта,

2) отсутствие механических повреждений гальванических покрытий, органов управления, сетевого шнура.

Время начала поверки - через 10 минут после установки на столе.

9.4.2. Опробование проводить в последовательности, указанной в п.п. 7.1 - 7.6.

9.5. Определение метрологических характеристик.

9.5.1. Определение времени воздействия деформирующей нагрузки на образец проводить в следующей последовательности:

1) установить по вольтметру класса не ниже 1,0 напряжение $220 \pm 4,4$ В;

2) нажать кнопку "ПУСК" и одновременно нажать кнопку секундомера. В момент начала подъема тарированной нагрузки

Таблица 4.

повторно нажать кнопку секундомера и зафиксировать время.

Показания секундомера должны лежать в пределах $30 \pm 1,5$ с;

3) установить последовательно напряжение 242 и 187 В.
Проделать операции в соответствии с п. 9.5.1. Показания секундомера должны лежать в пределах $30 \pm 1,5$ с.

9.5.2. Определение пределов измерения и основной погрешности измерения деформации и пределов допускаемой абсолютной дополнительной погрешности измерения деформации, вызванной отклонением напряжения сети от номинального значения, следует проводить следующим образом:

- 1) установить по вольтметру напряжение питания 220 В;
- 2) установить в соответствии с табл.4 концевую меру толщиной 2,15 мм;
- 3) нажать кнопку "ПУСК";
- 4) зафиксировать на табло результат измерения. Полученное значение не должно отличаться от приведенного в табл. 4 более чем на $\pm 0,8$ усл. ед.;
- 5) установить по вольтметру напряжение питания 242 В;
- 6) нажать кнопку "ПУСК";
- 7) зафиксировать на табло результат измерения;
- 8) установить по вольтметру напряжение питания 187 В;
- 9) нажать кнопку "ПУСК";
- 10) зафиксировать на табло результат измерения. Значения деформации, полученные при напряжениях питания 242 В и 187 В, не должны отличаться от значений, полученных при напряжении питания 220 В, более чем на $\pm 0,8$ усл. Ед.;
- 11) проделать операции по п. 9.5.2 переисчисления 1-10 для всех остальных концевых мер, указанных в табл. 4;
- 12) значения деформации, полученные для соответствующих концевых мер по табл. 4, при напряжении питания 220 ± 4 В, не должны отличаться от значений, приведенных в табл. 4, более чем на $\pm 0,8$ усл. ед. ($\pm 0,06$ мм). В свою очередь, значения деформации, полученные при напряжениях питания 242В и 187В, не должны отличаться от значений, полученных при напряжении питания 220 ± 4 В, более чем на $\pm 0,8$ усл. ед. ($\pm 0,06$ мм).

Значения деформации клейковины, усл. ед.	0	60	120
Толщина набора концевых мер, мм	10,55	6,35	2,15


9.5.3. Определение величины и допускаемого отклонения величины деформирующей нагрузки следует проводить в следующей последовательности:

- 1) собрать подставку ОТЕХ 107.002 в соответствии с рис.3. Для устойчивости подставки на весах она должна находиться на трех стойках. Четыре стойки лучше использовать при эксплуатации ИДК-3 режиме измерения параметров клейковины, когда оператор производит измерения стоя;
- 2) собрать опору ОТЕХ 107.001 в соответствии с рис. 3;
- 3) установить опору ОТЕХ 107.001 в центр чаши весов;
- 4) определить вес опоры $P_{оп}$;
- 5) установить прибор ИДК-3 на подставку ОТЕХ 107.002 в соответствии с рис. 3;
- 6) подвинуть подставку ОТЕХ 107.002 с прибором к опоре таким образом, чтобы поролоновая прокладка на верхней части опоры точно попадала в центр основания нагрузки (см. рис. 3);
- 7) включить прибор в сеть;
- 8) нажать кнопку "ПУСК", при этом должно произойти падение тарированной нагрузки на опору;
- 9) после окончания колебаний зафиксировать показания весов P_1 ;
- 10) определить величину весовой нагрузки по формуле:
$$P_H = P_1 \cdot P_{оп};$$
- 11) величина весовой нагрузки P_H должна лежать в пределах 115 - 122 г;
- 12) если полученная величина весовой нагрузки лежит вне указанных пределов, необходимо повторить измерения не менее 5 раз в соответствии с пп. 3 - 11.

Величину весовой нагрузки P_H считать как среднее арифметическое от полученных значений не менее чем в 5-ти измерениях.

9.5. *Ч* Определение величины и допустимого отклонения величины хода груза проводить в следующей последовательности:

- 1) включить тумблер "СЕТЬ";
- 2) нажать кнопку "ПУСК";

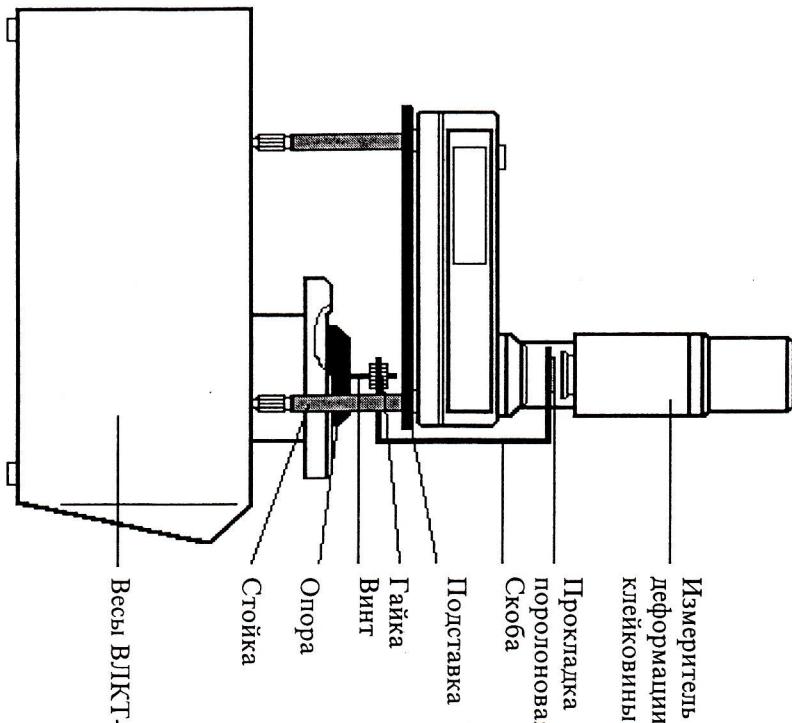

3) убедиться, что после нажатия кнопки "ПУСК" тарированная нагрузка свободно падает;

4) после завершения цикла подъема нагрузки и приключении индикаторов "РЕЗУЛЬТАТ" и "ГОТОВНОСТЬ" измерить штангенциркулем расстояние между нижней поверхностью груза и предметным столиком. Расстояние должно быть в пределах 20 +1 мм.

9.6. Оформление результатов поверки.

9.6.1. Результат поверки заносится в журнал, изготовленный в произвольной форме.

9.6.2. Положительные результаты поверки оформляются путем клеймения прибора и записи в Паспорте, заверенной поверителем, с нанесением поверительного клейма.

9.6.3. Клеймение прибора производится путем нанесения клейма на лицевую панель прибора.

9.6.4. При отрицательных результатах поверки запрещается выпуск прибора в эксплуатацию. В Паспорте делается отметка о непригодности прибора к дальнейшей эксплуатации, а клеймо гасится.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

10.1. Прибор должен храниться в закрытом складском помещении в диапазоне температур от $+1^\circ$ до $+45^\circ$ С при относительной влажности воздуха не выше 80% и температуре $+25^\circ$ С при отсутствии в окружающей среде агрессивных паров и газов.

10.2. Хранение под открытым небом или под навесом не допускается.

10.3. Прибор должен транспортироваться в упаковке изготавителя. Перед транспортировкой необходимо вставить прокладку из поролона, входящую в комплект поставки, между нагрузкой и столиком.

10.4. Транспортировать прибор можно железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых отапливаемых вагонах и кузовах или авиационным транспортом в отапливаемых гер-

Рис.3. Установка измерителя деформации клейковины

ИДК-3 на весы для проверки величины деформирующей нагрузки

метизированных отсеках в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

10.5 Прибор в упаковке должен быть закреплен в транспортном средстве способом, исключающим перемещение при транспортировке.

10.6 Во время погрузочно - разгрузочных работ и транспортировки ящики с приборами не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1. Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 5.

11.2. В случае появления других неисправностей прибора следует проводить ремонт с привлечением квалифицированных специалистов фирмы - изготовителя.

Таблица 5

Ненадежность, внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения	Примечание
При включении прибора не горит светодиод "СЕТЬ"	Отсутствует напряжение 220 В на контактах розетки	Проверить наличие напряжения питания. Устранить неправильность. Заменить неисправный предохранитель	Предохранитель входит в комплект поставки
Полученное значение числа калибровки отличается от указанного в паспорте	Загрязненная поверхность столика и тарированной на грузки	Протереть водой столик и тарированную нагрузку	

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Измеритель деформации клейковины ИДК-3 заводской номер **№ 122** соответствует техническим условиям **ТУ 4389-001-44442940-96** и принят Годным к ЕСКД. Эксплуатация **ДОЛЖНА БЫТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ**

Подпись лиц, ответственных за приемку **Г. М. М.Н.**



13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1. Изготовитель гарантирует соответствие измерителя деформации клейковины ИДК-3 требованиям технических условий ТУ 4389-001-44442940-96 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящим Паспортом.

13.2. Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня отгрузки (о дне отгрузки делается соответствующая запись в Паспорте).

13.3. Гарантийный ремонт осуществляется на фирме - изготовителе. В случае выхода прибора из строя по вине владельца вследствие неправильной эксплуатации, владелец оплачивает полную стоимость ремонта.

13.4. Последгарантийный ремонт осуществляется фирмой - изготовителем прибора на договорной основе.

13.5. ГАРАНТИИ ТЕРЯЮТ СИЛУ В СЛУЧАЕ ВСКРЫТИЯ ПЛОМБ ПРИБОРА.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 14.1. В случае обнаружения неисправности прибора в период действия гарантийных обязательств владелец должен отправить его вместе с Паспортом на фирму - изготовитель, приложив заявку на ремонт с указанием внешних проявлений неисправности и точным адресом владельца.
- 14.2. Отправленный на ремонт прибор должен быть упакован в свою упаковочную коробку.
- 14.3. Сведения о рекламации должны быть записаны в таблице 6.

Таблица 6

Дата выхода из строя	Дата предъявления рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации

15. СВЕДЕНИЯ О УПАКОВКЕ

- 15.1. Упаковка произведена в соответствии с конструкционной документацией.
- 15.2. Свидетельство об упаковке.
- Измеритель деформации клейковины ИДК-3 заводской номер № 122 упакован М.П. Глазунов (наименование предприятия) согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки 11.09.1997

Упаковку произвел Глазунов

(подпись)

Прибор после упаковки принял Глазунов

(подпись)

16. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ

- 16.1. Свидетельство об отгрузке.

Измеритель деформации клейковины ИДК-3 отгружен

11.09.1997
(дата отгрузки)

кладовщик Глазунов - 270590

(подпись)



17. ОТМЕТКИ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ _____

Ремонт произвел _____ (подпись)

Владелец _____ (подпись)

“ _____ 199 ____ Г.

“ _____ 199 ____ Г.

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ _____

Ремонт произвел _____ (подпись)

Владелец _____ (подпись)

“ _____ 199 ____ Г.

“ _____ 199 ____ Г.

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ _____

Ремонт произвел _____ (подпись)

Владелец _____ (подпись)

“ _____ 199 ____ Г.

“ _____ 199 ____ Г.