

**Государственный центр испытаний
средств измерений**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГЦИ СИ ВНИИР -



ВНИИР

В.П. Иванов

2004 г

ИНСТРУКЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

« В З Л Е Т Э Р »

Методика поверки

В41.00-00.00 И1

№. 20293-0

	СГМ	ИЗВЕЩЕНИЕ			ОБОЗНАЧЕНИЕ	
		В.021-10			В41.00-00.00 И1	
Дата выпуска		Срок изм.		Лист		Листов
19.04.10		19.04.10		1		1
ПРИЧИНА		Внесение изменений в методику поверки			Код	
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ		не отражается				
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ		—				
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ		Расходомеры-счетчики электромагнитные «ВЗЛЕТ ЭР»				
РАЗОСЛАТЬ		СГМ, СКБ				
ПРИЛОЖЕНИЕ						

ИЗМ.

1

1. в п 8.4 внести следующие изменения:

- **вместо** «Результаты поверки считаются положительными, если погрешности расходомеров при измерении объема, среднего объемного расхода жидкости не превышают значений определяемых по формуле:

$$\delta = \pm \left(0,6 + \frac{0,1}{v} \right) \times 1,5,$$

где: δ – пределы допускаемой относительной погрешности расходомера, %;
 v – текущая скорость потока в трубопроводе, м/с. Скорость потока определяется в соответствии с формулой:

$$v = \frac{Q}{2,83 \times 10^{-3} \times D_y^2}, \text{ м/с,}$$

где: Q – измеренное значение расхода (абсолютное значение), м³/ч;
 D_y – диаметр условного прохода (типоразмер) трубопровода, мм.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. При проведении поверки расходомеров, предназначенных для работы в составе теплосчетчиков (а также других приборов и систем учета тепловой энергии) результаты поверки считаются положительными, если значения погрешности при измерении среднего объемного расхода, объема жидкости не превысили $\pm 2,0\%$.

2. Пределы допускаемых относительных погрешностей расходомеров высокоточного исполнения (исполнение, ЭРСВ-022) при измерении, индикации, регистрации, хранения и передаче результатов измерения среднего объемного расхода, объема жидкости не должны превышать $\pm 0,5\%$ »

указать следующее: «Результаты поверки считаются положительными, если погрешности расходомеров при измерении объема, среднего объемного расхода жидкости не превышают $\pm 2,0\%$

ПРИМЕЧАНИЕ. Пределы допускаемых относительных погрешностей расходомеров высокоточного исполнения (исполнение, ЭРСВ-022) при измерении, индикации, регистрации, хранении и передаче результатов измерения среднего объемного расхода, объема жидкости не должны превышать $\pm 0,5\%$ »

ЗАО «ВЗЛЕТ»

ГЦИ СИ ФГУП ВНИИР

Составил		Проверил		Утвердил		Проверил		Согласовал	
Веневский В.Н.	19. 04. 10	Панов И.А.	19. 04. 10	Кузовков В.М.	19.04.10	Ганеева Р.К.	19.04.10	Ревт Г.И.	19.04.10

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ.....	3
3. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ.....	3
4. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ.....	4
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ.....	4
7. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ.....	5
8. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.....	5
9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.....	10
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	11
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	12
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.....	15

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция распространяется на расходомеры-счетчики электромагнитные «ВЗЛЕТ ЭР» В41.00-00.00 (далее – расходомеры), предназначенные для одно- или многоканального измерения среднего объемного расхода и/или объема различных жидкостей в широких диапазонах изменения температуры, проводимости, при постоянном или переменном (реверсивном) направлении потока жидкости и устанавливает методику первичной и периодических поверок.

Межповерочный интервал расходомеров общепромышленного назначения – 4 года.

Межповерочный интервал эталонных расходомеров – 1 год.

2. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в табл.1.

Таблица 1

Наименование операций	Пункт документа по поверке	Операции, проводимые при данном виде поверки	
		первичная	периодическая
1. Внешний осмотр	8.1	+	+
2. Проверка электрического сопротивления изоляции цепей питания	8.2	+	-
3. Опробование	8.3	+	+
4. Определение погрешности расходомера при измерении объема и среднего объемного расхода	8.4 (8.5)	+	+

2.2. По согласованию с органом Госстандарта поверка может проводиться по сокращенной программе. При этом погрешность измерения отдельных параметров может не определяться.

2.3. Допускается выполнять поверку не в полном диапазоне паспортных значений параметров, а только в эксплуатационном диапазоне и только параметров, используемых при эксплуатации.

3. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1. При проведении поверки применяется следующее поверочное оборудование:

1) средства измерения и контроля:

- установка поверочная для поверки методом измерения объема (среднего расхода, массы) с пределами допускаемой относительной погрешности не более 1/3 пределов допускаемой относительной погрешности измерения расходомеров;

- мегаомметр М4100/3, ГОСТ 8038, напряжение 500 В, кл.1,0;

- магазин сопротивлений Р 4831 2.704.0001ТУ, пределы допускаемого отклонения сопротивления не более $\pm 0,022$ %;

- вольтметр В7-43 Тг2.710.026 ТО, диапазон 10 мкВ-1000 В, относительная погрешность не более $\pm 0,2$ %;

- частотомер ЧЗ-64 ДЛИ 2.721.066 ТУ, диапазон 0-150 МГц, относительная погрешность не более $\pm 0,01$ %;

2) вспомогательные устройства:

- манометр, ГОСТ 6521, диапазон 0 -2,0 МПа, кл. 0,4;
- генератор импульсов Г5-88 ГВ3.264.117 ТУ, частота 1 Гц - 1 МГц;
- осциллограф С1-96 2.044.011 ТУ;
- IBM совместимый персональный компьютер (ПК).

3.2. Допускается применение другого оборудования, приборов и устройств, характеристики которых не уступают характеристикам оборудования и приборов, приведенных в п.3.1. При отсутствии оборудования и приборов с характеристиками, не уступающими указанным, по согласованию с представителем органа, выполняющего поверку, допускается применение оборудования и приборов с характеристиками, достаточными для получения достоверного результата поверки.

3.3. Все средства измерений и контроля должны быть поверены и иметь действующие свидетельства или отметки о поверке.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению измерений при поверке и обработке результатов измерений допускаются лица, аттестованные в качестве поверителя, изучившие эксплуатационную документацию на расходомеры и средства поверки, имеющие опыт поверки средств измерений расхода и объема жидкости, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха от 15 до 25 °С;
- температура поверочной жидкости от 5 до 40 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 86,0 до 106,7 кПа;
- напряжение питания переменного тока от 187 до 242 (33 - 41) В;
- частота питающей сети от 49 до 51 Гц;
- внешние электрические и магнитные поля напряженностью не более 40 А/м.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Монтаж расходомеров должен производиться в соответствии с инструкцией по монтажу. Не допускается установка нескольких расходомеров подряд (без соблюдения требований к прямолинейным участкам).

2. При определении метрологических характеристик расходомеров на поверочной установке необходимо:

- проверить состояние заземления (зануления) поверочной установки;

— заземлить установленные испытуемые приборы. Заземление должно быть выполнено соединением корпуса прибора штатными заземляющими проводниками с трубопроводом измерительного участка с помощью винтового соединения, предусмотренного на боковой поверхности фланцев.

7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ

7.1. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- проверка наличия поверочного оборудования в соответствии с п.п. 3.1 и 3.2 настоящей инструкции;
- проверка наличия действующих свидетельств или отметок о поверке средств измерений и контроля;
- проверка соблюдения условий п.6. настоящей инструкции.

7.2. Перед проведением поверки должна быть проведена подготовка к работе каждого прибора, входящего в состав поверочного оборудования, в соответствии с его инструкцией по эксплуатации.

7.3. Перед проведением поверки должна быть собрана поверочная схема в соответствии с рис.1 приложения 1.

Поверка может выполняться поканально или для нескольких (всех) каналов расходомера одновременно.

7.4. Подключение поверочного и вспомогательного оборудования к расходомерам выполняются в соответствии с документом: «Расходомеры-счетчики электромагнитные «ВЗЛЕТ ЭР». Руководство по эксплуатации». В41.00-00.00 РЭ.

8. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1. Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие внешнего вида расходомеров следующим требованиям:

- на расходомер должен быть нанесен заводской номер;
- комплектность и заводской номер расходомера должны соответствовать указанным в паспорте;
- на расходомере не должно быть механических повреждений и дефектов покрытий, препятствующих чтению надписей и снятию отсчетов по индикатору, ухудшающих технические характеристики и влияющих на работоспособность.

ПРИМЕЧАНИЕ.

При наличии загрязнения проточной части расходомера необходимо произвести ее очистку.

По результатам осмотра делается отметка о соответствии в протоколе (Приложение 3).

8.2. Проверка электрического сопротивления изоляции цепей питания.

Проверка электрического сопротивления изоляции цепей питания расходомеров производится мегаомметром при напряжении (500 ± 50) В.

Зажим мегаомметра с обозначением « - » соединяется с клеммой защитного заземления расходомера, а зажим «М» – с замкнутыми между собой выводами питания. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм.

Проверка выполняется при выпуске расходомеров из производства и при поверке может не производиться.

По результатам проверки делается отметка о соответствии в протоколе (Приложение 3).

8.3. Опробование.

Опробование расходомеров осуществляется на поверочной установке.

Опробование допускается проводить в отсутствии представителя органа, выполняющего поверку.

После включения питания и прогрева приборов, изменяя расход на поверочной установке, необходимо убедиться в соответствующих изменениях показаний расходомеров.

8.4. Определение погрешности расходомеров общепромышленного назначения при измерении объема и среднего объемного расхода.

Определение погрешности расходомеров рекомендуется выполнять на поверочной установке, позволяющей выполнять измерения без останковки потока.

Определение погрешности расходомеров выполняется при трех значениях расхода – $0,0125 \cdot Q_{\text{наиб}}$ (1-я поверочная точка, расход устанавливается с допуском + 10 %), $0,025 \cdot Q_{\text{наиб}}$ (2-я поверочная точка, расход устанавливается с допуском ± 10 %), $0,25 \cdot Q_{\text{наиб}}$ (3-я поверочная точка, расход устанавливается с допуском ± 10 %). Допускается в 3-й поверочной точке выполнять измерения при расходе $0,5 \cdot Q_{\text{наиб}}$.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Значения расходов в поверочных точках могут выбираться иными - в соответствии с паспортным диапазоном работы расходомера.

Выполняется по одному измерению при каждом значении расхода. Погрешность расходомера определяется сравнением значения объема V_0 (среднего объемного расхода Q_{v0}), измеренного поверочной установкой, и значения объема V_n (среднего объемного расхода Q_{vn}), измеренного расходомером.

При поверке методом измерения объема в качестве действительного значения V_0 используется значение объема жидкости, набранного в меру вместимости поверочной установки или значение, измеренное эталонным расходомером-счетчиком. При поверке методом измерения массы, значение объема V_0 определяется по формуле:

$$V_0 = m_0 / \rho, \text{ м}^3, \quad [8.1]$$

где: ρ – плотность жидкости, кг/м^3 ;
 m_0 – масса жидкости, кг .

Для определения значения массы жидкости m_0 , прошедшей через расходомеры, используется поверочная установка с весовым устройством.

Перед началом испытаний на поверочной установке с весовым устройством необходимо определить по контрольному манометру давление жидкости, а по термометру – температуру в трубопроводе испытательного стенда поверочной установки. На основании измеренных значений температуры и давления по таблицам ГСССД 98-2000 «Вода. Удельный объем и энтальпия при температурах 0...1000 °С и давлениях 0,001...1000 МПа» определяется плотность жидкости ρ .

Действительное значение среднего расхода Q_{v0} определяется по формуле:

$$Q_{v0} = V_0 / T_n, \text{ м}^3 / \text{ч}, \quad [8.2]$$

где: V_0 – значение объема, измеренное поверочной установкой, м^3 ;
 T_n – время измерения, ч .

Поверка расходомеров выполняется по импульсному выходу с помощью частотомера. Для этого частотомер подключается к импульсному выходу расходомера, устанавливается в режим счета импульсов и обнуляется. По стартовому синхроимпульсу импульсы с выхода расходомера начинают поступать на вход частотомера. Объем жидкости V_n , измеренной расходомером, определяется по формуле:

$$V_n = N \cdot K_{p1}, \text{ м}^3, \quad [8.3]$$

где: N – количество импульсов, подсчитанное частотомером;

K_{p1} – константа преобразования по импульсному выходу расходомера, $\text{м}^3/\text{имп.}$

Измеренный средний объемный расход жидкости Q_{vn} ($\text{м}^3/\text{ч}$), прошедшей через расходомер, определяется по формуле:

$$Q_{vn} = V_n / T_n, \text{ м}^3/\text{ч}, \quad [8.4]$$

Определение погрешности расходомера при измерении объема жидкости выполняется по формуле:

$$\delta_v = \frac{V_n - V_o}{V_o} \cdot 100, \% . \quad [8.5]$$

Определение погрешности расходомера при измерении среднего объемного расхода жидкости выполняется по формуле:

$$\delta_{qv} = \frac{Q_{vn} - Q_{vo}}{Q_{vo}} \cdot 100, \% . \quad [8.6]$$

Минимально необходимый объем жидкости, пропускаемой через расходомеры при одном измерении, при регистрации показаний с импульсного выхода расходомера должен быть таким, чтобы набрать не менее 500 импульсов.

При отсутствии поверочной установки, позволяющей выполнять измерения без остановки потока в трубопроводе, допускается выполнять поверку на поверочной установке с остановкой потока и считывание результатов измерений по индикатору, RS-(HART-) или импульсному выходу расходомера.

Поверка расходомера по индикатору, RS-(HART-) выходу выполняется в следующей последовательности.

На индикаторе расходомера и подключенном к RS-(HART-) выходу персональном компьютере (ПК) устанавливается режим вывода на экран поверяемого параметра. Перед каждым измерением в поверочной точке производится регистрация начального значения объема V_n (м^3), зарегистрированного расходомером. После пропуска жидкости через расходомер в данной поверочной точке, регистрируется конечное значение объема V_k (м^3). По разности показаний рассчитывается значение объема V_n жидкости, измеренное расходомером:

$$V_n = V_k - V_n, \text{ м}^3, \quad [8.7]$$

Далее расчеты выполняются в соответствии с формулами 8.4 – 8.6.

При регистрации показаний с RS-(HART-) выхода и индикатора необходимо при одном измерении пропускать через расходомер такое количество жидкости, чтобы набирать не менее 500 единиц младшего разряда устройства индикации.

Результаты поверки считаются положительными, если погрешности расходомеров при измерении объема, среднего объемного расхода жидкости не превышают $\pm 2,0\%$.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пределы допускаемых относительных погрешностей расходомеров высокоточного исполнения (исполнение, ЭРСВ-022) при измерении, индикации, регистрации, хранении и передаче результатов измерения среднего объемного расхода, объема жидкости не должны превышать $\pm 0,5\%$.

При положительных результатах поверки делается отметка о соответствии в протоколе (Приложение 3).

При наличии токового выхода определение погрешности расходомеров по токовому выходу производится по методике, приведенной в Приложении 2.

8.5. Определение погрешности эталонного расходомера.

При проверке эталонного расходомера должны быть выдержаны длины прямых участков – не менее $5 \cdot D_y$ до расходомера и не менее $3 \cdot D_y$ после него.

Поверяемый расходомер должен иметь частотно-импульсный выход, к которому подключают вход частотомера.

Погрешность определяется не менее 3^x раз при значениях расхода $Q_{\text{наим}}$, $0,5 \cdot Q_{\text{наиб}}$, $Q_{\text{наиб}}$. Расход устанавливается с допуском $+10\%$ в первой поверочной точке и $\pm 10\%$ в остальных.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Значение расходов $Q_{\text{наим}}$ и $Q_{\text{наиб}}$ – в соответствии с руководством по эксплуатации или паспортом на расходомер.

8.5.1. Определение погрешности расходомера при измерении объема воды по импульсному выходу.

Относительная погрешность расходомера вычисляется по формуле:

$$\delta_{ij} = \frac{(N_{ji}/K_p) - V_{yji}}{V_{yji}} \cdot 100, \% \quad [8.8]$$

где: δ_{ij} – погрешность расходомера при съеме информации с импульсного выхода в j-той поверочной точке при i-измерении;

V_{yji} – значение объема, измеренного поверочной установкой, м^3 ;

N_{ji} – показания частотомера, работающего в режиме счета импульсов, подключенного к импульсному выходу расходомера, имп;

K_p – константа импульсного выхода расходомеров в соответствии с РЭ на него, имп/ м^3 .

Результаты поверки заносятся в протокол произвольной формы. Расходомер признается годным, если максимальное значение погрешности не превышает $\pm 0,3\%$.

8.5.2. Определение относительной погрешности расходомера при измерениях по RS- (HART-) выходу.

Погрешность расходомера при измерении среднего объемного расхода определяется по формуле:

$$\delta_{rsij} = \frac{Q_{rsij} - Q_{yij}}{Q_{yij}} \cdot 100, \% \quad [8.9]$$

где: δ_{rsij} – относительная погрешность расходомеров при измерении среднего объемного расхода по RS- (HART-) выходу в j-той поверочной точке при i-ом измерении;

Q_{rsij} – показания, считанные с компьютера, подключенного к расходомеру, $\text{м}^3/\text{ч}$

Q_{yij} – показания поверочной установки, $\text{м}^3/\text{ч}$.

Погрешность расходомера при измерении объема определяется по формуле

$$\delta_{rsvij} = \frac{V_{rsij} - V_{yij}}{V_{yij}} \cdot 100, \% \quad [8.10]$$

где: δ_{rsvij} – относительная погрешность расходомера при измерении объема по RS-(HART-) выходу в j-той поверочной точке при i-ом измерении;

V_{rsij} – объем, измеренный расходомером, м³;

V_{yij} – объем, измеренный поверочной установкой, м³.

Расходомеры признаются годными, если максимальное значение погрешности не превышает $\pm 0,3 \%$.

8.5.3. При положительных результатах поверки делается отметка о соответствии в протоколе (Приложение 3).


9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1. Положительные результаты поверки оформляются записью в паспорте расходомера, заверенной подписью поверителя с нанесением поверительного клейма, и расходомеры допускаются к эксплуатации с нормированной погрешностью.

9.2. В случае отрицательных результатов первичной поверки расходомер возвращается в производство для устранения причин отрицательных результатов, после чего подлежат повторной поверке.

9.3. При отрицательных результатах периодической поверки расходомер к применению не допускается, в паспорте производится запись о непригодности расходомера к эксплуатации, а клеймо гасится.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(рекомендуемое)

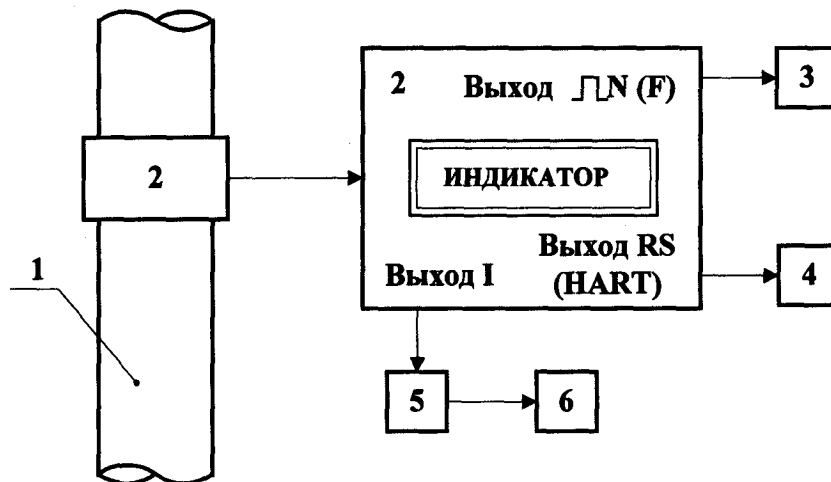

1 – трубопровод поверочной установки;
 2 – расходомер; 3 – счетчик импульсов (частотомер);
 4 – персональный компьютер; 5 – магазин сопротивлений; 6 – вольтметр.

Рис. 1. Схема соединений при проверке расходомера «ВЗЛЕТ ЭР».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(обязательное)

**Методика определения погрешности измерения расходомера
по токовому выходу**

Определение погрешности измерения расходомером расхода по токовому выходу производится имитационным методом. Значения среднего расхода задаются путем программного ввода смещения нуля расходомера, соответствующего поверочному значению, с помощью персонального компьютера и контролируются по индикатору расходомера или экрану ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Методика не распространяется на эталонные расходомеры.

Определение погрешности расходомеров выполняется при трех значениях поверочного расхода – $0,0125 \cdot Q_{\text{наиб}}$ (1-я поверочная точка, расход устанавливается с допуском + 10 %), $0,025 \cdot Q_{\text{наиб}}$ (2-я поверочная точка, расход устанавливается с допуском ± 10 %), $0,25 \cdot Q_{\text{наиб}}$ (3-я поверочная точка, расход устанавливается с допуском ± 10 %). Допускается в 3-й поверочной точке выполнять измерения при расходе $0,5 \cdot Q_{\text{наиб}}$.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Значения расходов в поверочных точках могут выбираться иными - в соответствии с паспортными диапазонами работы расходомеров.

Погрешность расходомера по токовому выходу δ_1 вычисляется по формуле:

$$\delta_1 = \left[\frac{(I_i - I_{\text{мин}}) \cdot Q_{\text{т.вых}}}{(I_{\text{макс}} - I_{\text{мин}}) \cdot Q_{oi}} - 1 \right] \cdot 100, \%$$

где: I_i – выходной токовый сигнал расходомеров в i -той поверочной точке, мА;
 $I_{\text{мин}}$ – минимальное значение тока – 0 (4), мА;
 $I_{\text{макс}}$ – максимальное значение тока – 5 (20), мА;
 $Q_{\text{т.вых}}$ – максимальное значение объемного расхода, соответствующее $I_{\text{макс}}$, м³/ч;
 Q_{oi} – значение эталонного расхода в i -той поверочной точке, м³/ч.

Результаты поверки считаются положительными, если погрешности расходомера во всех поверочных точках не превышают ± 0,5 %.

Допускается выполнять определение погрешности расходомера по токовому выходу на поверочных установках в соответствии с п.8.4 настоящей инструкции. Для этого к токовому выходу расходомера, установленного на поверочную установку, подключается магазин сопротивлений на котором выходной токовый сигнал создает падение напряжения и вольтметр для измерения этого напряжения. Значение измеренного тока определяется в соответствии с формулой:

$$I_i = \frac{1000 \cdot U_i}{R}, \text{ мА,}$$

где: I_i – выходной токовый сигнал расходомеров в i -той поверочной точке, мА;
 U_i – напряжение, измеренное вольтметром в i -той поверочной точке, В;
 R – значение сопротивления магазина, подключенного к токовому выходу расходомера, Ом.

Измеренное значение среднего расхода при снятии результатов измерений с токового выхода определяется в соответствии с формулой:

$$Q_{\text{вн}} = \frac{\sum_{j=1}^n Q_{\text{н}j}}{n}, \text{ м}^3/\text{ч},$$

где: $Q_{\text{вн}}$ – среднее значение расхода, измеренное расходомером, $\text{м}^3/\text{ч}$;

$Q_{\text{н}j}$ – значение расхода при j -том измерении по токовому выходу расходомера (рассчитывается в соответствии с руководством по эксплуатации расходомеров), $\text{м}^3/\text{ч}$;

n – количество измерений (количество отсчетов n за время измерения – не менее 11).

Определение погрешности выполняется в соответствии с формулой 8.6 п.8.4.

Результаты поверки считаются положительными, если погрешность расходомера при измерении среднего объемного расхода не превышает $\pm 2,0\%$.

При несоответствии полученных в результате поверки погрешностей измерения нормирующим значениям выполняется юстировка расходомеров, после чего поверка выполняется повторно.

При положительных результатах поверки делается отметка о соответствии в протоколе (Приложение 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(рекомендуемое)

Протокол поверки «ВЗЛЕТ ЭР»

Заводской номер _____ Год выпуска _____

Вид поверки _____

Наименование операций	Пункт документа по поверке	Отметка о соответствии	Примечание
1. Внешний осмотр.	8.1		
2. Проверка электрического сопротивления изоляции цепей питания.	8.2		
3. Опробование.	8.3		
4. Определение погрешности расходомеров при измерении объема и среднего объемного расхода.	8.4 (8.5)		

Расходомер признан _____ к эксплуатации
(годен, не годен)

Дата поверки « ___ » _____ 200_ г.

Поверитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Методика определения нестабильности установленного на поверочной установке расхода воды.

Нестабильность расхода проверяется при значениях расхода:

100 ± 10 , $18 \pm 1,8$, $3 \pm 0,3$ м³/час.

Заданный расход устанавливается согласно руководству по эксплуатации поверочной установки. Испытания проводятся последовательно на каждом стенде в следующем порядке:

- в испытательные участки столов установить имитаторы Ду80;
- включить в испытательный контур эталонный расходомер соответствующий устанавливаемому расходу. При расходе 100 м³/час используется расходомер «ВЗЛЕТ ЭР»/80, при расходе 18 м³/час - расходомер «ВЗЛЕТ ЭР»/32, при расходе 3 м³/час - расходомер «ВЗЛЕТ ЭР»/10.
- установить заданный расход;
- для определения нестабильности расхода использовать программу "Монитор", входящую в состав ПО измерительного комплекса ИАПК. В параметрах установить «вспомогательный интервал» равным 60 сек. Запустить программу «Монитор» и провести измерения в течение 20 мин. Программа вычисляет усредненные за 1 мин значения расхода Q_i по измеренным значениям одного из эталонных расходомеров каждого стенда, определяет минимальное Q_{min} , максимальное Q_{max} и среднее Q_{cp} значения расхода за исследуемый интервал времени;
- нестабильность расхода N_k вычисляется по формуле:

$$N_k = \frac{Q_{max} - Q_{min}}{2 \times Q_{cp}} \cdot 100, \%$$

где N_k – нестабильность расхода при k-ом расходе.