

Государственная система обеспечения единства измерений
Акционерное общество
«Приборы, Сервис, Торговля»
(АО «ПриСТ»)



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

**Осциллографы цифровые запоминающие
АКИП-4129, АКИП-4129А**

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
ПР-19-2020МП**

**г. Москва
2020 г.**

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических поверок осциллографов цифровых запоминающих АКИП-4129, АКИП-4129А, изготовленных SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD., Китай.

Осциллографы цифровые запоминающие АКИП-4129, АКИП-4129А (далее – осциллографы) предназначены для исследования формы и измерения амплитудных и временных параметров электрических сигналов.

Интервал между поверками - 1 год.

Периодическая поверка осциллографов в случае их использования для измерений на меньшем числе каналов измерений, по отношению к указанным в разделе «Метрологические и технические характеристики» описания типа, допускается на основании письменного заявления владельца осциллографов, оформленного в произвольной форме. Соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первойной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	7.1	Да	Да
2 Опробование	7.2	Да	Да
3 Проверка идентификационных данных программного обеспечения	7.3	Да	Да
4 Определение сопротивления входных каналов осциллографа	7.4	Да	Да
5 Определение относительной погрешности установки коэффициентов отклонения и измерения напряжения постоянного тока	7.5	Да	Да
6 Определение погрешности измерения импульсного напряжения	7.6	Да	Да
7 Определение абсолютной погрешности установки постоянного смещения	7.7	Да	Да
8 Проверка ширины полосы пропускания	7.8	Да	Да
9 Определение времени нарастания переходной характеристики	7.9	Да	Да
10 Определение относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора	7.10	Да	Да
11 Определение характеристик встроенного функционального генератора (при наличии)	7.11	Да	Да

Очередность выполнения пунктов – произвольная. В случае выявления несоответствия требованиям в ходе выполнения любой операции, указанной в таблице 1, поверяемый осциллограф бракуется, поверка прекращается, и на него оформляют извещение о непригодности.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, перечисленные в таблицах 2 и 3.

2.2 Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие измерение значений соответствующих величин с требуемой точностью.

2.3 Все средства поверки должны быть исправны, поверены, сведения о результатах поверки средств поверки должны быть включены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта МП	Тип средства поверки
7.4-7.10	Калибратор осциллографов 9500В. Диапазон измерения сопротивления от 10 Ом до 12 МОм. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений сопротивления $\pm 0,5\%$. Диапазоны выходного напряжения постоянного тока: от 1 мВ до 5 В на нагрузке 50 Ом, от 1 мВ до 200 В на нагрузке 1 МОм. Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока $\pm(0,00025 \cdot U_{вых} + 25 \cdot 10^{-6})$ В. Диапазон частот синусоидального сигнала от 0,1 Гц до 3,2 ГГц с формирователем 9530. Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты сигнала $\pm 2,5 \cdot 10^{-7}$.
7.11	Частотомер универсальный CNT-90XL. Диапазон измерения частоты от 0,001 Гц до 300 МГц. Погрешность частоты опорного генератора $\pm 2 \cdot 10^{-7}$.
7.11	Вольтметр универсальный цифровой В7-78/1. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения переменного напряжения $\pm(0,06 \cdot 10^{-2} \cdot U_{изм} + 300$ е.м.р.).
7.11	Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ NRP18T. Диапазон измерений мощности от $3 \cdot 10^{-4}$ до $1 \cdot 10^2$ мВт. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности в частотном диапазоне от 0 до 25 МГц $\pm 2,5\%$.

Таблица 3 – Вспомогательные средства поверки

Измеряемая величина	Диапазон измерений	Класс точности, погрешность	Тип средства поверки
Температура	от 0 до +50 °C	$\pm 0,25$ °C	Цифровой термометр-гигрометр Fluke 1620A
Давление	от 30 до 120 кПа	± 300 Па	Манометр абсолютного давления Testo 511
Влажность	от 10 до 100 %	± 2 %	Цифровой термометр-гигрометр Fluke 1620A
Напряжение питающей сети	от 50 до 480 В	$\pm 0,2$ %	Прибор измерительный универсальный параметров электрической сети DMG 800
Частота питающей сети	от 45 до 66 Гц	$\pm(0,001 \cdot f + 0,01)$	

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на поверяемые средства измерений, эксплуатационную документацию на средства поверки и соответствующие требованиям к поверителям средств измерений согласно ГОСТ Р 56069-2018.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.27.0-75, ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 12.27.7-75, требования правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г № 328Н.

4.2 Средства поверки, вспомогательные средства поверки и оборудование должны соответствовать требованиям безопасности, изложенным в руководствах по их эксплуатации.

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха (23 ± 5) °C;
- относительная влажность до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа или от 630 до 795 мм рт. ст;
- напряжение сети переменного тока от 200 до 240 В;
- частота переменного тока от 49,5 до 50,5 Гц.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ 12.27.0-75;
- проверить наличие действующих свидетельств поверки на основные и вспомогательные средства поверки.

6.2 Средства поверки и поверяемый прибор должны быть подготовлены к работе согласно их руководствам по эксплуатации.

6.3 Проверено наличие удостоверения у поверителя на право работы на электроустановках с напряжением до 1000 В с группой допуска не ниже III.

6.4 Контроль условий проведения поверки по пункту 5 должен быть проведен перед началом поверки.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр

Перед поверкой должен быть проведен внешний осмотр, при котором должно быть установлено соответствие поверяемого прибора следующим требованиям:

- исправность органов управления, четкость фиксации их положения;
- все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны быть чистыми;
- отсутствие механических повреждений корпуса и ослабления крепления элементов конструкции (определяется на слух при наклонах прибора).

При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и подлежит ремонту.

7.2 Опробование

Опробование осциллографов проводят путем проверки их на функционирование в соответствии с руководством по эксплуатации.

Для проверки функционирования основных режимов подключить калибратор Fluke 9500B с использованием формирователя 9530 на вход 1 осциллографа. Подать с калибратора симметричный меандр частотой 1 кГц и размахом 1 В. Коэффициент отклонения поверяемого осциллографа установить равным 200 мВ/дел, коэффициент развертки 1 мс/дел. При этом на экране осциллографа должен наблюдаться сигнал с размером изображения по вертикали равным пяти большим делениям шкалы и размером изображения по горизонтали в виде десяти периодов сигнала.

При изменении значения коэффициентов отклонения должно наблюдаться изменение высоты изображения импульсов. При изменении значения коэффициентов развертки должно наблюдаться изменение ширины изображения импульсов.

Опробование провести для каждого канала осциллографа.

Результаты опробования считать положительными, если все вышеперечисленные операции прошли успешно.

Осциллографы, не прошедшие опробование, бракуют и направляют в ремонт.

После опробования выполнить предварительную самокалибровку осциллографа. Для этого войти в меню «Утилиты» и произвести калибровку согласно руководству по эксплуатации.

7.3 Проверка идентификационных данных программного обеспечения

Проверка идентификационных данных программного обеспечения осциллографов осуществляется путем вывода информации о версии программного обеспечения. Для вывода системной информации выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку «Утилиты» на передней панели осциллографа.
2. В меню «Utility» последовательно выбрать «System Setting» и «System Status».
3. Номер версии встроенного ПО отображается в строке «Software Version».

Результат проверки считать положительным, если версия программного обеспечения соответствует данным, приведенным в таблице 4.

Таблица 4 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	-
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже 1.0.0xx

Примечание: номер версии ПО определяется по первым трем цифрам, разделенным точками; вместо символов x допускаются любые буквенно-цифровые обозначения.

7.4 Определение сопротивления входных каналов осциллографа

Определение сопротивления входных каналов осциллографа проводить методом прямого измерения сопротивления калибратором осциллографов Fluke 9500B в следующей последовательности:

7.4.1 Подключить калибратор осциллографов Fluke 9500B с использованием формирователя 9530 ко входу 1 осциллографа. Структурная схема соединения приборов приведена на рисунке 1.



Рисунок 1 - Структурная схема соединения приборов

7.4.2 На калибраторе установить режим измерения сопротивления.

7.4.3 Включить осциллограф и выполнить сброс на заводские настройки согласно инструкции по эксплуатации.

7.4.4 Провести измерения сопротивления входа осциллографа при настройках, приведенных в таблице 5.

7.4.5 Провести измерения по п.п. 7.4.1 – 7.4.4 для каждого канала осциллографа.

7.4.6 Определить отклонение сопротивления входных каналов осциллографа ΔR от номинального значения по формуле (1):

$$\Delta R = R_{\text{ном}} - R_{\text{изм}} \quad (1)$$

где: $R_{\text{ном}}$ – значение сопротивления входного канала, установленное в настройках осциллографа, Ом;

$R_{\text{изм}}$ – значение сопротивления входного канала, измеренное калибратором осциллографов Fluke 9500B, Ом.

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если отклонение от номинального сопротивления находится в пределах, приведенных в таблице 5.

Таблица 5 – Определение сопротивления входных каналов осциллографа

Установленный коэффициент отклонения, мВ/дел	Номинальное значение входного сопротивления	Допустимое отклонение от номинального сопротивления
50	50 Ом	$\pm 0,5$ Ом
200	1 МОм	± 20 кОм

7.5 Определение относительной погрешности коэффициентов отклонения и измерения напряжения постоянного тока

Определение относительной погрешности установки коэффициентов отклонения и измерения напряжения постоянного тока проводить с помощью калибратора осциллографов Fluke 9500B с использованием формирователя 9530.

7.5.1 Подключить калибратор осциллографов Fluke 9500B с использованием формирователя 9530 ко входу 1 осциллографа.

7.5.2 Выполнить следующие установки осциллографа:

- канал 1 – включен, остальные каналы выключены;
- входное сопротивление – 50 Ом;
- связь входа – DC;
- ограничение полосы пропускания – 20 МГц;
- тип синхронизации – Edge (фронт);
- режим измерения – Mean (среднее значение), статистика измерений – включена;
- коэффициент отклонения – устанавливается из таблицы 6.

7.5.3 Для получения результата измерения произвести считывание среднего значения результата измерения при числе измерений не менее 50.

7.5.4 Установить калибратор в режим источника напряжения постоянного тока положительной полярности. Измерения провести при значениях коэффициентов отклонения K_o , входного сопротивления, выходного напряжения с калибратора, указанных в таблице 6.

7.5.5 Установить калибратор в режим источника напряжения постоянного тока отрицательной полярности. Измерения провести при значениях коэффициентов отклонения K_o , входного сопротивления, выходного напряжения с калибратора, указанных в таблице 6. Записать измеренные значения в таблицу 6.

7.5.6 Определить коэффициент отклонения $K_{\text{изм}}$ и относительную погрешность установки коэффициентов отклонения δK_o по формулам (2) и (3) соответственно и записать полученные значения в таблицу 7.

$$K_{\text{изм}} = \left(\frac{U_+ - U_-}{K} \right) \quad (2)$$

$$\delta K_o = \left(\frac{U_+ - U_-}{V_+ - V_-} - 1 \right) \cdot 100 \% \quad (3)$$

где U_+ , U_- – измеренные при помощи осциллографа значения напряжения постоянного тока положительной или отрицательной полярности, В;

V_+ , V_- – установленные на калибраторе значения напряжения постоянного тока положительной или отрицательной полярности, В;

$K=6$ делений – количество делений по вертикали осциллографа от U_+ до U_- .

7.5.7 Провести измерения по п. 7.5.1 – 7.5.6 для остальных каналов осциллографа. При этом неиспользуемые каналы должны быть отключены.

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если измеренные значения напряжения постоянного тока не превышают допускаемых пределов, приведенных в таблице 6, а вычисленная по формуле (3) относительная погрешность установки коэффициентов отклонения не превышает допускаемых пределов, приведенных в таблице 7.

Таблица 6 – Определение погрешности измерения напряжения постоянного тока

Установленный коэффициент отклонения	Напряжение постоянного тока, установленное на калибраторе	Значение напряжения постоянного тока, измеренное осциллографом		Допускаемые пределы измерения напряжения постоянного тока	
		при входном сопротивлении 50 Ом	при входном сопротивлении 1 МОм	Нижний предел	Верхний предел
Канал 1					
0,5 мВ/дел	+1,5 мВ			+0,38 мВ	+2,62 мВ
	-1,5 мВ			-2,62 мВ	-0,38 мВ
1 мВ/дел	+3 мВ			+1,76 мВ	+4,24 мВ
	-3 мВ			-4,24 мВ	-1,76 мВ
2 мВ/дел	+6 мВ			+4,52 мВ	+7,48 мВ
	-6 мВ			-7,48 мВ	-4,52 мВ
5 мВ/дел	+15 мВ			+12,8 мВ	+17,2 мВ
	-15 мВ			-17,2 мВ	-12,8 мВ
10 мВ/дел	+30 мВ			+26,6 мВ	+33,4 мВ
	-30 мВ			-33,4 мВ	-26,6 мВ
20 мВ/дел	+60 мВ			+54,2 мВ	+65,8 мВ
	-60 мВ			-65,8 мВ	-54,2 мВ
50 мВ/дел	+150 мВ			+137 мВ	+163 мВ
	-150 мВ			-163 мВ	-137 мВ
100 мВ/дел	+300 мВ			+275 мВ	+325 мВ
	-300 мВ			-325 мВ	-275 мВ
200 мВ/дел	+600 мВ			+551 мВ	+649 мВ
	-600 мВ			-649 мВ	-551 мВ
0,5 В/дел	+1,5 В			+1,379 В	+1,621 В
	-1,5 В			-1,621 В	-1,379 В
1 В/дел	+3 В			+2,759 В	+3,241 В
	-3 В			-3,241 В	-2,759 В
2 В/дел	+6 В	-		+5,519 В	+6,481 В
	-6 В	-		-6,481 В	-5,519 В
5 В/дел	+15 В	-		+13,799 В	+16,201 В
	-15 В	-		-16,201 В	-13,799 В
10 В/дел	+30 В	-		+27,599 В	+32,401 В
	-30 В	-		-32,401 В	-27,599 В

Таблица 7 – Определение относительной погрешности установки коэффициентов отклонения

Установленный коэффициент отклонения	Измеренное значение коэффициента отклонения при входном сопротивлении 50 Ом	Измеренное значение коэффициента отклонения при входном сопротивлении 1 МОм	Относительная погрешность установки коэффициентов отклонения, %		Пределы допускаемой относительной погрешности установки коэффициентов отклонения, %
			50 Ом	1 МОм	
0,5 мВ/дел					±3
1 мВ/дел					±3
2 мВ/дел					±3
5 мВ/дел					±3
10 мВ/дел					±3
20 мВ/дел					±3
50 мВ/дел					±3
100 мВ/дел					±3
200 мВ/дел					±3
0,5 В/дел					±3
1 В/дел					±3
2 В/дел	-		-		±3
5 В/дел	-		-		±3
10 В/дел	-		-		±3

7.6 Определение погрешности измерения импульсного напряжения

Определение погрешности измерения импульсного напряжения проводить с помощью калибратора осциллографов Fluke 9500B с использованием формирователя 9530.

7.6.1 Подключить калибратор осциллографов Fluke 9500B с использованием формирователя 9530 ко входу 1 осциллографа.

7.6.2 Выполнить следующие установки осциллографа:

- канал 1 – включен, остальные каналы выключены;
- входное сопротивление – 50 Ом;
- связь входа – DC;
- режим измерения – Amplitude (амплитудное значение), статистика измерений – включена;
- ограничение полосы пропускания (BW) – 20 МГц;
- тип синхронизации – Edge (фронт);
- коэффициент отклонения – устанавливается из таблицы 8.

7.6.3 Для получения результата измерения произвести считывание среднего значения результата измерения при числе измерений не менее 50.

7.6.4 Установить калибратор в режим источника импульсного напряжения. Измерения провести при значениях коэффициентов отклонения K_o , входного сопротивления, выходного напряжения с калибратора, указанных в таблице 8. Записать измеренные значения в таблицу 8.

7.6.5 Провести измерения по п. 7.6.1 – 7.6.4 для остальных каналов осциллографа. При этом неиспользуемые каналы должны быть отключены.

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если измеренные значения импульсного напряжения не превышают допускаемых пределов, приведенных в таблице 8.

Таблица 8 – Определение погрешности измерения импульсного напряжения

Установленный коэффициент отклонения	Значение напряжения, установленное на калибраторе	Значение напряжения, измеренное осциллографом		Допускаемые пределы измерения напряжения	
		при входном сопротивлении 50 Ом	при входном сопротивлении 1 МОм	Нижний предел	Верхний предел
0,5 мВ/дел	3 мВ			1,88 мВ	4,12 мВ
1 мВ/дел	6 мВ			4,76 мВ	7,24 мВ
2 мВ/дел	12 мВ			10,52 мВ	13,48 мВ
5 мВ/дел	30 мВ			27,8 мВ	32,2 мВ
10 мВ/дел	60 мВ			56,6 мВ	64,4 мВ
20 мВ/дел	120 мВ			114,2 мВ	125,8 мВ
50 мВ/дел	300 мВ			287 мВ	313 мВ
100 мВ/дел	600 мВ			575 мВ	625 мВ
200 мВ/дел	1,2 В			1,151 В	1,249 В
500 мВ/дел	3 В			2,879 В	3,121 В
1 В/дел	5 В		-	4,759 В	5,241 В
	6 В	-		5,759 В	6,241 В
2 В/дел	12 В	-		11,519 В	12,481 В
5 В/дел	30 В	-		28,799 В	31,201 В
10 В/дел	60 В	-		57,599 В	62,401 В

7.7 Определение абсолютной погрешности установки уровня постоянного смещения

Определение абсолютной погрешности установки уровня постоянного смещения проводить с помощью калибратора осциллографов Fluke 9500B с использованием формирователя 9530.

7.7.1 Подключить калибратор осциллографов Fluke 9500B с использованием формирователя 9530 ко входу 1 осциллографа.

7.7.2 Выполнить следующие установки осциллографа:

- канал 1 – включен, остальные каналы выключены;
- связь входа – DC;
- ограничение полосы пропускания – 20 МГц;
- тип синхронизации – Edge (фронт);
- режим измерения – Mean (среднее значение), статистика измерений – включена;
- коэффициент отклонения – устанавливается из таблицы 9.

7.7.3 Установить уровень постоянного смещения «Offset» в канале равным 0 В, линия развертки должна быть расположена при этом по центральной горизонтальной линии осциллографа.

7.7.4 Подать напряжение положительной полярности (U_+), значение которого приведено в таблице 9, с калибратора на вход канала 1 осциллографа. Значение напряжения не должно превышать максимально допустимый уровень на входе осциллографа.

7.7.5 Произвести установку напряжения смещения, равного по величине выходному напряжению калибратора, но имеющему противоположный знак.

7.7.6 Провести измерения заданного постоянного уровня с калибратора при помощи автоматических измерений осциллографа. Записать измеренное значение в таблицу. Измерения провести при значениях коэффициентов отклонения (K_o), входного сопротивления, выходного напряжения с калибратора, указанных в таблице 9.

7.7.7 Провести измерения по п.п. 7.7.1 – 7.7.6 для остальных каналов осциллографа. При этом неиспользуемые каналы должны быть отключены.

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если измеренные значения уровня постоянного смещения не превышают пределов, приведенных в таблице 9.

Таблица 9 – Определение погрешности установки уровня постоянного смещения

Установленный коэффициент отклонения K_o	Напряжение постоянного смещения, установленное на осциллографе	Напряжение постоянного тока, установленное на калибраторе	Значение напряжения постоянного тока, измеренное осциллографом	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки уровня постоянного смещения	
				Нижний предел	Верхний предел
Входное сопротивление 50 Ом					
10 мВ/дел	-0,5 В	+0,5 В		-0,510 В	-0,490 В
	+0,5 В	-0,5 В		+0,490 В	+0,510 В
100 мВ/дел	-1 В	+1 В		-1,028 В	-0,972 В
	+1 В	-1 В		+0,972 В	+1,028 В
200 мВ/дел	-2 В	+2 В		-2,055 В	-1,945 В
	+2 В	-2 В		+1,945 В	+2,055 В
500 мВ/дел	-3 В	+3 В		-3,106 В	-2,894 В
	+3 В	-3 В		+2,894 В	+3,106 В
1 В/дел	-4 В	+4 В		-4,181 В	-3,819 В
	+4 В	-4 В		+3,819 В	+4,181 В
Входное сопротивление 1 МОм					
1 мВ/дел	-20 мВ	+20 мВ		-21,42 мВ	-18,58 мВ
	+20 мВ	-20 мВ		+18,58 мВ	+21,42 мВ
10 мВ/дел	-200 мВ	+200 мВ		-205,2 мВ	-194,8 мВ
	+200 мВ	-200 мВ		+194,8 мВ	+205,2 мВ
100 мВ/дел	-2 В	+2 В		-2,043 В	-1,957 В
	+2 В	-2 В		+1,957 В	+2,043 В
500 мВ/дел	-10 В	+10 В		-10,211 В	-9,789 В
	+10 В	-10 В		+9,789 В	+10,211 В
1 В/дел	-20 В	+20 В		-20,421 В	-19,579 В
	+20 В	-20 В		+19,579 В	+20,421 В
5 В/дел	-100 В	+100 В		-102,101 В	-97,899 В
	+100 В	-100 В		+97,899 В	+102,101 В
10 В/дел	-200 В	+200 В		-204,201 В	-195,799 В
	+200 В	-200 В		+195,799 В	+204,201 В

7.8 Проверка полосы пропускания

Проверку полосы пропускания осциллографа проводить методом прямого измерения осциллографом синусоидального сигнала, воспроизводимого калибратором осциллографов Fluke 9500B.

7.8.1 Подключить калибратор осциллографов Fluke 9500B с использованием формирователя 9530 ко входу 1 осциллографа.

7.8.2 Выполнить следующие установки осциллографа:

- канал 1 – включен, остальные каналы выключены;
- входное сопротивление – 50 Ом;
- связь входа – DC;
- ограничение полосы пропускания – выключено;
- режим измерения – Amplitude (Амплитуда), статистика измерений – включена;
- коэффициент отклонения – 1 мВ/дел;
- коэффициент развертки 100 мкс/дел.

7.8.3 Установить на выходе калибратора синусоидальный сигнал частотой 50 кГц, размах сигнала от 4 до 6 делений по вертикали. Измерить размах сигнала $U_{оп}$ при помощи автоматических измерений осциллографа.

7.8.4 Установить на поверяемом осциллографе величину коэффициента развертки около 10 нс/дел.

7.8.5 Увеличивать частоту сигнала с калибратора до верхнего предела полосы пропускания поверяемого осциллографа.

7.8.6 Записать измеренную амплитуду сигнала при частоте сигнала с калибратора, соответствующей верхнему пределу полосы пропускания поверяемого осциллографа.

7.8.7 Повторить измерения по п.п. 7.8.1 - 7.8.6 для значений коэффициента отклонения 10, 20, 50, 100, 200, 500 мВ/дел, 1 В/дел.

7.8.8 Провести измерения по п.п. 7.8.1 – 7.8.7 для остальных каналов осциллографа.

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если измеренное значение амплитуды сигнала при частоте сигнала с калибратора, соответствующей верхней граничной частоте полосы пропускания поверяемого осциллографа не менее $0,708 \cdot U_{оп}$, что соответствует уровню -3 дБ.

Таблица 10 – Полоса пропускания по уровню -3 дБ

Наименование характеристики	Модификации	Значение
Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц, не менее	АКИП-4129	100
	АКИП-4129 с опцией 350	350
	АКИП-4129А	100
	АКИП-4129А с опцией 200А	200
	АКИП-4129А с опцией 350А	350
	АКИП-4129А с опцией 500А	500

7.9 Определение времени нарастания переходной характеристики

Определение времени нарастания переходной характеристики (ПХ) производить методом прямого измерения путем подачи на вход осциллографа импульса с малым временем нарастания от калибратора осциллографов Fluke 9500B с использованием формирователя 9530.

7.9.1 Подключить калибратор осциллографов Fluke 9500B с использованием формирователя 9530 ко входу 1 осциллографа.

7.9.2 Выполнить следующие установки осциллографа:

- канал 1 – включен, остальные каналы выключены;
- входное сопротивление – 50 Ом;
- связь входа – DC;
- ограничение полосы пропускания – выключено;
- синхронизация: тип – Edge (фронт), источник – канал 1, режим – авто;
- развертка - эквивалентная; минимальное значение коэффициента развертки, при котором наблюдается фронт импульса;
- режим измерения: 10%-90% Rise (время нарастания), статистика измерений включена;
- коэффициент отклонения – 500 мкВ/дел.

7.9.3 Установить амплитуду импульса на экране осциллографа не меньше 4 делений по вертикали. Провести считывание среднего значения результата измерения времени нарастания, при числе измерений не менее 50.

7.9.4 Определить время нарастания переходной характеристики по формуле (4):

$$t_{\text{пп}} = \sqrt{t_x^2 - t_0^2} \quad (4)$$

где t_x – значение времени нарастания, измеренное поверяемым осциллографом, пс;
 t_0 – значение времени нарастания формирователя калибратора, пс.

7.9.5 Повторить измерения по п.п. 7.9.1 - 7.9.4 при остальных значениях коэффициента отклонения до 1 В/дел включительно.

7.9.6 Повторить измерения по п.п. 7.9.1 - 7.9.5 для остальных каналов осциллографа.

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если вычисленные по формуле (4) значения времени нарастания не превышают значений, приведенных в таблице 11.

Таблица 11 – Определение времени нарастания переходной характеристики

Модификации	Допускаемые значения времени нарастания переходной характеристики, нс, не более
АКИП-4129, АКИП-4129А	3,5
АКИП-4129А с опцией 200А	1,7
АКИП-4129 с опцией 350, АКИП-4129А с опцией 350А	1,0
АКИП-4129А с опцией 500А	0,8

7.10 Определение относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора

Определение относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора проводить методом стробоскопического преобразования с помощью калибратора осциллографов Fluke 9500B.

7.10.1 Подключить калибратор осциллографов Fluke 9500B с использованием формирователя 9530 ко входу 1 осциллографа.

7.10.2 Выполнить следующие установки осциллографа:

- канал 1 – включен, остальные каналы выключены;
- входное сопротивление – 50 Ом;
- связь входа – DC;
- ограничение полосы пропускания – выключено;
- синхронизация: режим – авто;
- режим измерения – Freq (частота), статистика измерений – включена;
- коэффициент отклонения – 100 мВ/дел.

7.10.3 Подать с калибратора на вход осциллографа синусоидальный сигнал частотой $f_{тест}=10,008$ МГц. Амплитуду сигнала с калибратора установить не менее 6 делений по вертикальной шкале осциллографа.

7.10.4 Установить минимальное значение длины памяти осциллографа (в настройках Acquire выбрать Mem Depth (длина памяти) и в ниспадающем меню установить минимальное значение).

7.10.5 Установить коэффициент развертки осциллографа 2 мс/дел. Регулировкой коэффициента развертки добиться наблюдения на экране осциллографа низкочастотного сигнала.

7.10.6 Произвести считывание среднего значения результата измерения частоты при числе измерений не менее 50.

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если измеренная частота низкочастотного сигнала в стробоскопическом эффекте $F_{строб}$ не превышает 8350 Гц.

7.11 Определение характеристик встроенного функционального генератора

7.11.1 Определение относительной погрешности установки частоты сигнала

проводить методом прямых измерений при помощи частотомера универсального СНТ-90.

7.11.1.1 подключить частотомер к выходу генератора.

7.11.1.2 В меню осциллографа выбрать режим генератора и задать следующие параметры:

- форма сигнала: прямоугольная;
- частота 10 Гц;
- уровень сигнала 2 В (размах).
- выходное сопротивление 50 Ом

7.11.1.3 Включить выход генератора и измерить установленное значение частоты частотометром.

7.11.1.4 Повторить измерения для других частот, устанавливая значения частоты из ряда: 100 Гц, 1 кГц, 1 МГц, 10 МГц, 15 МГц, 20 МГц, 30 МГц, 40 МГц, 50 МГц. При измерениях ≤ 100 кГц на частотомере включить фильтр нижних частот 100 кГц. При частоте сигнала ≥ 1 кГц на генераторе установить синусоидальную форму сигнала.

7.11.1.5 Вычислить относительную погрешность установки частоты по формуле (5):

$$\delta f = \left(\frac{f_{\text{уст}} - f_{\text{изм}}}{f_{\text{изм}}} \right) \quad (5)$$

где $f_{\text{уст}}$ – значение частоты сигнала, установленное на генераторе,
 $f_{\text{изм}}$ – значение частоты сигнала, измеренное частотометром.

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если относительная погрешность установки частоты сигнала не превышает допускаемых пределов $\pm 5 \cdot 10^{-5}$.

7.11.2 Определение абсолютной погрешности установки выходного напряжения на частоте 10 кГц

проводить методом прямых измерений при помощи вольтметра универсального В7-78/1.

7.11.2.1 подключить вольтметр к выходу генератора через проходную нагрузку 50 Ом.

7.11.2.2 В меню осциллографа выбрать режим генератора и задать следующие параметры:

- форма сигнала: синусоидальная;
- частота 10 кГц;
- сопротивление выхода 50 Ом;
- уровень сигнала 10 мВ (размах).

7.11.2.3 На вольтметре установить режим измерения переменного напряжения. Включить выход генератора и измерить установленное значение напряжения вольтметром. Результат измерения умножить на значение 2,828 и записать в таблицу 12.

7.11.2.4 Повторить измерения напряжения для других значений, устанавливая значения напряжения на выходе генератора из таблицы 12.

Таблица 12 – Определение абсолютной погрешности установки выходного напряжения встроенного генератора на частоте 10 кГц

Установленное на генераторе значение напряжения, В	Измеренное вольтметром значение напряжения, умноженное на 2,828, В	Допускаемые пределы установки выходного напряжения, В	
		Нижний предел	Верхний предел
0,010		0,0069	0,0131
0,100		0,096	0,104
0,500		0,492	0,508
1,000		0,987	1,013
1,500		1,482	1,518

7.11.3 Определение абсолютной погрешности установки постоянного напряжения проводить методом прямых измерений при помощи вольтметра универсального В7-78/1.

7.11.3.1 подключить вольтметр к выходу генератора через проходную нагрузку 50 Ом.

7.11.3.2 В меню осциллографа выбрать режим генератора и задать следующие параметры:

- форма сигнала: DC (постоянный уровень);
- сопротивление выхода 50 Ом;
- уровень сигнала 0 мВ.

7.11.3.3 На вольтметре установить режим измерения постоянного напряжения. Включить выход генератора и измерить установленное значение напряжения вольтметром. Результат измерения записать в таблицу 13.

7.11.3.4 Повторить измерения напряжения для других значений, устанавливая значения напряжения на выходе генератора из таблицы 13.

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если измеренные значения напряжения на выходе генератора не превышают допускаемых пределов, приведенных в таблице 13.

Таблица 13 – Определение абсолютной погрешности установки постоянного напряжения

Установленное на генераторе значение постоянного напряжения, В	Измеренное значение постоянного смещения, В	Допускаемые пределы установки постоянного смещения, В	
		Нижний предел	Верхний предел
0,000		-0,003	0,003
+0,010		0,0069	0,0131
-0,010		-0,0131	-0,0069
+0,500		0,492	0,508
-0,500		-0,508	-0,492
+1,000		0,987	1,013
-1,000		-1,013	-0,987
+1,500		1,482	1,518
-1,500		-1,518	-1,482

7.11.4 Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) синусоидального сигнала

проводить методом прямых измерений при помощи относительно частоты 10 кГц при помощи ваттметра поглощаемой мощности СВЧ NRP18T.

7.11.4.1 подключить ваттметр к выходу генератора через переходник разъем N(розетка)-разъем BNC(вилка).

7.11.4.2 В меню осциллографа выбрать режим генератора и задать следующие параметры:

- форма сигнала: синусоидальная;
- частота 10 кГц;
- сопротивление выхода 50 Ом;
- уровень сигнала 13,5 дБм.

7.11.4.3 Включить выход генератора и измерить установленный уровень сигнала. Подстроить уровень по показаниям ваттметра до значения приблизительно 13,5 дБм. Результат измерения записать в таблицу 14 как опорное значение.

7.11.4.4 Повторить измерения уровня сигнала для других значений частот сигналов, устанавливая значения частоты на выходе генератора из таблицы 14. Уровень сигнала на выходе генератора не менять.

7.11.4.5 Вычислить неравномерность АЧХ по формуле (6):

$$\Delta_{\text{ачх}} = P_{\text{изм}} - P_{\text{оп}} \quad (6)$$

где $P_{\text{изм}}$ – измеренное значение уровня сигнала при частоте сигнала отличной от 10 кГц, $P_{\text{оп}}$ – измеренное значение уровня сигнала на опорной частоте 10 кГц.

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если неравномерность АЧХ не превышает допускаемых пределов, приведенных в таблице 14.


Таблица 14 – Определение неравномерности АЧХ (относительно частоты 10 кГц)

Установленное значение частоты сигнала	Измеренное значение уровня сигнала, дБ	Измеренное значение неравномерности АЧХ, дБ	Допускаемое значение неравномерности АЧХ, дБ (относительно частоты 10 кГц)
10 Гц			±0,3
100 Гц			±0,3
1 кГц			±0,3
10 кГц	$P_{\text{оп}}$		-
100 кГц			±0,3
1 МГц			±0,3
10 МГц			±0,3
20 МГц			±0,3
25 МГц			±0,3
30 МГц			±0,5
40 МГц			±0,6
50 МГц			±0,6

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, выдается свидетельство о поверке средства измерений или выдается извещение о непригодности.

Начальник отдела испытаний АО «ПриСТ»

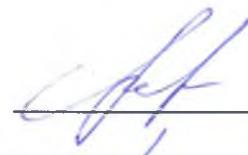

С.А. Корнеев

Ведущий инженер по метрологии
отдела испытаний АО «ПриСТ»



Л.М. Королёв